

---

# 名取川水系河川整備計画 [大臣管理区間]

(変更案)

平成 24 年 11 月

国土交通省東北地方整備局

---

---

---

---

# 名取川水系 河川整備計画（大臣管理区間）

## 目 次

1. 計画の基本的考え方	1
1.1 計画の主旨	1
1.2 河川整備の基本理念	3
1.3 計画の対象区間	5
1.4 計画の対象期間	5
2. 名取川の概要	6
2.1 流域及び河川の概要	6
2.1.1 流域の概要	6
2.1.2 地形	7
2.1.3 地質	8
2.1.4 気候	9
2.1.5 流況	10
2.1.6 流域の土地利用	11
2.1.7 人口と産業	12
2.2 洪水と渇水の歴史	13
2.2.1 水害の歴史	13
2.2.2 渇水の歴史	16
2.2.3 治水事業の沿革	17
2.2.4 利水事業の沿革	21
2.3 地震・津波の歴史	23
2.3.1 地震・津波の歴史	23
2.3.2 東北地方太平洋沖地震の概要	25
2.4 自然環境	38
2.5 歴史・文化	41
2.6 河川利用	42
2.6.1 水利用の状況	42
2.6.2 河川の利用	43
2.6.3 ダム湖の利用	47
2.7 地域との連携	48
2.7.1 広瀬川創生プラン	48
2.7.2 広瀬川1万人プロジェクト	49
2.7.3 河川に関する学習の場の提供	49
2.7.4 交流活動	49
3. 名取川の現状と課題	50
3.1 治水に関する事項	50
3.1.1 名取川水系の洪水流出特性と治水安全度	51

---

---

3.1.2	東北地方太平洋沖地震を踏まえた課題	52
3.1.3	堤防の整備	56
3.1.4	内水被害	60
3.1.5	河川管理施設の管理	61
3.1.6	河道の管理	63
3.1.7	ダムの維持管理	64
3.1.8	危機管理対策	65
3.2	利水に関する事項	69
3.2.1	河川水の現状と課題	69
3.2.2	流水の正常な機能の維持	70
3.3	自然環境に関する事項	71
3.3.1	動植物環境	71
3.3.2	水質	73
3.3.3	景観	76
3.4	河川の利用に関する事項	77
3.5	地域との連携に関する事項	78
4.	河川整備計画の目標に関する事項	79
4.1	洪水・高潮・津波等による災害の発生防止または軽減に関する 目標	79
4.1.1	目標設定の背景	79
4.1.2	整備の目標	80
4.2	河川の適正な利用および流水の正常な機能の維持に関する目標	84
4.2.1	目標設定の背景	84
4.2.2	整備の目標	84
4.3	河川環境の整備と保全に関する目標	86
4.3.1	目標設定の背景	86
4.3.2	整備の目標	86
4.4	河川の維持管理に関する目標	87
4.4.1	目標設定の背景	87
4.4.2	維持管理の目標	87
5.	河川の整備の実施に関する事項	88
5.1	河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行に より設置される河川管理施設の機能概要	88
5.1.1	洪水、高潮、津波等による災害の防止又は軽減	88
5.1.2	河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持	102
5.1.3	河川環境の整備と保全に関する事項	104
5.2	河川の維持の目的、種類及び施行の場所	114
5.2.1	河川の維持管理	115
5.2.2	ダムの維持管理	124
5.2.3	危機管理体制の整備・強化	125

---

---

5.3 その他河川整備を総合的に行うために必要な事項	134
5.3.1 住民参加と地域との連携による川づくり	134
5.3.2 河川整備の重点的、効果的、効率的な実施	134
5.3.3 長期的な目標の達成にむけた調査・検討	134
<参考>名取川水系河川整備計画【大臣管理区間】の構成	135
6. 附 図	136
・名取川水系河川整備計画（大臣管理区間）施工箇所位置図	附図 1
・附図_平面図【名取川】	附図 2
・附図_平面図【広瀬川】	附図 8
・附図_横断面図【名取川】	附図 10
・附図_横断面図【広瀬川】	附図 12

---



## 1. 計画の基本的考え方

### 1.1 計画の主旨

近年、河川をとりまく状況は大きく変化しており、治水、利水の役割を担うだけでなく、潤いのある生活環境の場としての役割も期待されています。また、地域の風土と文化の形成の場、動植物の生息・生育・繁殖の場等の多様な視点から、個性を活かした川づくりが求められています。

名取川流域は、古くから人々の生活が営まれており、特に、仙台市に居城を構えた伊達政宗の時代には、木曳堀（貞山運河）、四ツ谷堰、木流堀の開削により、城下の用水が確保され、新田開発が進み、舟運が発達しました。こうしたまちづくりによって仙台藩 62 万石の礎が築かれ、現在は東北地方の社会経済の中核機能の役割を担っています。

また、豊かな自然環境に恵まれた地域であり、蔵王国定公園、磐司岩、秋保大滝等の景観を有し、上流域ではブナ、ミズナラ等の夏緑広葉樹の自然林が広がり、クマタカ、ツキノワグマ、ニホンザル、ニホンカモシカ、モリアオガエル、イワナ等が生息しています。中流域にはケヤキ、カエデ、オニグルミ類等からなる溪畔林、ヤナギ類の河畔林等が分布し、ニホンカモシカ、ツキノワグマ、オオタカ、アユ、カジカ等が生息するほか、河口部の汽水域で環境省の「日本の重要湿地 500」に選定された井土浦には、ハマナス、ハママツナ、アイアシ等の砂丘植物、塩生植物が生育するなど、流域は多種多様な生物の生息・生育・繁殖の場となっています。

そして、下流域は東北 6 県で唯一の政令市に指定された仙台市の市街地を貫流しており、高水敷には公園やグラウンドが整備され、普段から河川の利用者が多く、中でも「広瀬川の灯ろう流し」、「仙台七夕花火祭」等の際には多くの人々で賑わいます。

しかし、その流域は、昭和 25 年、昭和 61 年、平成 14 年等に代表される大規模な洪水被害と平成 6 年等に代表される渇水被害に見舞われています。

名取川の整備にあたっては、こうした流域の特性を踏まえ、人々が安心して暮らせる安全な川づくり、潤いのあるより良い川づくりを目指します。また、堤防等の施設整備だけではなく、住民参加と地域との連携による川づくりに努めます。

「名取川水系河川整備計画（大臣管理区間）」（以下、本計画）は、河川法の三つの目的が総合的に達成できるよう、河川法第 16 条に基づき、平成 19 年 3 月に策定された「名取川水系河川整備基本方針」に沿って、河川法第 16 条の二に基づき、当面 30 年間に実施する河川工事の目的、種類、場所等の具体的事項を示す法定計として、平成 21 年 6 月に策定されました。

その後、平成 23 年 3 月 11 日、三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震が発生し、地震に伴う津波や地殻変動による地盤沈下等により、名取川の河口を含む太平洋沿岸域において甚大な被害を受けたため、これを契機として、平成 24 年〇月に社会資本整備審議会河川分科会の審議を経て、「名取川水系河川整備基本方針」を変更したことから、これを踏まえて、整備計画の変更を行うものです。

【河川法の三つの目的】

- 1) 洪水、高潮等による災害発生防止
- 2) 河川の適正な利用と流水の正常な機能の維持
- 3) 河川環境の整備と保全

## 1.2 河川整備の基本理念

名取川は、宮城県中南部の太平洋側に位置し、宮城・山形県境の<sup>かむるだけ</sup>神室岳(標高 1,356m)に源を發し、東北地方の中心都市である仙台市を流下して名取市<sup>ゆりあげ</sup>閑上で太平洋に注ぐ幹川流路延長 55.0km、流域面積 939km<sup>2</sup>の一級河川です。左支川<sup>ふくろぼら</sup>広瀬川は、宮城・山形県境の関山峠付近に源を發し、仙台市の中心部を貫流して仙台市袋原で名取川に合流する幹川流路延長 45.2km の一級河川です。

名取川の本格的な治水対策は、第3次治水計画（昭和8年11月6日）の施行河川に指定された以降の昭和16年に直轄改修事業として着手して以来、60有余年が経過しましたが、未だ整備途上にあります。戦後最大規模の洪水である昭和25年8月洪水では、死者・行方不明者10名、全半壊・流失家屋313戸、家屋浸水4,542戸の被害が発生し、近年でも昭和61年8月洪水、平成6年9月洪水、平成14年7月洪水、において甚大な被害が発生しています。さらに、東北地方太平洋沖地震において、東日本の太平洋側を中心に、多くの尊い人命が奪われたほか、家屋全壊等の甚大な被害が発生しています。

名取川流域では、藩政時代から広大な面積の新田が開発され、明治時代には、水力発電により東北で初めて電気の明かりがともされたほか、仙台市の水がめとして多くの水が利用されています。しかし、度々渇水が発生しており、魚の大量死や農地のひび割れ等の被害が発生しています。

一方、流域の上流部が国定公園、県立自然公園、景勝地に指定され、河口部一帯は国指定仙台海浜鳥獣保護区、仙台湾海浜県自然環境保全地域（宮城県）の指定に加え、井土浦が「日本の重要湿地500」（環境省）に選定されるなど、豊かで貴重な自然環境が随所に残されています。これらの自然環境は、仙台市を中心とした都市域における貴重な自然空間であり、人と自然とのふれあいの場を形成しています。また、仙台藩のまちづくりを支えた木曳堀<sup>きびきぼり</sup>（<sup>ていざんうんが</sup>貞山運河）、<sup>よつやぜき</sup>四ツ谷堰、<sup>ろく</sup>六・<sup>しちごぼり</sup>七郷堀、<sup>きながしぼり</sup>木流堀等の歴史的構造物を活用した新たな水文化の創造への取り組みも行われています。

維持管理の面では、近年、河川管理施設の老朽化が進み、更新時期を迎える施設の数が増加しているため、効率的な点検・補修の実施が課題となっています。また、河道内樹木の繁茂と砂州の陸地化等による流下能力の低下の防止も課題となっています。さらに、近年多発している局所的な豪雨の発生や高齢化社会の進行に伴う災害時要援護者への対応など、気象状況や社会情勢の変化に応じて、関係機関・地域住民と共通認識を持ちつつ、災害の教訓を後世に伝えるよう努め、ソフト・ハードによる総合的な被害軽減対策を推進する必要があります。

こうした名取川を取り巻く現状を踏まえ、河川整備基本方針に基づき、地域住民が安心して暮らせる川づくり、豊かで貴重な河川環境と河川景観を保全、継承する川づくり、地域の個性と活力を育む川づくり、歴史・文化が実感できる川づくりを目指します。そのため、次

の三点を基本理念に関係機関、地域住民との情報共有、連携の強化を図りつつ、治水、利水、環境の調和した河川整備を総合的に展開します。

#### ○都市を流れる川にふさわしい安全性と安心感の実現

名取川水系は、東北最大の都市を流れる川にふさわしい安全性と安心感の実現を目指します。河川整備基本方針で定めた目標に向け、必要な各種治水対策を総合的に展開し、洪水、内水被害、地震、津波、高潮等の様々な災害から地域住民の生命と財産を守るとともに、渇水に対する備えを充実させ、人々が安心して暮らせる安全な川づくりを目指します。

また、地域の安全と安心が持続できるよう、流域の自然的、社会的特性を踏まえた継続的・効率的な河川の維持管理、災害の教訓を後世に伝えるように努めます。


#### ○都市を潤す豊かな自然環境の保全と次世代への継承

市街地にも見られる豊かな自然環境と河川景観を守り、次世代に継承するため、行政と市民の連携と協働のもと、流域一体となった河川環境の保全、創出を目指します。

また、河川環境の整備と保全が適正に実施されるよう、河川環境の適正な管理に努めます。

#### ○名取川水系を中心としたコミュニティの創造と活性化

名取川水系を対象として実施されている活発な市民団体活動を促進するとともに、川の恵みや災害時の恐ろしさを教育する場、川を通じた地域交流の場等を積極的に設け、名取川・広瀬川を中心としたコミュニティの創造と活性化に努めます。

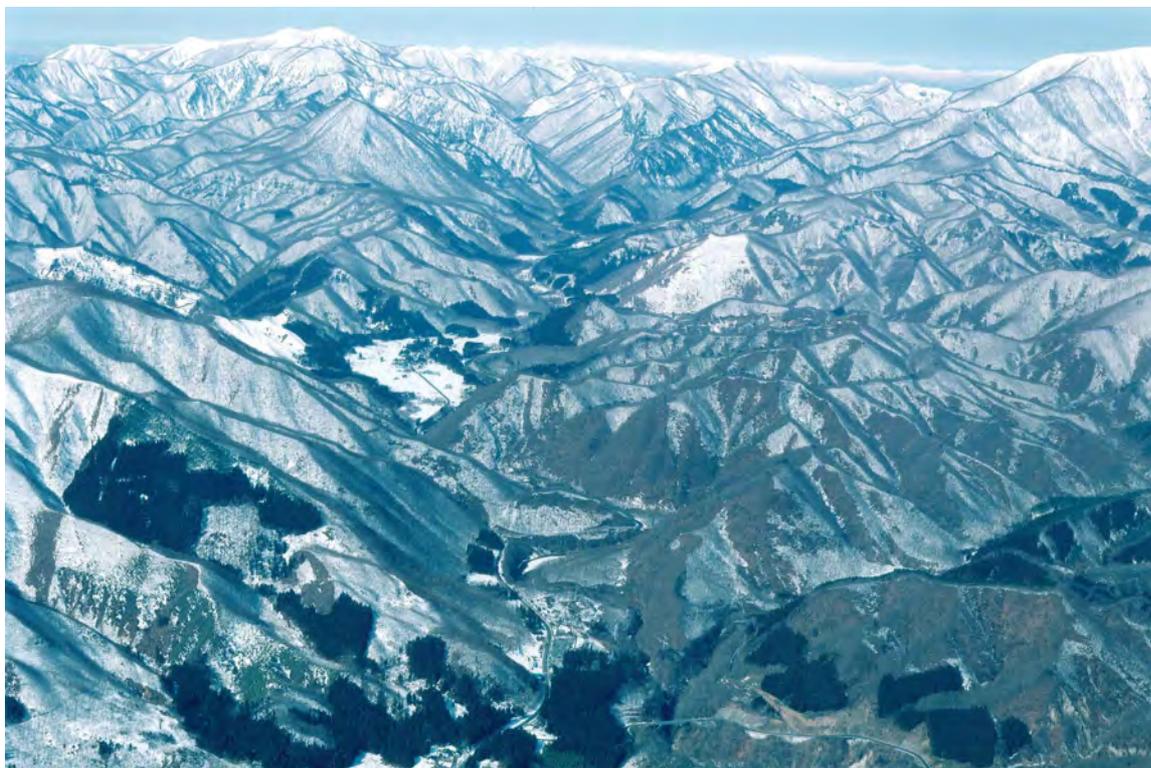

秋保大滝付近の上空から源流を望む

### 1.3 計画の対象区間

本計画の対象区間は、国土交通省の管理区間（大臣管理区間）29.4km とします。

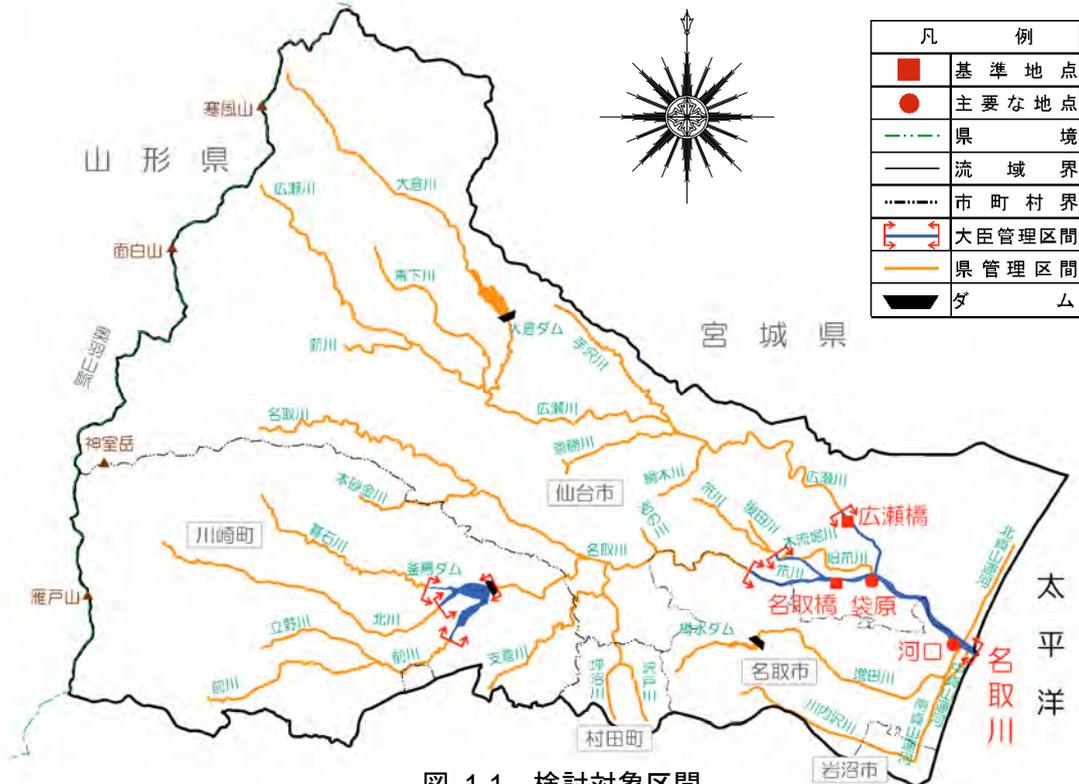


図 1-1 検討対象区間

表 1.1 管理区間延長

河川名	区分	区 間		延長 (km)
		上流端	下流端	
名取川	左岸	仙台市山田字船渡前3番地先	河口	12.5
	右岸	名取市高館熊野堂字五反田51番地の1地先		
広瀬川	左岸	仙台市新河原町2番の2地先	名取川への合流点	3.9
	右岸	仙台市長町字北町119番の6地先		
沢岩川	左岸	仙台市富沢字海老沢14番の3地先	名取川への合流点	2.5
	右岸	仙台市富田字八幡東55番の1地先		
碓石川	左岸	柴田郡川崎町大字川内字馬引59番地先	迫の沢の合流点	3.5
	右岸	柴田郡川崎町大字川内字溜水160番の2地先		
前川	左岸	柴田郡川崎町大字小野字電雲寺前1番の1地先	碓石川への合流点	5.0
	右岸	柴田郡川崎町大字支倉字上針21番の1地先		
北川	左岸	柴田郡川崎町大字川内字七曲山229番地先	碓石川への合流点	2.0
	右岸	柴田郡川崎町大字小野字笹平山98番地先		
合計				29.4

### 1.4 計画の対象期間

本整備計画は、名取川水系河川整備基本方針に基づいた河川整備の当面の目標であり、その対象期間は、平成 21 年度を初年度として概ね 30 年間とします。

なお、本計画は現時点の流域における社会経済状況、自然環境の状況、河道状況等を前提として策定したものであり、策定後のこれらの状況変化、新たな知見、技術の進捗等により、必要に応じて適宜見直しを行います。



## 2. 名取川の概要

～流域及び河川の概要～

### 2.1.2 地形

名取川流域は源流のある西部から、山地、丘陵地、平野の三地域に大きく分けられます。

西方の奥羽山脈には、源流の神室岳(1,356m)をはじめ、寒風山(1,117m)、面白山(1,264m)、雁戸山(1,485m)等の標高1,000mを越える山々が連なり、広く分布する丘陵地を経て、東部には仙台平野が広がっています。

山間部を流れる各支川の勾配は1/100以上と急峻で、本川の上・中流部も1/100～1/200と急勾配ですが、平地部において本川は1/200～1/3,000程度と急に緩やかになります。

西方の山麓部は、第四紀に噴出した火山帯で、低部は花崗岩、第三紀層の緑色凝灰岩等から成り立っています。これらは絶壁、峡谷等の美しい自然景観を造ることが多く、二口峡谷、轟々峡、磐司岩に代表される景観を今に残しています。

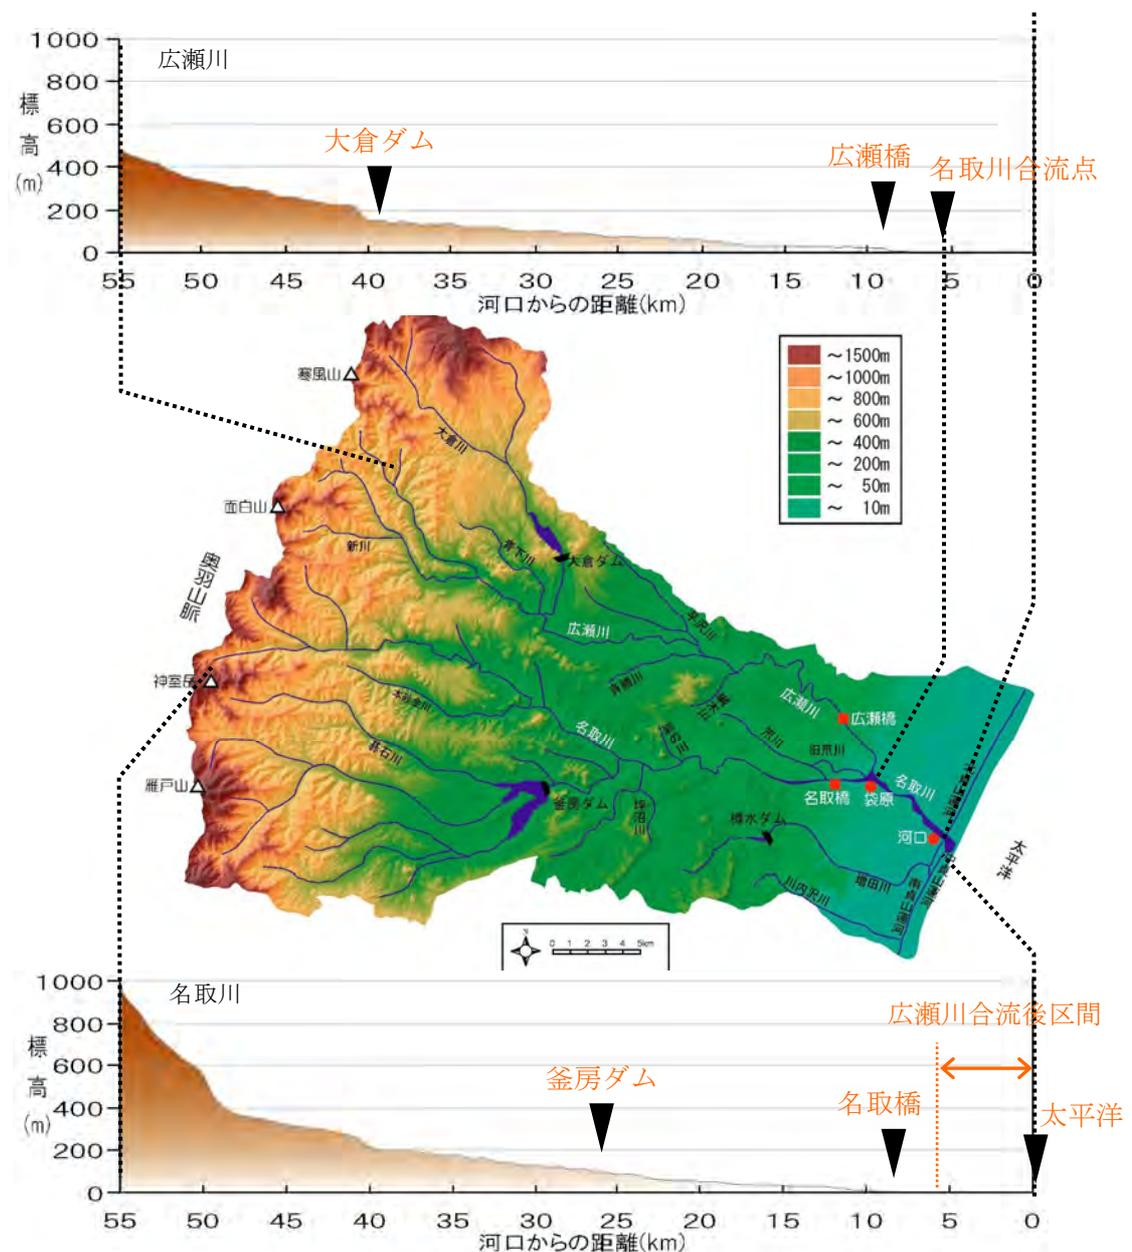


図 2-2 名取川流域地形概要図


## 2. 名取川の概要

～流域及び河川の概要～

### 2.1.3 地質

流域の地質は、その水源地となる山形県境一帯に安山岩と火砕岩が分布し、その東側には南北方向に新第三系中新統である流紋岩の貫入を伴う酸性火砕岩が分布しています。これより東側の丘陵地と河川沿いには、段丘堆積物の分布を伴いながら、植物化石を多産し互層状となる白沢層と湯本層で代表される酸性凝灰岩が広く分布しています。さらにその南東側では高館層に代表される安山岩と火砕岩、槻木層に代表される一部亜炭層を伴う汽水成～陸成層の砂岩と泥岩等との互層が広く分布し、釜房ダムの東方と仙台市街の西方には三滝層に代表される玄武岩～玄武岩質安山岩の溶岩等がほぼ南北に点在して分布しています。平地部には、全体的に沖積堆積物が広く分布しています。

平地部の沖積堆積物は、新第三紀の細粒砂岩を基盤とし、洪積層の礫質土、沖積層の礫質土、砂質土、粘性土の層序となって厚く分布しています。また、河口付近には砂丘堆積物も分布しています。

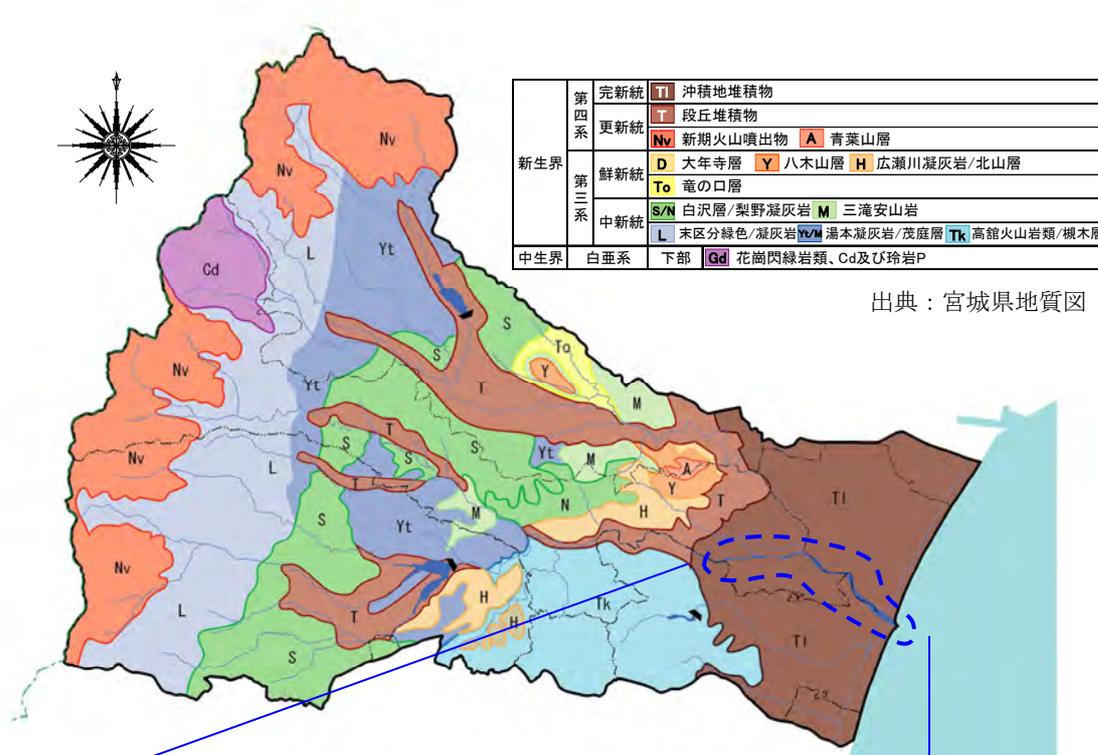

出典：宮城県地質図

図 2-3 名取川流域地質図

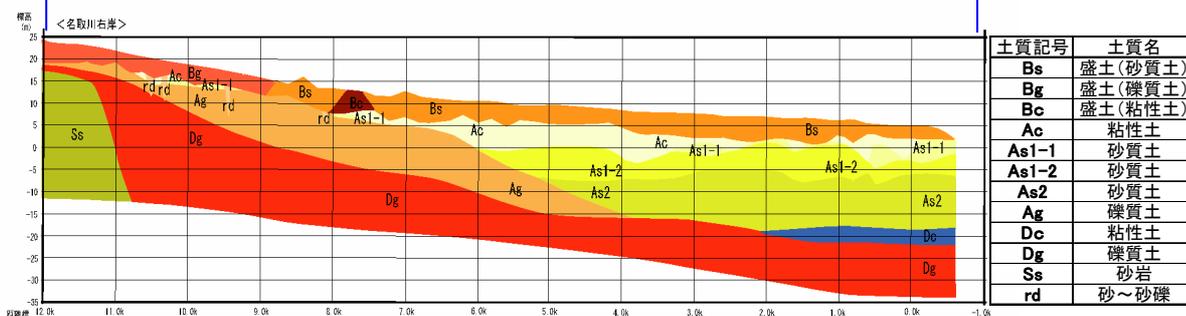



図 2-4 名取川下流部の沖積平野地質縦断面図

2.1.4 気候

流域の気候は、上流山間部と中下流部の大きく二つに区分されます。


流域西方の奥羽山脈周辺の上流部は、日本海型の気候に属し、冬季の積雪量が多く気温も県内有数の低温となります。中・下流域は太平洋型の気候に属し、温暖となっています。

流域の年間降水量は 1,200～1,700mm 程度ですが、奥羽山脈の東斜面では 1,800mm を越えるところもあります。

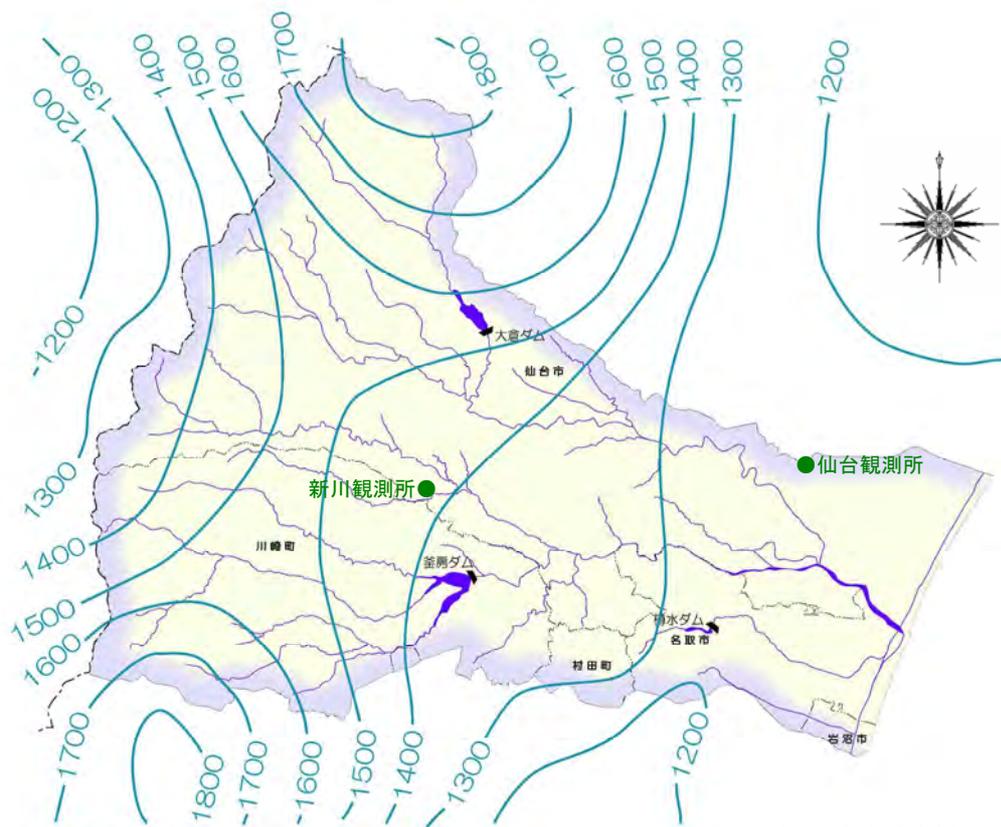

出典：(財) 気象業務支援センター

図 2-5 名取川流域 年平均総降水量図 (1971 年～2000 年 平均値)

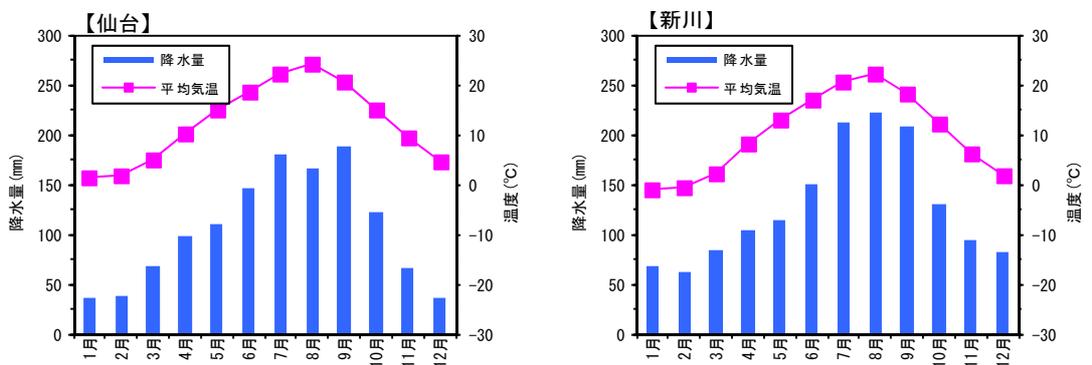

出典：気象庁HP

図 2-6 各地の月別平均気温・月別降水量 (1981 年～2010 年平均値)


## 2.1.5 流況

名取川（名取橋）と広瀬川（広瀬橋）の流況は下表のとおりであり、月別平均流量の変動は、ともに同様の傾向を示しています。

3月から4月は、融雪期のため流量が増加します。融雪期の終わる5月には流量が低下しますが、6月以降の梅雨期は流量が増加し、その後、台風が頻繁に通過する9月から10月頃まで流量が豊富な期間が続きます。

表 2.1 主要観測所地点の平均流況

河川名	観測所名	集水面積 (km <sup>2</sup> )	豊水流量 (m <sup>3</sup> /s)	平水流量 (m <sup>3</sup> /s)	低水流量 (m <sup>3</sup> /s)	渇水流量 (m <sup>3</sup> /s)	観測期間
名取川	名取橋	431.3	14.89	8.05	4.80	1.51	S44～H22
広瀬川	広瀬橋	309.3	11.74	6.67	3.99	1.15	S35～H22

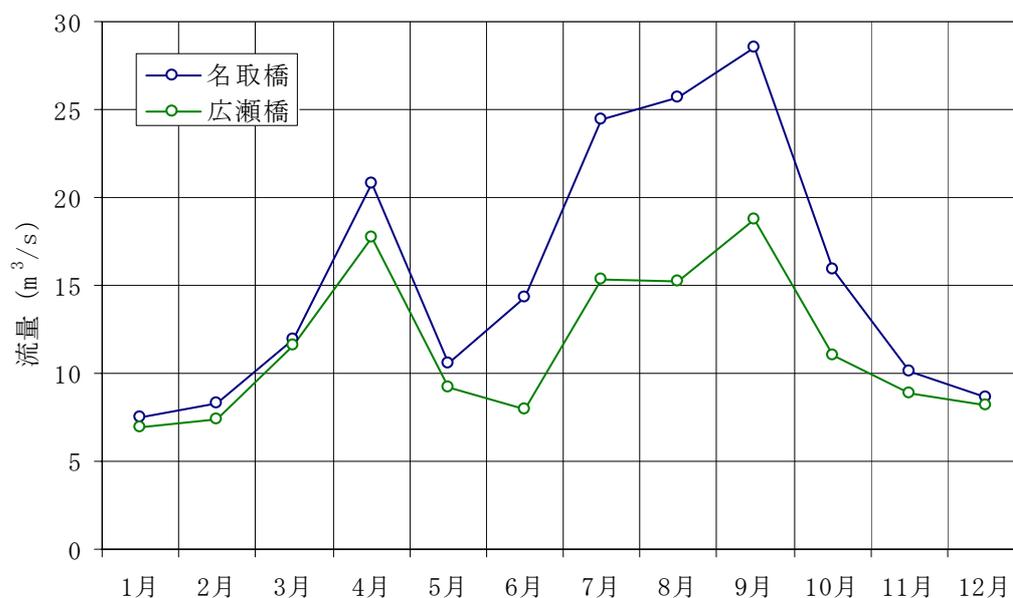

※名取橋：S44～H22、広瀬橋：S35～H22

図 2-7 主要観測所地点の月別平均流量

※豊水流量：1年間を通じて95日はこれを下らない流量。  
 ※平水流量：1年間を通じて185日はこれを下らない流量。  
 ※低水流量：1年間を通じて275日はこれを下らない流量。  
 ※渇水流量：1年間を通じて355日はこれを下らない流量。

2.1.6 流域の土地利用

名取川流域市町村の土地利用は、明治から昭和初期、そして現在まで市街地面積が年々拡大しています。特に昭和初期から平成にかけての仙台市街地の拡大が著しく、平成22年時点で宅地が約12%、田畑が約12%、山林等が約76%となっています。

表 2.2 名取川流域市町村 土地利用状況

単位：ha

	総面積	田	畑	宅地	森林(山林)	その他
昭和45年	130,634	12,776	6,841	6,924	36,253	67,840
昭和50年	129,578	12,443	6,416	8,613	44,418	57,688
昭和55年	129,573	11,921	6,250	10,566	43,587	57,249
昭和60年	129,573	13,379	4,752	12,003	77,286	22,153
平成2年	129,347	13,020	4,072	13,253	76,961	22,041
平成7年	129,347	12,520	3,875	14,028	75,604	23,320
平成12年	129,353	12,205	3,758	14,593	75,214	23,583
平成17年	129,353	11,694	3,848	15,311	75,314	23,186
平成22年	129,353 (100%)	11,343 (9%)	3,833 (3%)	15,834 (12%)	75,309 (58%)	23,034 (18%)

出典：宮城県統計年鑑

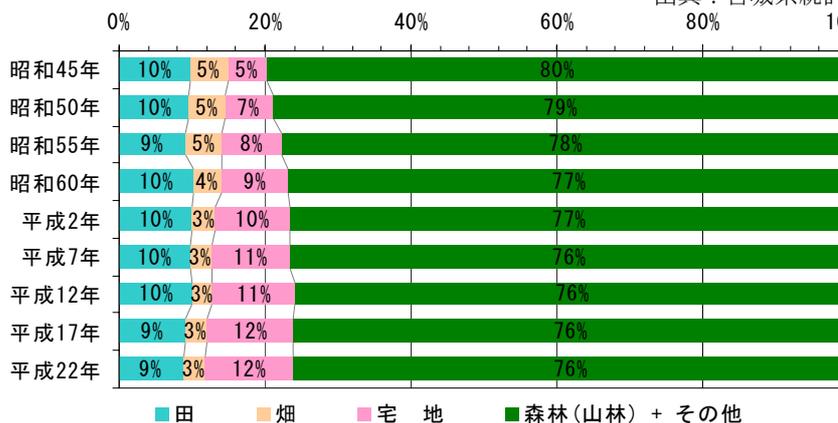


図 2-8 名取川流域市町村 土地利用状況

出典：宮城県統計年鑑

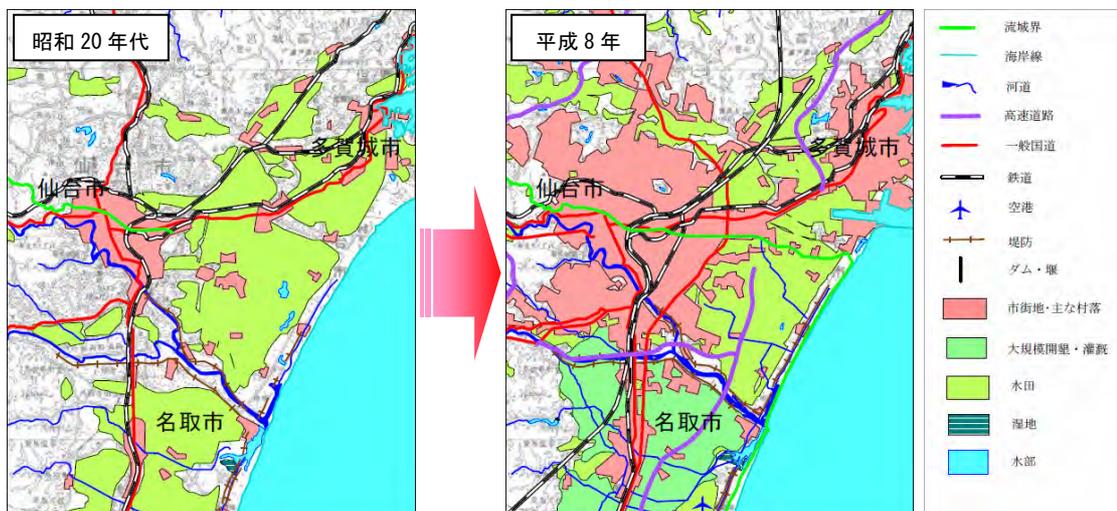


図 2-9 名取川流域の土地利用の変遷

出典：東北地方の古地理に関する調査報告書 建設省東北地方建設局、国土地理院

2.1.7 人口と産業

名取川流域市町村（仙台市、名取市、岩沼市、村田町、川崎町）の人口は昭和初期から年々増加し、平成12年には約110万人に達しました。また、昭和50年当時は宮城県の総人口に占める割合が約41%であったのに対し、平成22年には約50%と、名取川流域周辺に人口が集中してきています。


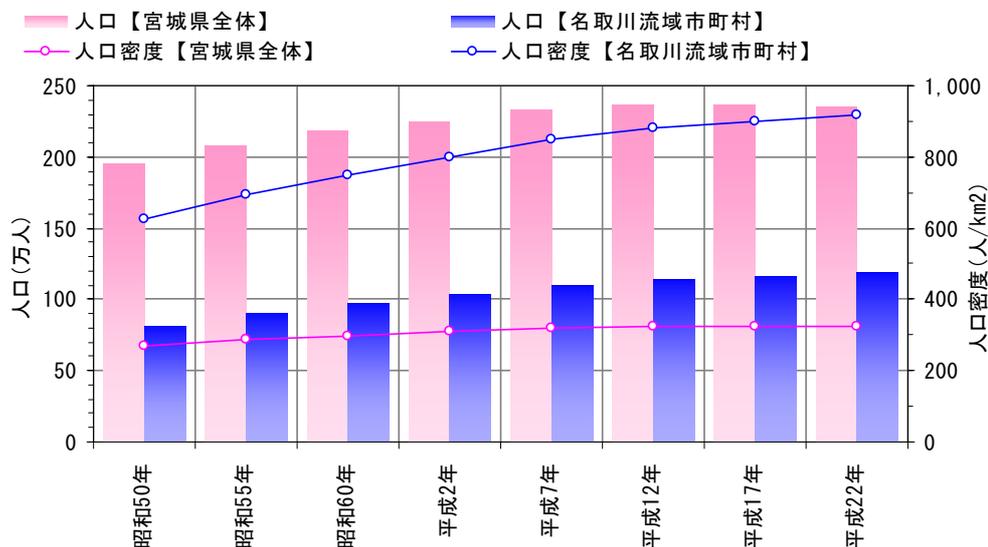


図 2-10 名取川流域市町村人口と人口密度の推移（国勢調査）

名取川流域市町村における製造品出荷額等は、平成2年まで増加を続け、約1兆4000億円に達したものの、近年は若干の減少傾向を見せており、農業産出額も昭和60年を境に減少を続けています。

産業別の就業者数の割合では、第一次産業就業者は年々減少を続け、第三次産業就業者は年々増加を続けています。これは、仙台市街地拡大に伴い第三次産業の需要が増加したためと考えられます。

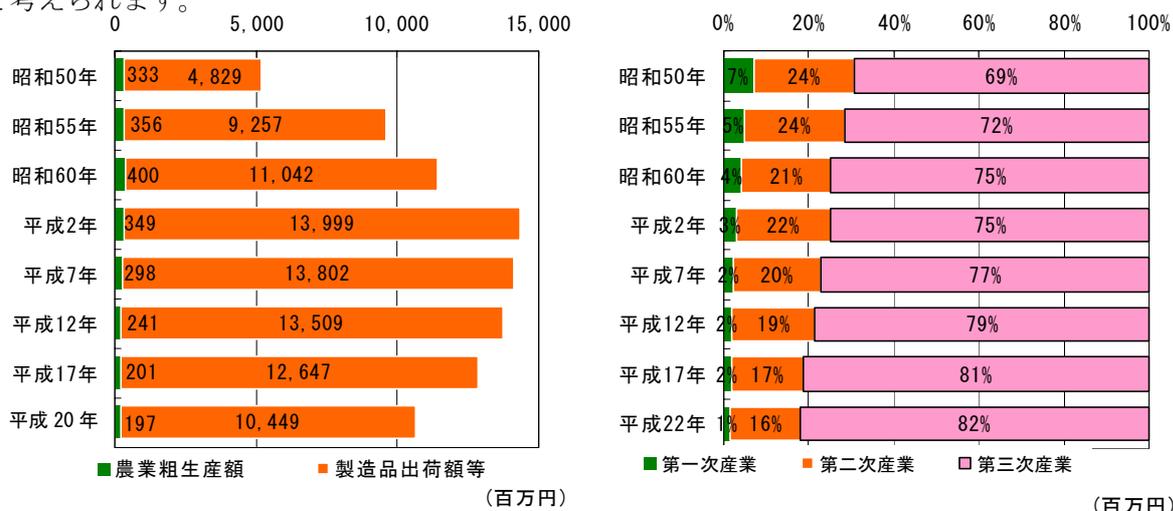

出典：宮城県統計年鑑

図 2-11 名取川流域の製造品出荷額・農業産出額（左）、産業別就業者数の割合（右）

## 2.2 洪水と濁水の歴史

### 2.2.1 水害の歴史

名取川の洪水記録は、仙台藩の事跡を記した「伊達治家記録」等から確認すると、藩政時代の250年間に52回の洪水が記録されています。

明治維新後も浸水家屋が1,300戸に及んだ明治43年洪水をはじめ、相次ぐ洪水に見舞われており、台風11号崩れの熱帯低気圧に起因して発生した昭和25年8月洪水は戦後最大規模の洪水となっています。

近年でも仙台の2日雨量が402mmを記録した昭和61年8月洪水、平成14年7月洪水等により被害が発生しています。

表 2.3 近年の主な洪水

年 月 日	名取橋地点		広瀬橋地点		被 害 状 況
	2日雨量 (mm)	流 量 (m <sup>3</sup> /s)	2日雨量 (mm)	流 量 (m <sup>3</sup> /s)	
明治 43 年 8 月 (台風)	235	—	219	—	死者・不明者 360 名 全半壊家屋 554 戸 家屋浸水 1,300 戸
昭和 16 年 7 月 (台風)	276	約 1,740	216	約 1,010	死者・不明者 9 名 全半壊家屋 58 戸 家屋浸水 1,020 戸
昭和 19 年 9 月 (台風+前線)	273	約 1,880	379	約 3,240	死者・不明者 22 名 全半壊家屋 159 戸 家屋浸水 4,469 戸
昭和 19 年 10 月 (台風)	192	約 1,200	147	約 990	死者 4 名 全半壊家屋 57 戸 家屋浸水 2,012 戸
昭和 22 年 9 月 (カスリン台風)	242	約 1,880	228	約 1,280	死者・不明者 30 名 全半壊家屋 209 戸 家屋浸水 29,704 戸
昭和 23 年 9 月 (アイオン台風)	195	約 2,100	211	約 1,390	死者・不明者 67 名 全半壊家屋 375 戸 家屋浸水 33,611 戸
昭和 25 年 8 月 (熱帯低気圧)	362	約 3,090	377	約 3,030	死者・不明者 10 名 全半壊家屋 27 戸 流出家屋 286 戸 家屋浸水 4,542 戸
昭和 61 年 8 月 (温帯低気圧)	311	約 1,710	270	約 980	全半壊家屋 9 戸 床上浸水家屋 2,807 戸 床下浸水家屋 4,501 戸
平成元年 8 月 (台風)	200	約 1,900	200	約 1,380	床上浸水家屋 26 戸 床下浸水家屋 78 戸
平成 6 年 9 月 (前線)	189	約 1,430	194	約 840	全半壊家屋 7 戸 床上浸水家屋 2,145 戸 床下浸水家屋 3,139 戸
平成 14 年 7 月 (台風+前線)	220	約 1,900	191	約 1,020	床上浸水家屋 10 戸 床下浸水家屋 86 戸
平成 23 年 9 月 (台風+前線)	291	約 1,520	219	約 660	被害なし

※流量は氾濫・ダム戻し流量を記載  
出典：高水速報

## 2. 名取川の概要

～洪水と濁水の歴史～

旧閑上町（現：名取市）の機関誌「みなと」第13号より

◎8月4日を記念せよ!!

8月3日夜来から増水し始め、同夜の午後9時頃には小塚原大東堤防約10米欠潰し、同じく八軒堀の堤防も約70米欠潰した。水防団、消防団並び区民の総出動でこれが水防作業に当たったが、夜間のことであり、遂に力及ばなかった。

翌4日豪雨は少しも衰えず、午前8時50分、町区名取川河岸前通りは総越しとなり、同9時10分には名取川堤防全線に互り遂に越水し、同25分頃には堤防の上約1尺7寸位の水高となり、恰もナイアガラ瀑布の如く万雷のような音と共に越水した。この頃は殆ど連絡も絶え町内の情報も手にすることができなかった。必死の水防作業もこの時は万事休した。ただ、天のなすがままに悲壮な覚悟を持って手を供くより他に術はなかった。

午前10時15分、遂に猿猴堤防欠潰すとの農業協同組合より電話に接し、直ちに各方面に電話を以て連絡した。泥水は益々高くなるばかり、かくて吾々は170年来の深刻な苦い体験を味はなければならない不幸な災害を町民殆どが体験余儀なくされたのである。

県方面では、この急報に同日午後2時、岩沼保健所から数名の方々が強雨を冒し、救援に来町。午後6時には厚生部長始め一行は救援物資を満載して貨物自動車で来町。仙台放送局からは、報道員が調査に来町し、当町の被害状況を具に全国放送を行ったのである。

(以下、略)



広瀬川堰場付近で洪水に吞まれようとする住宅



評定河原橋の流出

### 昭和25年8月洪水による被災状況



広瀬川合流点付近の氾濫と浸水状況



仙台空港周辺の浸水状況

### 昭和61年8月洪水による被災状況



名取川と広瀬川の合流点付近



名取川下流部左岸の浸水状況

### 平成14年7月洪水による被災状況

### 2.2.2 渇水の歴史

名取川流域では、昭和 48 年、昭和 53 年、平成 6 年、平成 14 年、平成 22 年等に渇水が発生しており、取水制限、農作物への影響等、生活に深刻な影響を及ぼしました。

こうした渇水時の被害を最小限に抑えるため、河川の関係機関と利水者間で組織した渇水情報連絡会等を通じて、情報交換とその対応が行われています。

表 2.4 名取川流域における主な渇水被害

渇水発生年	被害状況
昭和 48 年	<ul style="list-style-type: none"> <li>一般家庭 30%、大口需要者 50%の給水制限</li> <li>仙塩地区の上水道は第二次給水制限まで実施</li> <li>プールの給水停止 32 校、断水 8,000 戸</li> </ul>
昭和 53 年	<ul style="list-style-type: none"> <li>仙台市水道局で 15%、宮城町（現在の仙台市青葉区西部）で 94%の取水制限を実施</li> <li>発電取水を停止、工業用水道は残流域自流を取水</li> <li>灌漑地域末端で地割れ発生</li> </ul>
平成 6 年	<ul style="list-style-type: none"> <li>番水制を実施</li> <li>七郷地区で地割れ発生</li> <li>愛宕堰からの取水不足のため大沼が枯渇</li> <li>6 発電所で発電を停止</li> <li>郡山堰下流で瀬切れ発生</li> <li>広瀬橋付近で魚の大量死</li> </ul>
平成 14 年	<ul style="list-style-type: none"> <li>広瀬川で魚の大量死</li> </ul>
平成 22 年	<ul style="list-style-type: none"> <li>広瀬川で魚の大量死</li> </ul>



▲平成 6 年渇水時新聞記事【出典：河北新報】



平成 6 年渇水時写真(広瀬川)



平成 6 年渇水時写真(名取川)

### 平成 6 年の渇水状況

※番水制：農家の人が自分の田んぼに引く水を、何日か交代で、水を引ける日と引けない日を決め、協力して水利用すること。

### 2.2.3 治水事業の沿革

名取川の治水工事は古くから行われており、特に伊達政宗が藩主になってから、家臣川村孫兵衛により治水・利水両面の工事が行われました。その代表的なものとしては、1,600年代に藩領南部と城下を結ぶ輸送路確保を目的とした阿武隈川～名取川間の海岸線沿いの運河の開削が挙げられます。明治初期にも舟運利用のため、名取川～七北田川間の運河の開削が行われ、現在は、「南貞山運河」「中貞山運河」「北貞山運河」と称し、一級河川として管理されています。また、名取川と広瀬川を結び木材運搬するために慶長元年に開削した木流堀、仙台市における水道の始まりと言われる四ツ谷用水等も現存します。これらは、市街地の発展や交通体系の変化の中で当時の役割を終え、今日、歴史的遺産として見直されてきています。

幕末から明治にかけては、洪水被害を受けた記録が数多く残っていますが、財政困難の時代であったため、明治～昭和初期にかけては、大規模な治水事業は行なわれませんでした。

第3次治水計画の施行河川（昭和8年11月6日施行）に指定されたことに伴い、本格的な河川改修が昭和16年から直轄改修事業として始まり、大倉ダム（昭和36年完成）、釜房ダム（昭和45年完成）、箕川放水路（昭和53年完成）等が完成しています。

#### (1) 治水計画の変遷

名取川の直轄改修事業は、昭和16年から工期12カ年の継続事業として開始されました。このときの改修計画は、当時の雨量、水位状況等を考慮して内務省国土局により計画され、上流部碁石川筋に釜房ダムを計画し、計画高水流量を名取川の広瀬川合流点上流 $2,000\text{ m}^3/\text{s}$ 、合流点下流 $3,400\text{ m}^3/\text{s}$ 、広瀬川 $1,400\text{ m}^3/\text{s}$ としました。

その後、昭和22年、23年、25年と洪水が相次ぎ、中でも昭和25年8月洪水は、熱帯低気圧により上流部の降雨量が $400\text{ mm}$ を超え、各地で堤防が破堤し、計画高水流量を突破するなど、未曾有の大洪水となりました。そのため、昭和29年に同洪水を対象として、洪水痕跡調査、流量の実測、降雨量から、計画高水流量を名取川の名取橋地点において $2,000\text{ m}^3/\text{s}$ 、広瀬川の広瀬橋地点において $2,200\text{ m}^3/\text{s}$ とする計画を策定しました（第1次改定計画）。

昭和36年の大倉ダムの完成と釜房ダム計画の変更に伴い、昭和37年に昭和25年8月洪水を対象として、計画高水流量を名取橋地点において $2,400\text{ m}^3/\text{s}$ 、広瀬橋地点において $1,800\text{ m}^3/\text{s}$ とする計画を策定しました（第2次改定計画）。

昭和39年に制定された河川法（新河川法）に基づき、昭和41年度に一級河川に指定され、昭和37年の改修計画を踏襲した工事実施基本計画を策定しました。

昭和60年には、仙台市の著しい都市化に伴う流域内の資産の増大等を考慮し、計画を全面的に改定することとし、名取川の名取橋において基本高水のピーク流量 $4,700\text{ m}^3/\text{s}$ を上流ダム群により $1,300\text{ m}^3/\text{s}$ 調節して、計画高水流量を $3,400\text{ m}^3/\text{s}$ とするとともに、支川広瀬川においては広瀬橋において基本高水のピーク流量 $4,000\text{ m}^3/\text{s}$ を上流ダム群により $1,300\text{ m}^3/\text{s}$ 調節し $2,700\text{ m}^3/\text{s}$ とする工事実施基本計画の改定を行いました。

※計画高水流量：ダム等の調節施設を除き、河道のみで洪水処理する流量。

※基本高水のピーク流量：ダムなどによる洪水調節を行う前の計画の基本となる波形のピークの流量

## 2. 名取川の概要

～洪水と渇水の歴史～

そして、平成 19 年 3 月には、平成 9 年に改正された河川法に基づき、河川整備基本方針が策定されました。河川整備基本方針は、名取川の名取橋において基本高水のピーク流量 4,700m<sup>3</sup>/s を流域内の洪水調節施設により 900 m<sup>3</sup>/s 調節して、計画高水流量を 3,800m<sup>3</sup>/s とするとともに、支川広瀬川においては広瀬橋において基本高水のピーク流量 4,000m<sup>3</sup>/s を流域内の洪水調節施設により 1,200 m<sup>3</sup>/s 調節し 2,800m<sup>3</sup>/s とする計画です。

また、平成 23 年 3 月 1 1 日に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに伴う津波により、太平洋沿岸域で甚大な被害が発生するとともに、地殻変動による広域的な地盤沈下が発生したことから、河口部における津波・高潮対策や地盤沈下等に対応するため、平成 24 年〇月に河川整備基本方針が変更されました。

表 2.5 治水事業の変遷

(単位：m<sup>3</sup>/s)

	策定年月	基本高水流量		計画高水流量		計画の概要等
		名取橋	広瀬橋	名取橋	広瀬橋	
当初計画	S16.4.	2,600	—	2,000	1,400	直轄河川としての改修事業を開始
第 1 次改定計画	S29.3.	3,000	—	2,000	2,200	未曾有の大洪水となった昭和 25 年 8 月洪水を対象として、計画流量を決定
第 2 次改定計画	S37.11.	3,200	2,500	2,400	1,800	昭和 36 年の大倉ダムの完成並びに釜房ダムの計画に伴い、計画を改定
工事实施基本計画	S41.7.	3,200	2,500	2,400	1,800	新河川法の制定にともなう、昭和 41 年度に一級河川の指定を受け、工事实施基本計画を策定。
改定工事实施基本計画	S60.3.	4,700	4,000	3,400	2,700	仙台市の著しい都市化に伴う流域内の資産の増大等を考慮し、水系一貫した治水安全度を確保する計画を策定。
河川整備基本方針	H19.3.	4,700	4,000	3,800	2,800	平成 9 年の河川法改正に伴い、治水・利水・環境に配慮した河川整備基本方針を策定。
河川整備基本方針	H24.〇.	4,700	4,000	3,800	2,800	東北地方太平洋沖地震の発生を契機として、河川整備基本方針を変更(計画高潮位等の設定、計画高水位等の変更)

### (2) 近年の治水対策の概要

#### 1) 河道の整備

名取川本川下流部の河川改修は、戦後の昭和 25 年頃まで殆ど行われませんでした。しかし、昭和 25 年 8 月に発生した計画高水流量を上回る記録的な洪水を契機に計画高水流量が改定され、各地区で河道掘削、築堤、護岸等を施工してきました。


支川広瀬川についても、昭和 25 年 8 月洪水を契機に計画高水流量が改定され、昭和 26 年から直轄事業として、広瀬橋から本川合流点までの 3.9 km の掘削、築堤、護岸及び都市河川としての河川敷整備事業等を進めてきました。

これまでに実施した築堤事業により、無堤地区は概ね解消されましたが、東北地方太平洋沖地震やそれに伴う津波により、河口部の堤防が被災しました。現在、被災した堤防は災害復旧事業等により復旧作業を進めています。



- ・堤防延長 約 3,000m
- ・水門 1 箇所 ・樋門樋管 4 箇所

藤塚地区築堤計画の概要

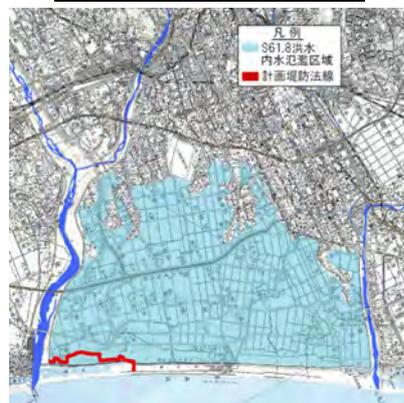

昭和 61 年 8 月洪水時の内水氾濫区域

※汽水域：河川の淡水と海水が混じり合う区域のこと。

## 2) 笹川放水路建設事業

笹川は、仙台市南西部の<sup>たいはくさん</sup>太白山にその源を發し、南東に流れ、仙台平野を経て蛇行しながら東流し、仙台市南東端で名取川に合流します。流域面積 27km<sup>2</sup>、流路延長 12.5km の小河川であり、丘陵地である上流の勾配が 1/70 と急であるため、洪水は約 2 時間で平地部に達します。

笹川周辺は昭和 39 年に仙台港臨海地域新産都市に指定されて以来、仙台市の人口増加が目覚しく、住宅開発が現在も進められています。

当該地域の治水安全度向上のため、広瀬川合流点に流入していた笹川（旧笹川）を名取川大野田地区へ付け替える放水路の建設を直轄事業として実施し、また、旧笹川の残流域処理については、宮城県の中小河川改修として笹川調整池を建設し、それぞれ完成しています。

※放水路：洪水を直接海に流したり、小さい川から大きい川へ洪水を流したりするなど、洪水被害を軽減するための施設。

※調整池：洪水を一時的に貯めて、洪水の最大流量を減少させるために低平地に設ける区域。



笹川放水路

改修延長=2,850m

着工：昭和 43 年 完成：昭和 53 年



笹川調整池

調整池面積：104,400m<sup>2</sup>

計画貯留量：389,900m<sup>3</sup>

着工：平成 3 年

## 3) 大倉ダムの建設

戦後の名取川は、カスリン・アイオン台風をはじめとして、昭和 25 年 8 月と相次いで大洪水に見舞われ、治水計画が根本的に改定されることになりました。

昭和 29 年 3 月、広瀬川上流に大倉ダムを建設することを含めた第 1 次改定計画が策定され、特定多目的ダム法に基づく東北地方最初のダムとして大倉ダムの建設に着手しました。洪水調節のほか、800ha のかんがい、<sup>せんえんちく</sup>仙塩地区への都市用水の供給、発電を目的として昭和 36 年に完成し、現在は宮城県が管理を行っています。

## 4) 釜房ダムの建設

昭和 16 年に、河水統制計画に基づく直轄事業として建設に着手しましたが、戦況の激化のため一時中止となりました。戦後、カスリン・アイオン台風をはじめとした度重なる大洪水の被害に見舞われたことにより治水計画が改定され、昭和 39 年に工事が再開されました。そして、昭和 45 年 12 月に、洪水調節のほか、3,700ha のかんがい、仙塩地区への都市用水供給、発電を目的として釜房ダムが完成しました。

表 2.6 ダム諸元一覧

大倉ダム		
河川名	大倉川	
型式	マルチプルアーチ式コンクリートダム	
堤高	82.0m	
流域面積	88.5 km <sup>2</sup>	
湛水面積	1.6 km <sup>2</sup>	
総貯水容量	28,000 千 m <sup>3</sup>	
有効貯水容量	25,000 千 m <sup>3</sup>	
洪水調節容量	10,000 千 m <sup>3</sup>	
利水容量	洪：15,000 千 m <sup>3</sup> 非：25,000 千 m <sup>3</sup>	
目的	F,N,A,W,I,P	
完成年度	昭和 36 年	
管理	宮城県	

出典：宮城県資料

釜房ダム		
河川名	碁石川	
型式	重力式コンクリートダム	
堤高	45.5m	
流域面積	195.25 km <sup>2</sup>	
湛水面積	3.9 km <sup>2</sup>	
総貯水容量	45,300 千 m <sup>3</sup>	
有効貯水容量	39,300 千 m <sup>3</sup>	
洪水調節容量	21,000 千 m <sup>3</sup>	
利水容量	洪：18,300 千 m <sup>3</sup> 非：36,400 千 m <sup>3</sup>	
目的	F,N,W,I,P	
完成年度	昭和 45 年	
管理	国土交通省	

出典：釜房ダム管理所資料

【ダムの目的】

※F：洪水調節、N：不特定用水、A：かんがい用水、W：上水道用水  
I：工業用水、P：発電

※有効貯水容量：総貯水容量から堆砂容量を除いた容量。

※堆砂容量：一定期間内（一般的に 100 年間）に貯水池に堆積すると予想される容量。

※洪水調節容量：洪水時に洪水調節を行うための容量。

※利水容量：上水道用水、工業用水、かんがい用水、発電等に利用する水を貯める容量。

### 2.2.4 利水事業の沿革

藩政時代初期の仙台周辺は荒廃した地域であり、水利状況は極めて悪い状態でした。そのため、藩主伊達政宗は家臣川村孫兵衛に命じ、広瀬川郷六地点に水源を求め、仙台市における水道の始まりとも伝えられる四ツ谷堰水路を完成させました。

この水路により開渠又は暗渠で城下に引き入れた水は、防火用、灌漑用として利用され、用水の一部は地下に浸透し、浅井戸の水源となったともいわれています。

四ツ谷堰は、昭和 36 年に改築され、現在に至っています。

六郷堰は、名取川に用水取水口があり、そこから「上堀」「下堀」「木流堀」と呼ばれる 3 本の用水堀に導水する藩政時代に造られた堰でしたが、昭和 23 年のアイオン台風により被災したため、上流 300m 地点に玉石造りの固定堰として新設されました。しかし、戦後の物資不足時代の築造物であったため、老朽化が進み、改築を余儀なくされ、昭和 60 年 3 月に名取川農業水利事業の一環として河口より 12.2km 地点の名取川頭首工に改築されました。

名取川における近代水道用水の供給は、大正 2 年に大倉川に取水口を設けて同 12 年から計画給水人口 12 万人の水道用水の給水が行われて以来、昭和 8 年には青下第一、第二、第三ダムが竣工しています。

戦後になり、仙台市の急速な発展に伴う水需要増加に供給量が間に合わず、水不足が年々繰り返されたことから、昭和 36 年に大倉ダム、昭和 45 年に釜房ダム、そして昭和 52 年に樽水ダムが完成し、都市用水等の供給を開始しました。また、平成 3 年に完成した阿武隈川水系七ヶ宿ダムからの給水も重要な水源として利用されています。

また、発電用水として日本で最も古い水力発電所である三居沢発電所が明治 21 年 7 月に東北で初めて電気の明かりをととしたのをはじめ、7 箇所の発電所で最大出力約 1.3 万 kw の発電に利用されています。




四ツ谷堰



名取川頭首工



青下第二ダム

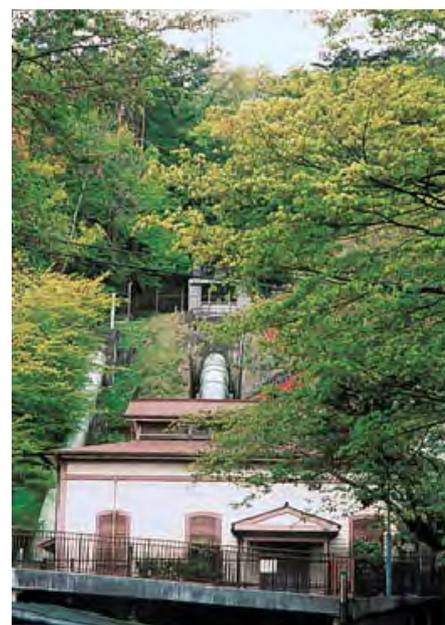

三居沢発電所

※暗渠：地中に埋設した河川や水路。

## 2. 名取川の概要 ～洪水と渇水の歴史～

愛宕橋下流にある愛宕堰から取水される六郷堀・七郷堀は、藩政時代に開削された仙台市東部にかんがい用水を供給する農業用水路です。

かつて、この水路は農業用水路としてだけではなく、防災・生活用水路として重要な幹線であるとともに、周辺住民の身近な水辺として利用されてきました。しかし、都市化が進み、一部暗渠化されたことと、非かんがい期に通水が停止されることなどから、身近な水辺としての機能が失われ、ごみ投棄等の問題も発生していました。

そこで、仙台市では、「水辺の空間・環境の改善」を目的として、仙台地域の健全な水循環形成を基本理念とする仙台地域水循環協議会と連携しながら、水質の向上、景観の改善、悪臭の防止のために必要な水量等の検証を重ね、平成17年から非かんがい期においても豊水時には一定の水量が通水されるようになりました。



若林区役所前の七郷堀



図 2-12 名取川下流部主要かんがい水路

## 2.3 地震・津波の歴史

## 2.3.1 地震・津波の歴史

東北地方では、太平洋側沖合の日本海溝付近において東北地方を載せた北アメリカプレートの下に太平洋プレートが沈み込んでおり、このプレートの沈み込みに伴う大規模な地震が度々発生しています。


またプレート境界地震以外においても、昭和35年に遠く南米チリで発生した地震(Ms8.3)による津波や陸域を震源とした平成20年6月の岩手・宮城内陸地震(M7.2)により被害が発生しています。

表 2.7 近年の主要な地震・津波被害の被害概要

地震発生日月日	地震名	震源	地震規模	被害概要	出典
貞観11年5月26日 (869年)	貞観地震	三陸はるか沖	M8.3	死者約1,000人	災害教訓の継承に関する専門調査会報告書 「1896明治三陸地震津波」、中央防災会議 地震規模は理科年表より
慶長16年10月28日 (1611年)	慶長三陸沖 地震	三陸沖	M8.1	死者約3,000人	災害教訓の継承に関する専門調査会報告書 「1896明治三陸地震津波」、中央防災会議 震源・地震規模は理科年表より
明治29年6月15日 (1896年)	明治三陸 地震	三陸沖	M8.2	死者約22,000人 流失・全半壊家屋約8000戸 船の被害約7,000千隻	災害教訓の継承に関する専門調査会報告書 「1896明治三陸地震津波」、中央防災会議 地震規模は理科年表より
昭和8年3月3日 (1933年)	昭和三陸 地震	三陸沖	M8.1	死者・不明3,064人	気象庁ホームページ 「日本付近で発生した主な被害地震」
昭和35年5月21日 (1960年)	チリ 地震津波	南米チリ海溝	M8.5	死者119人、行方不明者20人、 負傷者872名 全壊1,571戸、半壊2,183戸 流出1,259戸	気象庁仙台管区気象台ホームページ 「宮城県に影響を及ぼした地震・津波の被害」
昭和53年6月12日 (1978年)	宮城県沖 地震	宮城県沖	M7.4	死者28人・負傷者1,325人、 家屋全壊1,183棟・半壊5,574棟	気象庁仙台管区気象台ホームページ 「宮城県に影響を及ぼした地震・津波の被害」
平成15年5月26日 (2003年)	宮城県沖 (三陸南) 地震	宮城県沖	M7.1	負傷174名、 住宅全壊2棟、住宅半壊21棟	気象庁ホームページ 「日本付近で発生した主な被害地震」
平成15年7月26日 (2003年)	宮城県北部 連続地震	宮城県北部	M6.4	負傷677名、 住宅全壊1276棟、住宅半壊3,809 棟	気象庁ホームページ 「日本付近で発生した主な被害地震」
平成20年6月14日 (2008年)	岩手・宮城 内陸地震	岩手県内陸南部	M7.2	死者17名、行方不明者6人 負傷426人 住家全壊30棟、住家半壊146棟	気象庁ホームページ 「日本付近で発生した主な被害地震」
平成23年3月11日 (2011年)	東北地方太 平洋沖地震	三陸沖	M9.0	死者15,868名、行方不明者2,847人 全壊129,340戸、半壊264,035戸	内閣府緊急災害対策本部「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)について」(2012年8月28日現在)

## 2. 名取川の概要 ～地震・津波の歴史～

名取川では、宮城県沖地震発生時に多くの河川構造物に被害を受けていました。

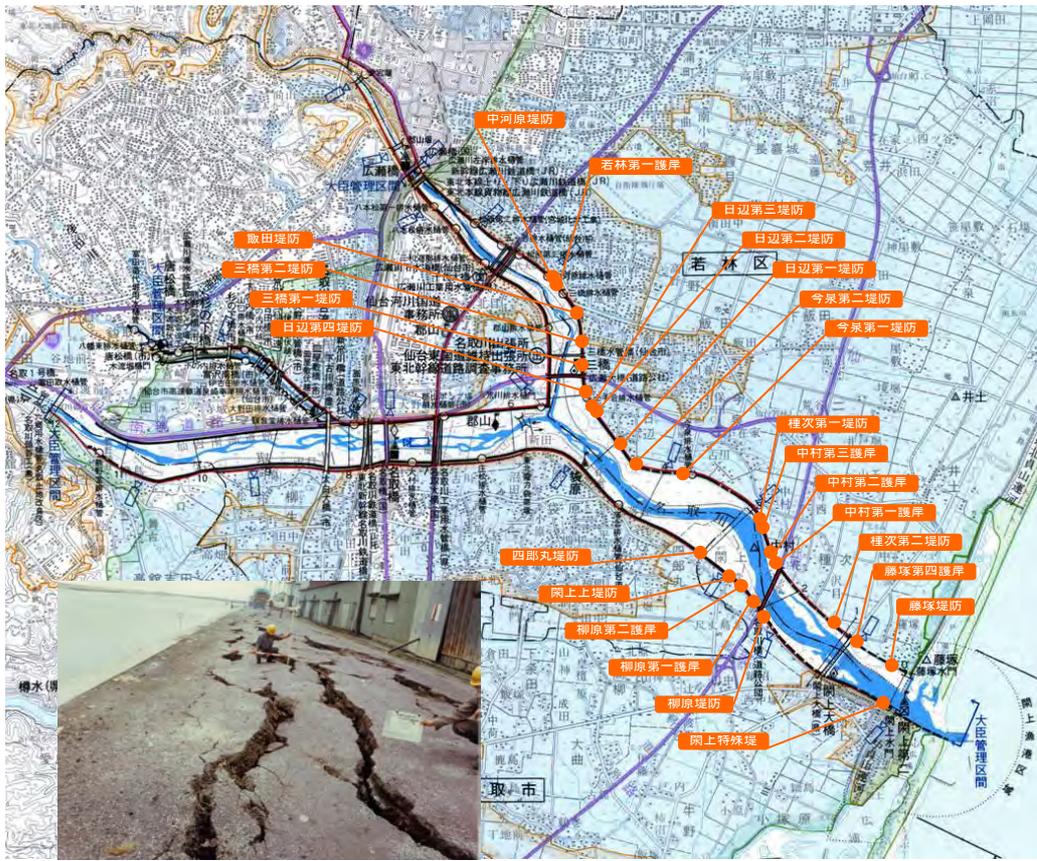

護岸背後の亀裂状況



関上特殊堤接合部の開口



堤防の亀裂・沈下



関上堤防裏法面のすべりによる亀裂

図 2-13 宮城県沖地震 (S53.6.12.) による名取川の被災箇所

### 2.3.2 東北地方太平洋沖地震の概要

平成 23 年 3 月 11 日 14 時 46 分、三陸沖を震源とするマグニチュード (M) 9.0 の地震が発生し、宮城県栗原市で震度 7、宮城県、福島県、茨城県、栃木県の 4 県 37 市町村で震度 6 強を観測したほか、東日本を中心に北海道から九州地方にかけての広い範囲で震度 6 弱～1 を観測しました。また、この地震に伴い、東北地方から関東地方北部の太平洋側を中心に、北海道から沖縄にかけての広い範囲で津波を観測しました。

気象庁は、この国内観測史上最大規模である地震を「平成 23 年 (2011 年) 東北地方太平洋沖地震」と命名し、また、この地震による災害について「東日本大震災」と呼ぶことが閣議決定されました。


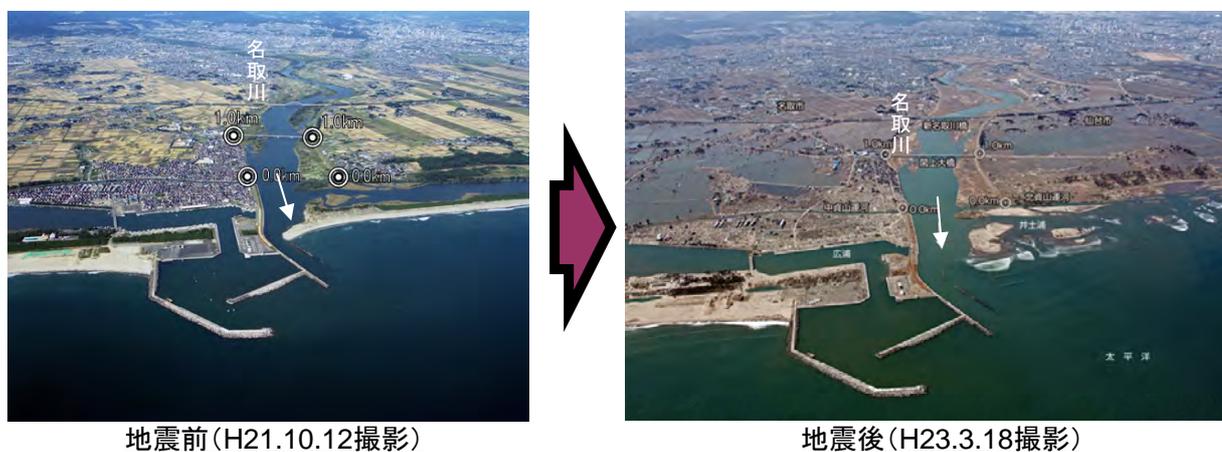


図 2-14 震災前後の河口部周辺の比較

(1) 地震の規模

1) 地震諸元

- ・地震名「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震」  
 （東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所事故による災害については、「東日本大震災」と呼称。）
- ・発震日時 平成 23 年（2011 年）3 月 11 日 14 時 46 分頃
- ・震源位置 北緯 38° 6.2′ N 東経 142° 51.6′ E 三陸沖  
 （牡鹿半島の東南東、約 130km 付近）
- ・深さ約 24km
- ・地震規模 M9.0

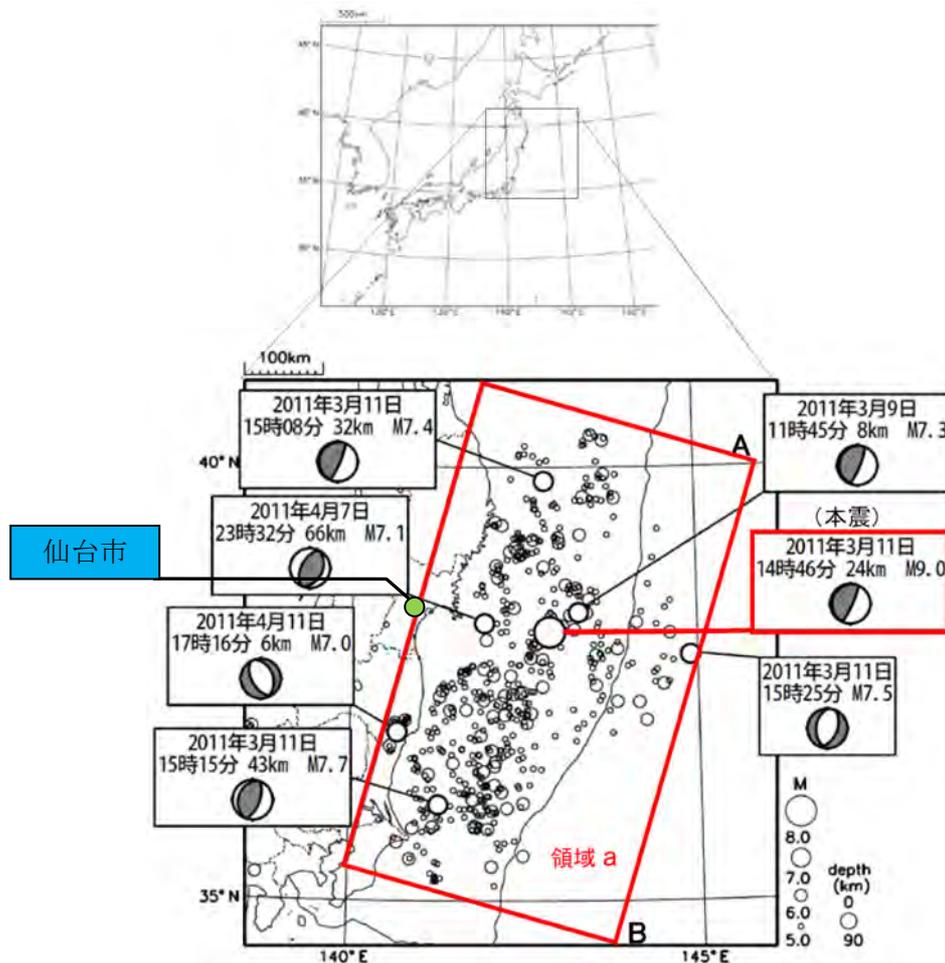

※ 2011年3月9日～2011年6月11日の M5.0 以上の地震を示した。吹き出し中の発震機構解は、CMT 解である。領域 a の矩形は「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震」の余震域である。

○の大きさはマグニチュードの大きさを示す

出典：災害時地震・津波速報 平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震  
 平成 23 年 8 月 17 日 気象庁

図 2-15 震央分布図


2) 各地の震度

宮城県栗原市で震度7、宮城県、福島県、栃木県、茨城県の4県37市町村で震度6強を観測したほか、東北・関東地方を中心に、広い範囲で震度5強以上を観測しました。

表 2.8 震度5以上を観測した地域

震度	地域		
震度7	宮城県北部		
震度6強	宮城県南部・中部 栃木県北部・南部	福島県中通り・浜通り	茨城県北部・南部
震度6弱	岩手県沿岸南部・内陸北部・内陸南部 群馬県南部	福島県会津 埼玉県南部	千葉県北西部
震度5	青森県三八上北・下北 山形県村山・置賜 千葉県北東部・南部 神奈川県東部・西部	岩手県沿岸北部 群馬県北部 東京都23区・多摩東部 山梨県中・西部	秋田県沿岸南部・内陸南部 埼玉県北部 新島 山梨県東部・富士五湖

出典：平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)について  
平成24年7月31日 内閣府 緊急災害対策本部

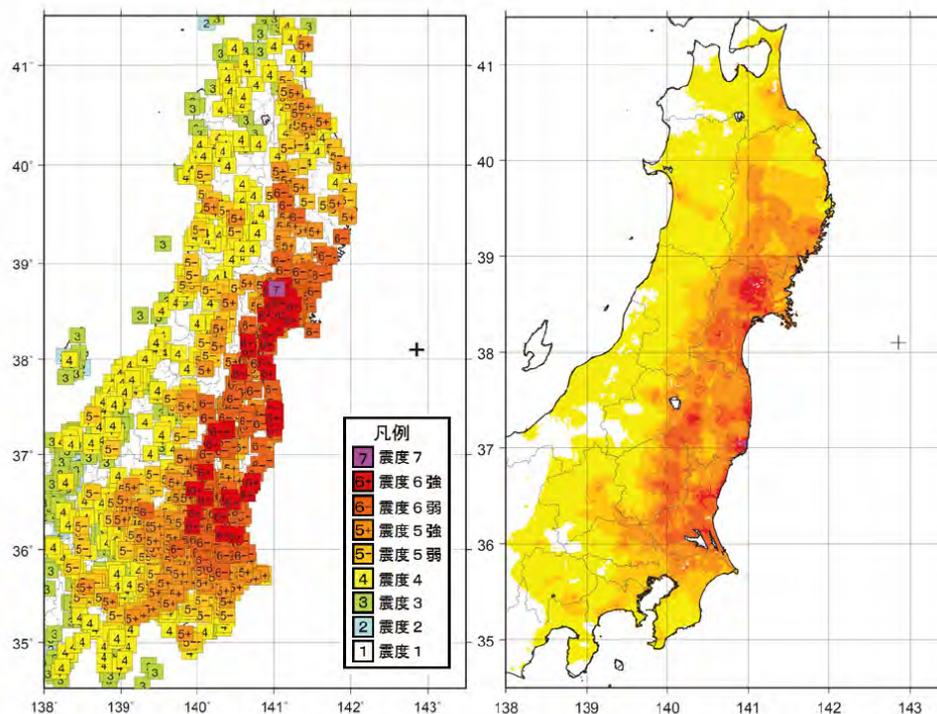


<推計震度分布図について>  
地震の際に観測される震度は、ごく近い場所でも地盤の違いなどにより1階級程度異なることがある。また、このほか震度を推計する際にも誤差が含まれるため、推計された震度と実際の震度が1階級程度ずれることがある。  
このため、個々のメッシュの位置や震度の値ではなく、大きな震度の面的な広がり具合とその形状に着目されたい。

出典：災害時地震・津波速報 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震  
平成23年8月17日 気象庁

図 2-16 各地の震度分布

3) 地震動

防災科学技術研究所が公開している情報をもとに（独）土木研究所が作成した資料によれば、最大加速度は仙台 1,807gal、岩沼 429gal であり、液状化に影響を及ぼすと考えられる 50gal 以上の継続時間は仙台で 167 秒、岩沼で 165 秒と長く、過去の主要な地震と比較しても非常に長いことが特徴です。

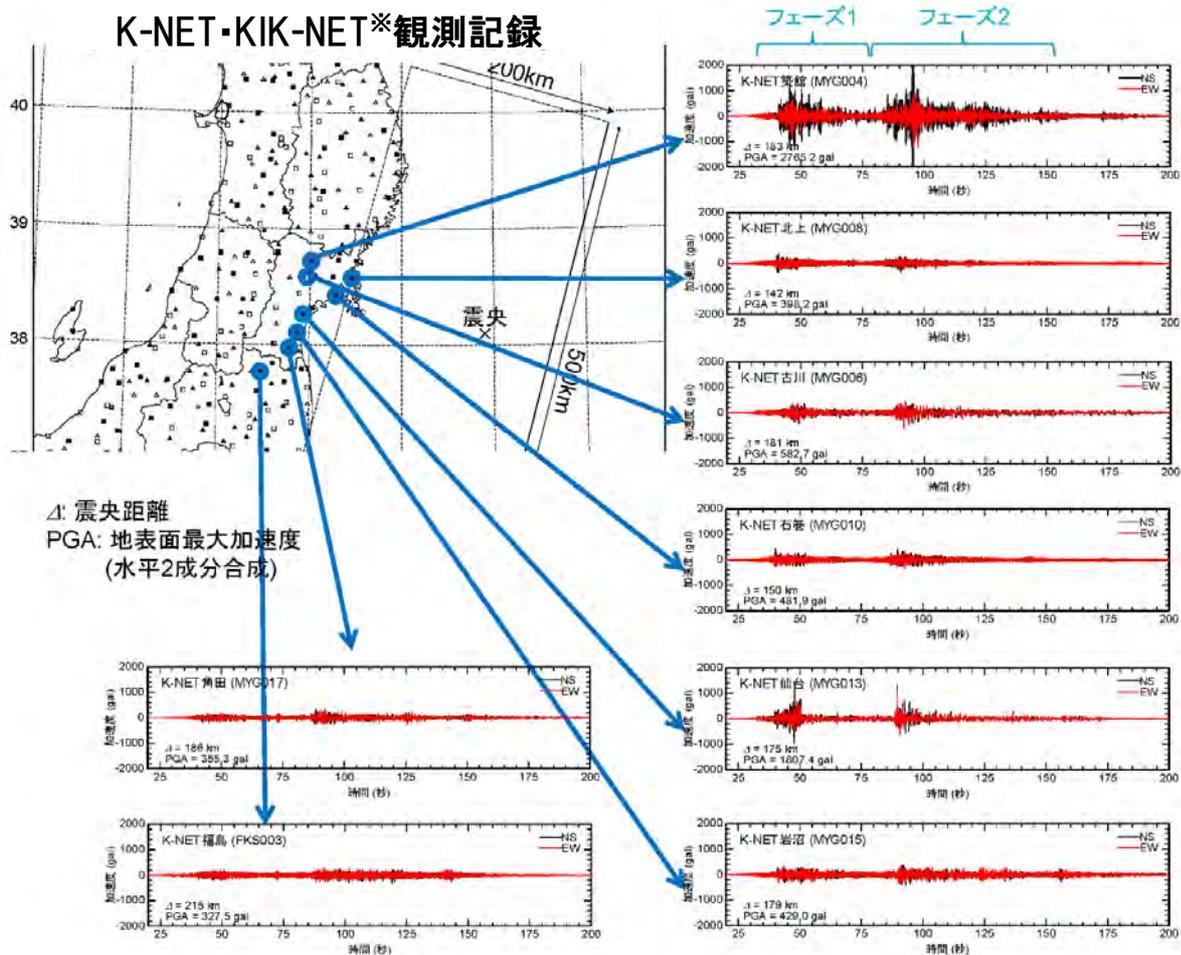


※防災科学技術研究所：強震観測網（K-NET, KIK-NET）

<http://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/>

出典：独立行政法人 土木研究所 資料 平成 23 年 5 月 2 日

図 2-17 各地の地震動波形及び最大加速度

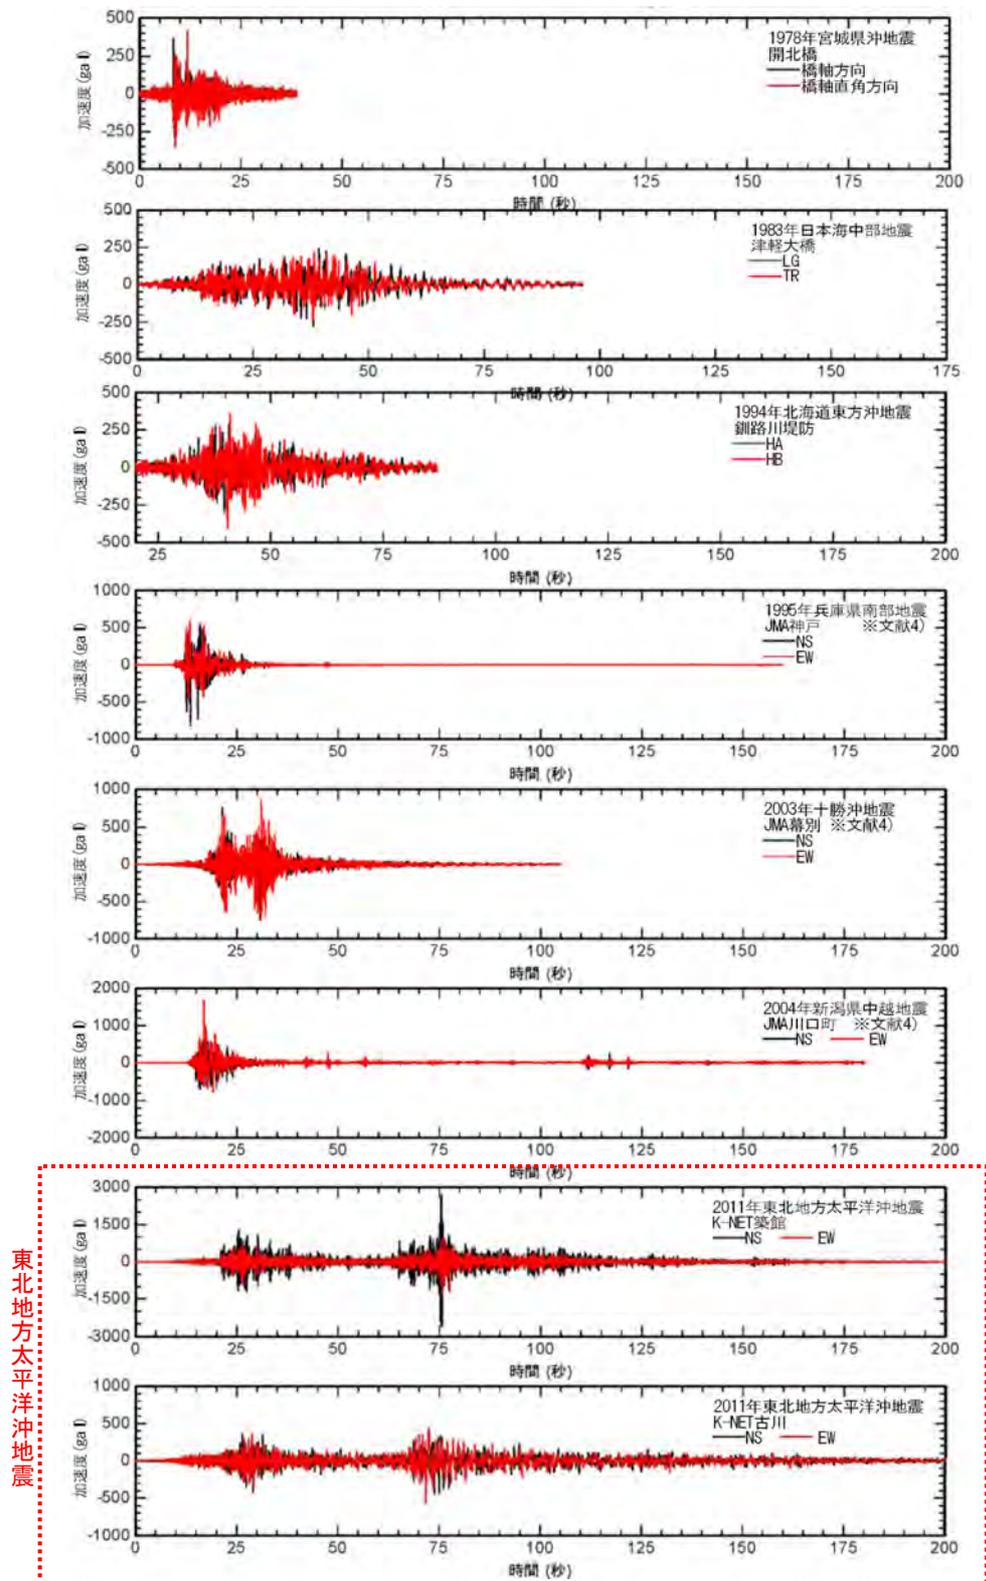


出典：独立行政法人 土木研究所 資料 平成23年5月2日

図 2-18 過去の地震との比較（時刻歴波形）

(2) 地殻変動

東北地方太平洋沖地震の発生に伴い、岩手県の北部から茨城県の太平洋沿岸の広い範囲で、大規模な地殻変動が発生しています。

地震後に実施された三角点及び水準点の測量成果の改定値（国土地理院 H23.10.31 公表）によると、水平方向の最大変動量は、女川町江島の二等三角点「江ノ島」で東南東方向へ 5.85m の移動、上下方向の最大変動量は、石巻市鮎川浜の電子基準点付属標「牡鹿」で 1.14m の沈下が確認されています。

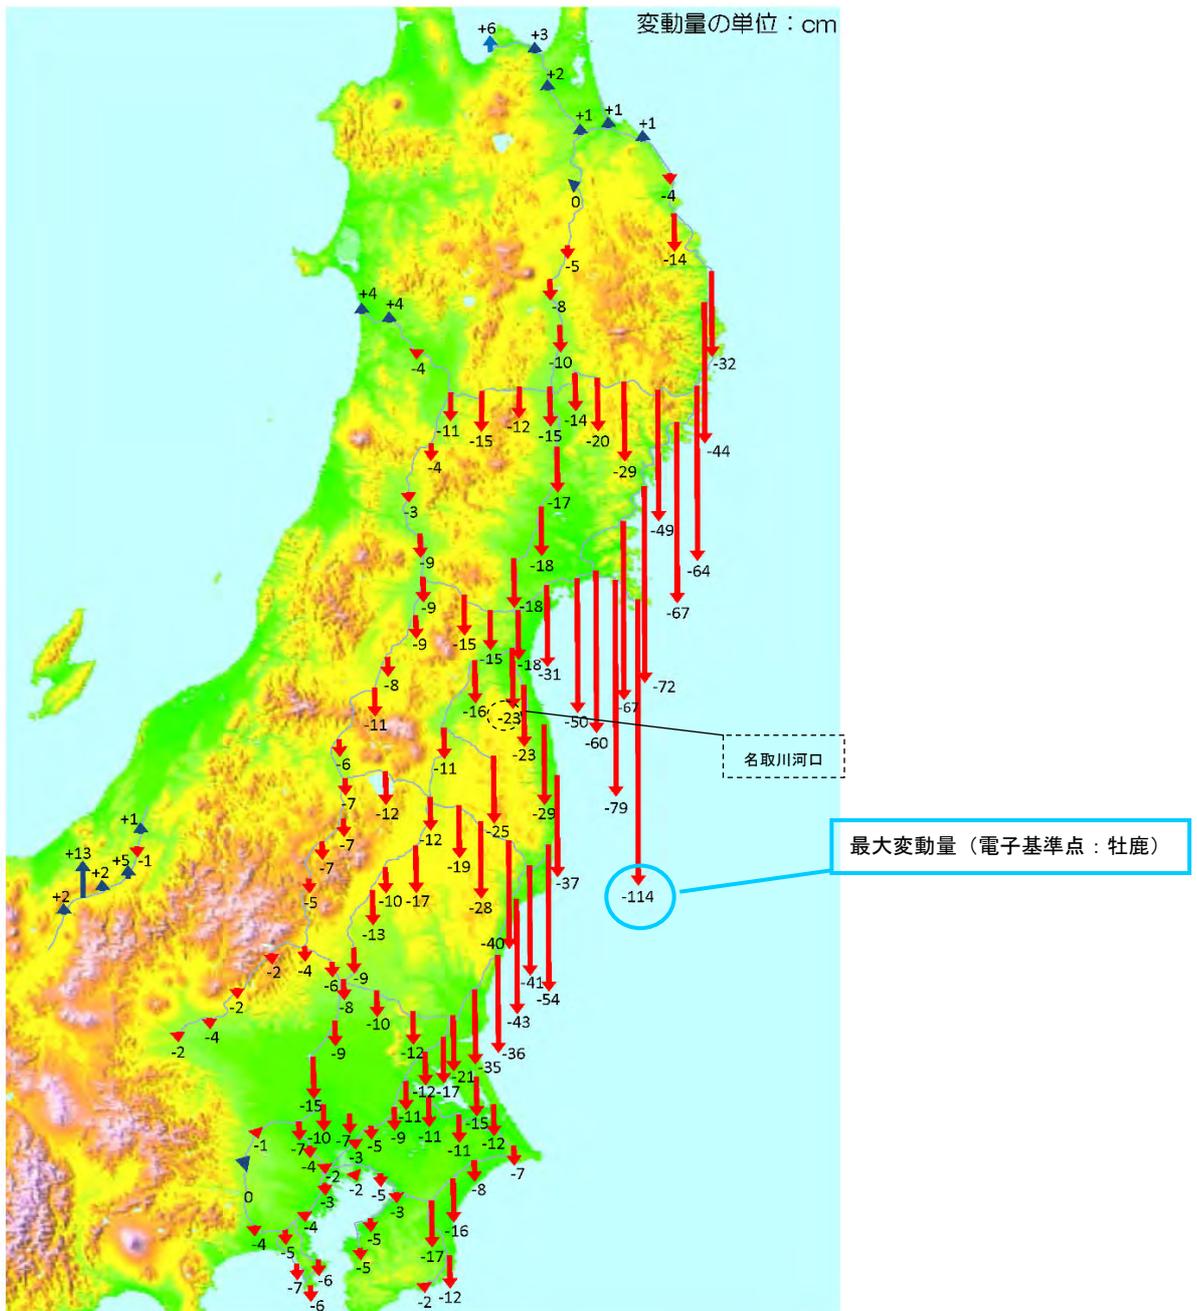

出典：平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震に伴う三角点及び水準点の測量成果の改定値（平成 23 年 10 月 31 日国土地理院報道発表資料）

図 2-19 東北地方太平洋沖地震に伴う水準点の上下変動

1) 名取川流域の地盤沈下量

東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動では、名取川の河口部での地盤沈下量が大きく、上流に向かうにつれて地盤沈下量が小さくなる傾向となっています。

国土地理院発表の標高補正パラメータにより算出した地盤沈下量では、名取川の河口部で最大で23cm程度、その他地域では10～20cm程度となっており、この地盤沈下により河口部においては浸水リスクがより大きくなっているほか、動植物の生息・生育・繁殖環境や水質等も変化しています。



台風15号(平成23年9月)による浸水状況(仙台市若林区井土地先)

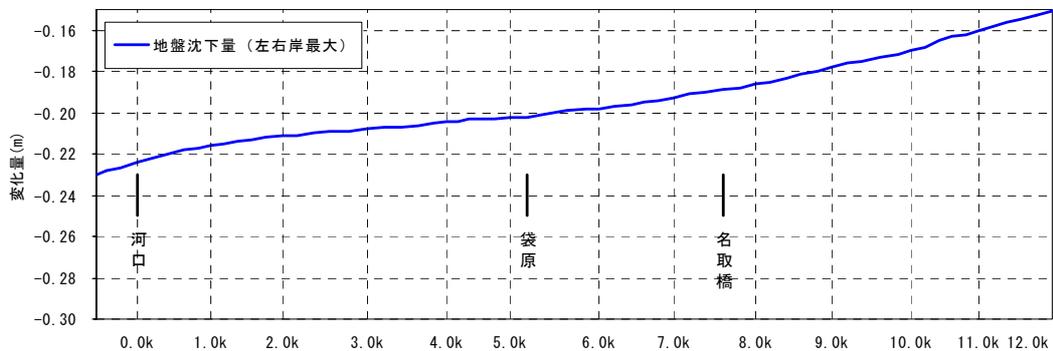


図 2-20 名取川流域の地盤沈下量縦断面図

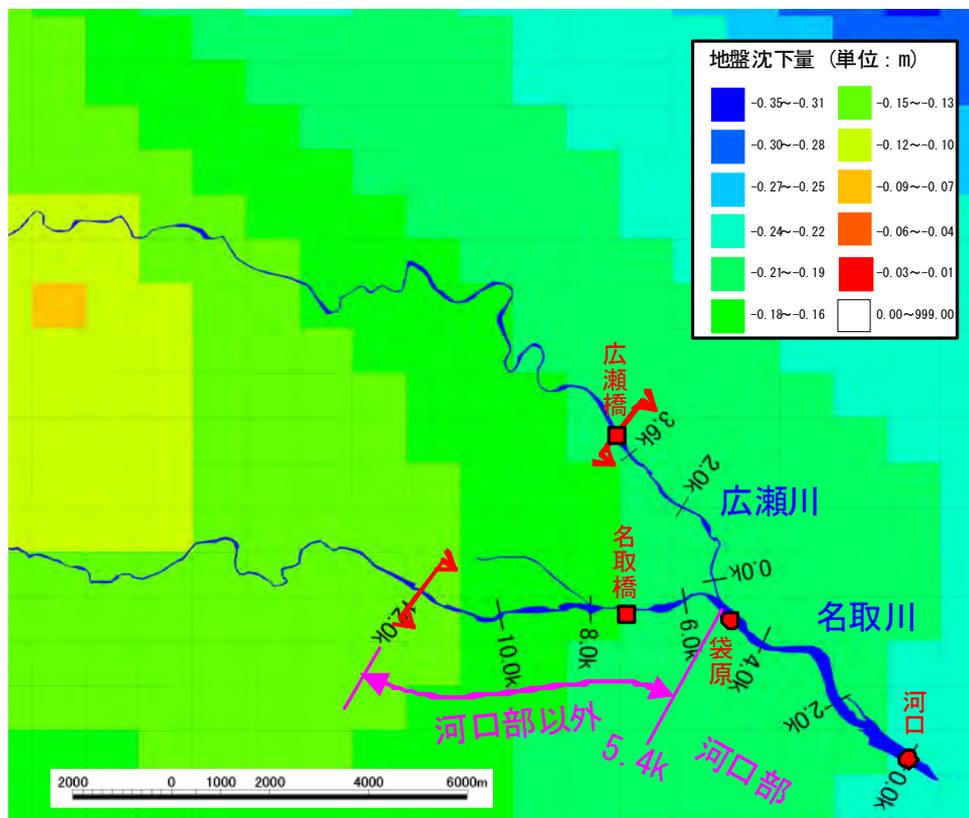



図 2-21 名取川における地盤沈下量

【参考】地殻変動に伴う補正パラメータ

平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震に伴い、大きな地殻変動が観測された地域の三角点及び水準点の現地測量結果を基に、約 4 万 3 千点の三角点位置及び約 1900 点の水準点標高が平成 23 年 10 月 31 日に改定されました。

これと共に、公共基準点等の任意地点の水平方向・上下方向の変動を補正するための「座標補正パラメータ」と「標高補正パラメータ」が国土地理院ウェブサイトから提供されています。

補正パラメータは、電子基準点と三角点で検出した地殻変動から、約 1 km メッシュ（基準メッシュ）のグリッド上の水平変動量・上下変動量を整理したデータです。

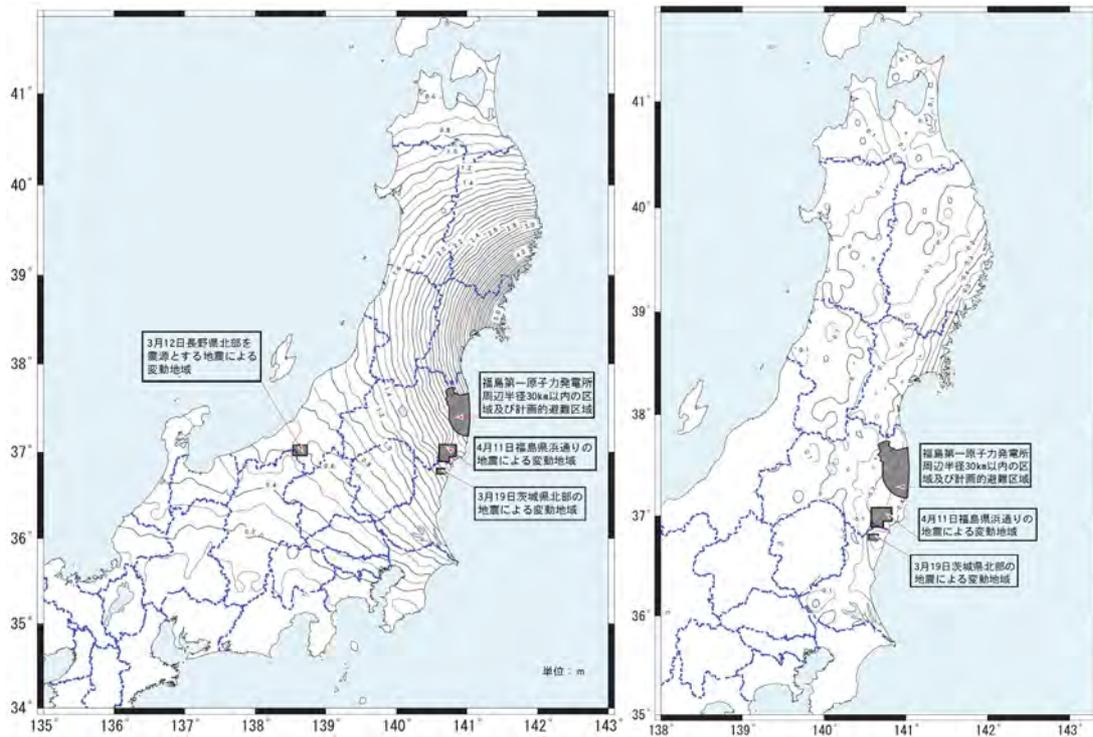

座標補正パラメータ及び標高補正パラメータは、地殻変動によって生じた水平方向及び上下方向の公共測量成果等のずれを補正するためのもので、国土地理院が実施した再測量作業のデータをもとに作成した、格子点毎（約 1km メッシュ）のデータです。

出典：平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震に伴う三角点及び水準点の測量成果の改定値  
平成 23 年 10 月 31 日報道発表資料 国土地理院

図 2-22 座標補正パラメータ及び標高補正パラメータの大きさ

(3) 津波

1) 太平洋沿岸の津波高・浸水高

東北地方太平洋沖地震により発生した津波は、太平洋沿岸に襲来し、東北地方での津波高は 2.9m～16.7m となっています。名取川河口周辺では 6.1～7.2m の津波高に対して、陸上部の閉上地区では T.P.9.2m の痕跡高が確認されています。

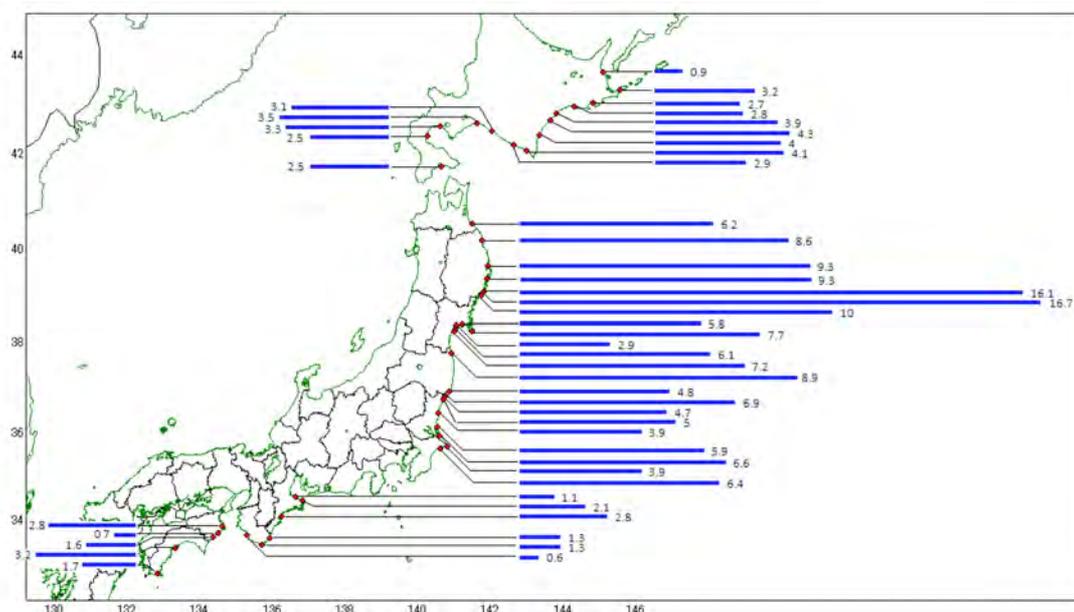


図 2-23 主な調査地点における津波の痕跡から推定した津波の高さ（※数値は津波の高さ）

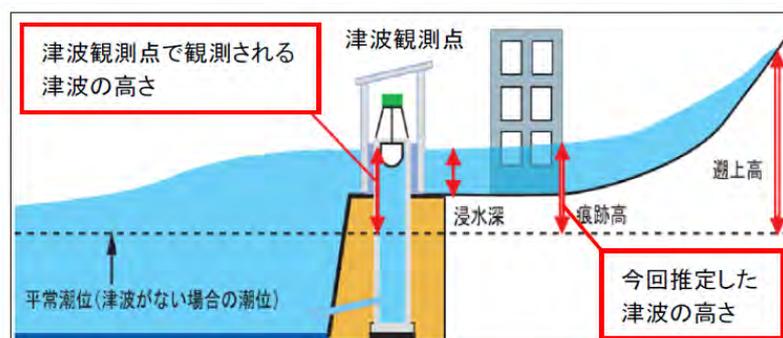



図 2-24 津波観測地点における津波の高さと痕跡高の関係

※ 現地調査における津波の高さとは、津波がない場合の潮位（平常潮位）から、津波によって海面が上昇した高さの差を言う。平常潮位の推定には、最寄りの検潮所における津波の最大波が観測された日時潮位の予測値（天文潮位）を用いており、現地調査で確認した津波の痕跡までの高さの差を痕跡高としている。

出典：災害時地震・津波速報 平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震  
平成 23 年 8 月 17 日 気象庁

## 2. 名取川の概要 ～地震・津波の歴史～

### 【津波痕跡高（浸水高）参考】まちづくりサポートマップ（名取川河口部）〔抜粋〕

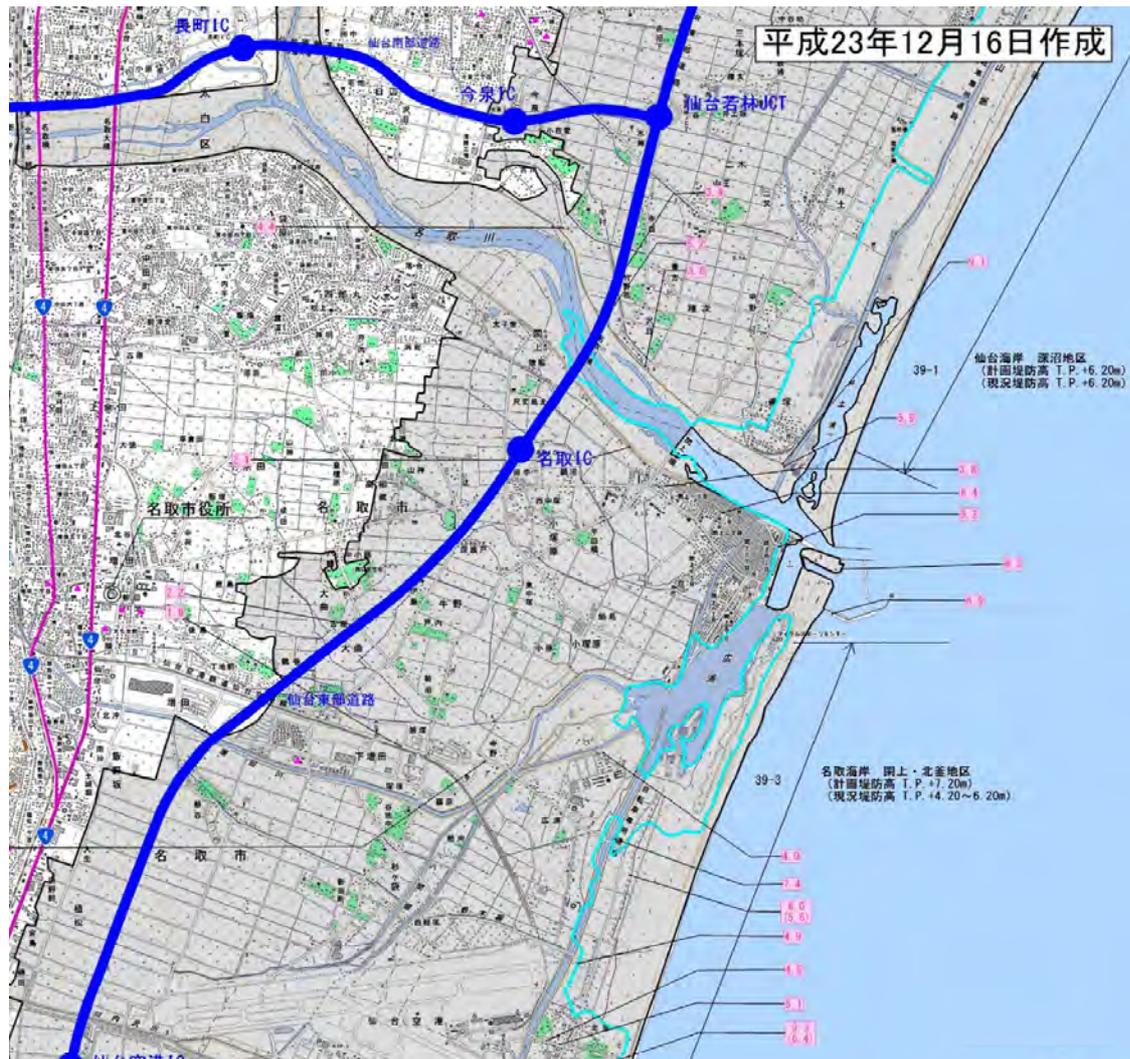

○今津波の痕跡高は「津波被害調査のマニュアル津波工學報告15号(1998)」に従って行政機関、大学、研究所等の各種機関が調査を行ったものうち、信頼度がAに区分されたデータを記載した。  
 ○過去津波の痕跡高は「津波痕跡データベース」に記載されている過去文献のデータのうち、信頼度がAに区分されたデータを記載した。  
 ○津波痕跡高については、今後の精査により修正される可能性があります。  
 ■津波痕跡データベース  
<http://tsunami3.civil.tohoku.ac.jp/>

凡例  
 ■付数字：今回地震津波痕跡高(浸水高)(T.P.m)  
 ※括弧内の数字は地盤面からの浸水深さを示す  
 ■付数字：過去地震津波痕跡高(浸水高)(昭和三陸)(T.P.m)

- ※ 津波ハザードマップ浸水範囲、明治三陸地震津波浸水範囲、昭和三陸地震津波浸水範囲、チリ地震津波浸水範囲は、「宮城県第三次被害想定調査(宮城県津波浸水予測図)」および各市町村「防災マップ」などを基に作成しています。
- ※ 明治三陸・昭和三陸・チリ地震津波浸水範囲は、既往文献で確認できなかった箇所があります。(過去の津波による浸水実績が無かったということではありません。)
- ※ 土砂災害危険箇所は、土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり危険箇所を含みます。
- ※ 「浸水範囲以外の既存集落地など」は、三陸沿岸部「東松島市以北」のみ明示しています。
- ※ 避難所については、すでに閉鎖している場合があります。

#### 国土地理院からの連絡事項

この図に示している「今回地震津波浸水範囲」は、平成23年3月及び4月に国土地理院が撮影した空中写真を使用して、津波により浸水した範囲を地形図上に図示したものです。  
 浸水範囲内でも写真判読の精度上、実際と異なる場合があります。  
 今後、引き続き精査していく予定です。

凡例	
	供用中
	事業中
	今回着手(H23修正新規)
	今回地震津波浸水範囲
	浸水範囲外の既存集落地など
	避難所
	津波ハザードマップ浸水範囲
	明治三陸地震津波浸水範囲
	昭和三陸地震津波浸水範囲
	チリ地震津波浸水範囲
	土砂災害特別警戒区域
	土砂災害警戒区域
	土砂災害危険箇所

1/25,000


背景地図は国土地理院の数値地図25000(地図画像)を使用しています。

2) 名取川における津波遡上範囲と到達時間

東北地方太平洋沖地震に伴い発生した津波は河口より河川を遡上し、痕跡水位の調査結果によると、名取川の閑上大橋付近（名取川河口から 0.8km）で T.P.6.63m、また広瀬川の千代大橋付近（名取川合流点から 1.9km）で T.P.5.20m を観測するなど、その遡上範囲は、仙台市の中心市街地付近にまで及んでいます。



図 2-25 津波による浸水範囲

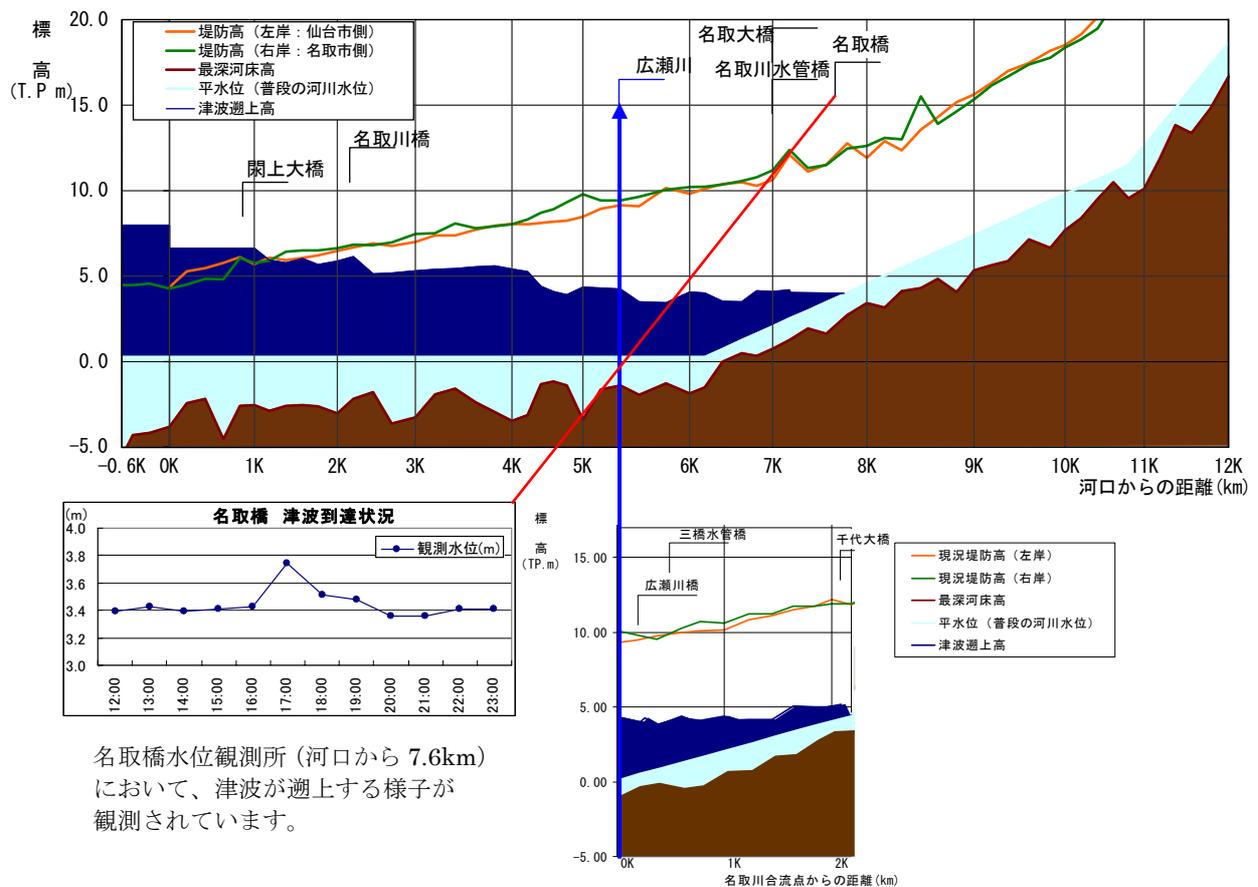

名取橋水位観測所（河口から 7.6km）において、津波が遡上する様子が観測されています。

図 2-26 河川への津波遡上状況

(4) 被害の状況

1) 人的被害

東北地方太平洋沖地震は、東北地方の太平洋側に甚大な被害をもたらし、自然災害では戦後最大の被害規模となりました。

なかでも名取川の左右岸に位置する仙台市及び名取市では、死者・行方不明者1,889人※、全壊・半壊の建物被害は、両市の全世帯数の2割～3割程度にまで及ぶ未曾有の被害となりました。

※仙台市及び名取市の被害（死者・行方不明者、全壊・半壊の建物被害）は「東日本大震災における被害等状況」（宮城県 平成24年9月7日公表、平成24年8月31日時点）による。

表 2.9 東北地方太平洋沖地震の被害の概要

項目	単位	東北地方						関東地方	その他地方	全体		
		青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県					
人的被害	死者	人	3	4,671	9,525		2	1,606	15,807	60	1	15,868
	行方不明者	人	1	1,206	1,426			211	2,844	3		2,847
	負傷者	人	109	201	4,136	12	29	182	4,669	1,426	14	6,109
建築物被害	全壊	戸	306	19,199	85,211		37	20,796	125,549	3,791		129,340
	半壊	戸	701	5,013	151,015		80	70,370	227,179	36,852	4	264,035
	一部破損	戸	835	8,671	223,961	3		159,515	392,985	333,063	41	726,089
交通	道路	高速道路0路線、国直轄管理道路0、補助国道(都道府県管理国道)1、地方道(都道府県道等)43の区間で通行止め(H24.8.6 10:00時点)										
	鉄道	旅客鉄道2事業者8路線、貨物専用の路線1事業者1路線で運転休止中(H24.8.6 10:00時点)										
	港湾	被災港湾の暫定利用可能岸壁数(水深4.5m以深の公共岸壁):297/373ハース(施設の大部分で復旧工が必要で吃水制限や上載荷重制限がかかっている施設あり)(H24.8.6 10:00時点)										
河川・海岸等	河川	北上川、阿武隈川、利根川等の直轄河川で堤防崩壊等2,115箇所の被害発生。うち、6水系53箇所を緊急復旧事業対象とし、全て対策完了。(H24.8.6 10:00時点)										
	海岸	岩手県、宮城県、福島県3県の海岸堤防約300kmのうち約190kmが全壊・半壊、津波により561km <sup>2</sup> が浸水被害(航空写真及び衛星画像判読済み)(H24.8.6 10:00時点)										
ライフライン	電気	東北電力管内:家屋流出地域などを除いて6月18日までに復旧済み。(H24.8.3 15:00時点) 東京電力管内(延べ停電戸数約405万戸)、北海道電力管内(同約3千戸)、中部電力管内(同約4百戸)の停電は復旧済み(H23.7.16 12:00時点)										
	ガス	一般ガス5月3日までに家屋流出地域を除いた約42万戸が復旧済み。(H23.5.6 10:00時点) 簡易ガス復旧済み。(H23.4.22 17:00時点)										
	水道	3県で少なくとも4.5万戸が断水。このうち津波により家屋等が流失した地域等を除いた断水被害は全て復旧した。津波により家屋等が流出した地域については復興にあわせて水道も復旧・整備予定。(H24.3.23 11:00時点)										

出典：内閣府 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)について」平成24年8月28日(17:00) 緊急災害対策本部

2) 直轄河川管理施設の被害状況

東北地方管内の直轄河川管理施設の地震及び津波による被災箇所数は 1,195 箇所  
 に上り、北は馬淵川、南は阿武隈川上流まで広い範囲で被災しました。

名取川水系における直轄河川管理施設の地震及び津波による被災箇所数は、35 箇  
 所（うち、名取川 31 箇所、広瀬川 4 箇所）に上り、堤防流出、堤防の亀裂・沈下、  
 樋門・樋管の損傷、護岸の崩壊などの被害が確認されました。

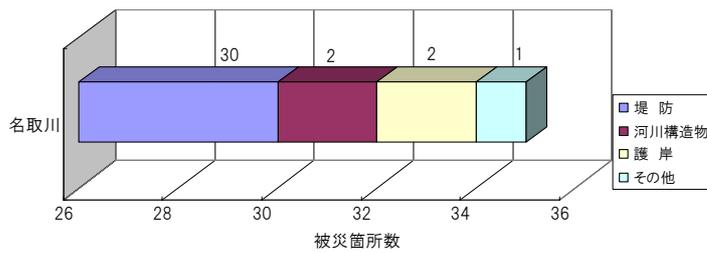


図 2-27 河川施設の被災状況

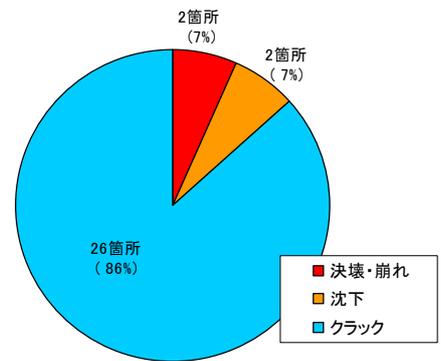


図 2-28 堤防被災箇所における被災状況別箇所数



堤防の被災状況（仙台市若林区今泉地先）



堤防の被災状況（仙台市若林区日辺地先）

2.4 自然環境

名取川流域の自然環境は、名取川、広瀬川について、それぞれ奥羽山脈からなる山岳地帯の上流部、山脈から続く緩やかな丘陵地帯の中流部、沖積平野をなす下流部、これに干潟、海浜等の独特の環境を有する河口部を加えた7つに区分されます。

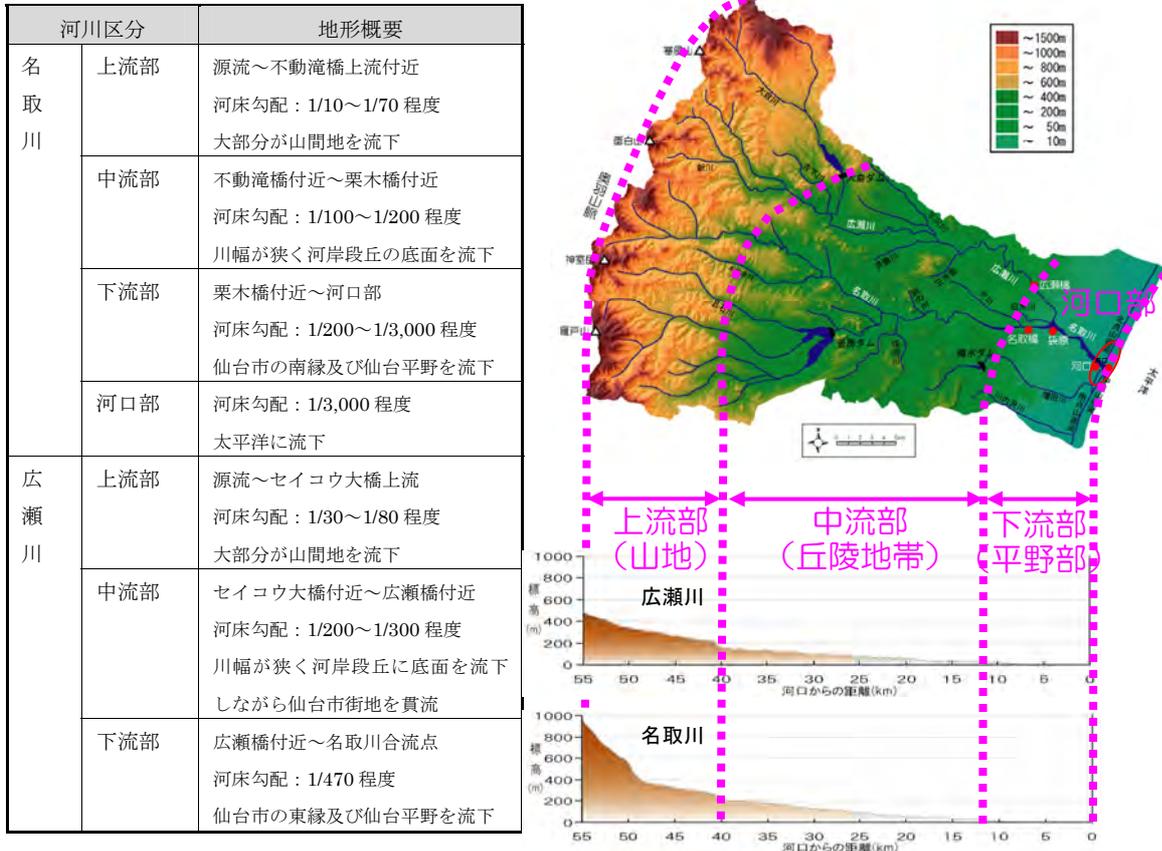


図 2-29 名取川流域の環境区分

(1) 名取川上流部

急峻な奥羽山脈を流下し、一部で露岩する源流の様相となっています。周辺にはブナを主体とした夏緑広葉樹林が分布し、サワグルミ、トチノキ、カエデ類等からなる溪畔林が谷底平地、崖錐地形に分布します。これらがあいまって、二口峡谷、磐司岩、秋保大滝、姉滝(国指定天然記念物)等に代表される美しい峡谷景観を形成しています。

ニホンカモシカ、ニホンザル、ツキノワグマ等の哺乳類、イヌワシ、クマタカ等の猛禽類、溪流にはイワナ、ヤマメ、カジカ、ウグイ等が生息しています。



二口峡谷の姉滝(左)と秋保大滝(右)

出典：仙台市 HP

**(2) 名取川中流部**

奥羽山脈から続く緩やかな山地、丘陵地帯であり、多くの奇岩からなる磊々峡に代表される上流部の景観と里山の河川景観を呈しています。気候的極相林であるモミ・イヌブナ林、コナラ、アカマツ等の二次林、スギ人工林のほか、河川沿いにはケヤキ、カエデ、オニグルミ類等からなる溪畔林、ヤナギ類の河畔林等が分布し、水田、畑地が隣接するところもあります。

ニホンカモシカ、ツキノワグマ等の哺乳類、オオタカ、オオルリ、キビタキ等の鳥類、アユ、ウグイ、カジカ、ヤマメ、オイカワ、アブラハヤ等の魚類が生息しています。



らいらいきょう  
**磊々峡**

約1キロメートルにわたって続く深さ20メートルほどの渓谷。渓谷沿いの遊歩道からは、奇岩・怪石が重なり合うように続く迫力ある景色が楽しめます。

**(3) 名取川下流部**

平坦な沖積平野を流れ、下流に進むにつれて瀬と淵は不明瞭となり、ゆったりとした流れになります。広瀬川合流部付近まではヤナギ類の河畔林やヨシ類が生育し、これより下流の高水敷は水田、畑地等に利用されているところが多くなりますが、外来種を含む草本の群落も多く分布するようになります。

また、ネズミ類の哺乳類、チュウサギ、コミミズク、オオヨシキリ、スズメ、トビ等の鳥類、コイ、ギンブナ、ヨシノボリ類等の魚類が生息し、早瀬はアユ、ウグイ、マルタ等の産卵場となり、サケの遡上もみられます。



**沖積平野を流れる名取川(8.0km 付近)**

**(4) 河口部※**

左岸に位置する井土浦は、汽水域の湿地に生息するヒヌマイトトンボが生息するなど、塩沼地や砂丘の生態系がよく保全されており、環境省の「日本の重要湿地 500」に選定されています。

周辺の砂丘に成立しているハマニンニク、コウボウムギ、ケカモノハシ、アイアシ等を主体とした砂丘・塩生植生は、環境省による特定植物群落に指定されています。

また、海浜性の多くの希少昆虫類が確認されているほか、オオタカの繁殖活動の場、カモメ類の集団休息地になるなど、鳥類の生息環境としても良好であり、付近一帯は鳥獣保護区に指定されています。

魚類では、海域・汽水域に生息するコノシロ、サツパ、エドハゼ等のハゼ科魚類、コイ科魚類等が生息しています。



**河口部の海浜性植物群落**

**河口部の海浜性植物群落(地震前)**

**(5) 広瀬川上流部**

急峻な山岳地帯で巨岩や岩場が随所にみられます。周辺には東北地方の多雪山地における代表的なブナ、ミズナラ等の夏緑広葉樹林、カラマツの植林等が分布するほか、サワグルミ、トチノキ、カエデ類等からなる溪畔林が谷底平地と崖錐地形に分布します。

鳳鳴ほうめい四十八滝等しじゅうはちたきの名勝があり、名取川流域でも屈指の河川景観を創り上げています。

**(6) 広瀬川中流部**

緩やかな山地と丘陵地であり、下流に進むにつれて住宅地や市街地が増え、都市河川の様相となり、河川敷には公園やグラウンドが整備されています。

丘陵地にはコナラ、アカマツ、スギ等が分布し、河川沿いにはケヤキ、カエデ、オニグルミ類、ヤナギ林、草本群落くわんりやくが分布します。また、市街地を流れる区間では外来植物の進入も目立つようになります。

ニホンカモシカ、ツキノワグマ、カワセミ、オシドリ、チョウゲンボウ、オオタカ等の生息、ハヤブサの営巣も確認されているほか、中流部に生息するカジカガエルは、その鳴き声が美しいことから「残したい日本の音風景百選」に選定されています。


また、「名水百選」に選定されるなど、市街地を貫流しながらも良好な河川環境を有しており、アユ、ウグイ、ヤマメ、カジカ、オイカワ、アブラハヤ等が生息しています。

**(7) 広瀬川下流部**

典型的な都市河川で、高水敷には広瀬川河川公園、広瀬川地区水辺の楽校がっこう等があり、河川空間の利用が盛んに行われています。

植生の多くは人為的な影響を受けており、外来植物の群落も多く見られます。

ヨシ群落等にはオオヨシキリが生息し、また、サケの遡上、ウグイ、マルタ、アユ等の生息も確認され、一部の早瀬はこれらの産卵場となっています。

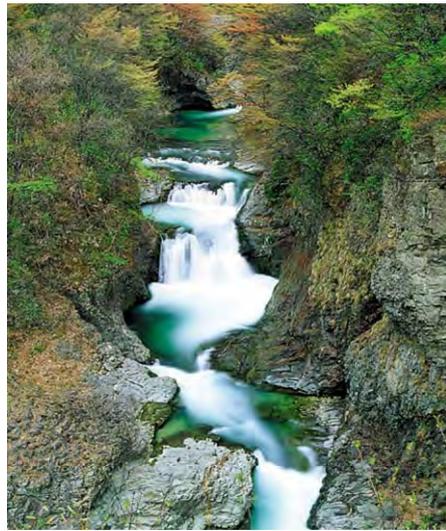

鳳鳴四十八滝




カジカガエル



仙台市市街地を流れる広瀬川

## 2.5 歴史・文化

名取川流域では、旧石器時代から縄文時代にかけての多くの遺跡が発見されており、仙台市内にある遺跡の約3分の1が名取川沿いにあります。特に、広瀬川、名取川及び青葉山丘陵に挟まれた三角形の区域は、郡山低地こおりやまていちと呼ばれ、中心に位置する富沢遺跡とみざわいせきは、旧石器時代の人類の活動跡が広い範囲で見つかった世界的にも貴重なものとされています。

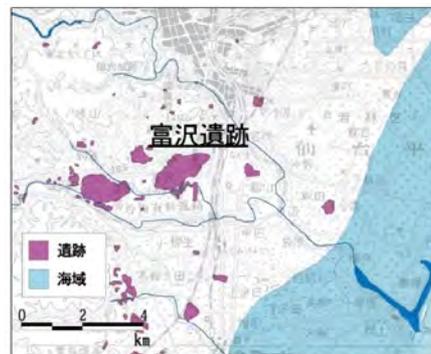

名取川周辺の遺跡（縄文時代）

名取川は、古くから歌枕としても有名な川であり、平安前期に編纂された日本初の動撰和歌集「古今和歌集」（905年）にもみられるなど、名取川を詠んだ歌、それに関わる話も多く残されています。

### ■ 古来より多くの和歌に詠まれた河川景観

名取川瀬々の埋木あらはれて  
いかんせんかと相見そめけん （読み人知らず『古今和歌集』）  
名取川きしのもみぢの映るかげは  
おなじ錦を底にさへ敷く （西行法師『山家集』）

仙台藩は藩政時代の東北地方最大の藩であり、藩主伊達政宗は62万石の礎を築き上げるため、水路の開削や荒地の開墾を実施し、積極的に新田開発を行いました。家臣川村孫兵衛に命じ、慶長元年（1596年）に名取川から入れた水を広瀬川まで引く約6キロメートルの水路「木流堀」、慶長2～6年（1597年～1601年）には阿武隈川と名取川を結ぶ全長約15kmの「木曳堀」等を開削しています。これにより、仙台北町建設の物資輸送と行商、河川を活かした舟運が盛んに行われることとなりました。



貞山運河（地震前）

この木曳堀を開削して以降、明治初期までに総延長約49km（現存46.4km）の日本一の運河「貞山運河」が開削され、御舟入堀の一部を除き、先人達の偉業をしのぶ貴重な文化財産として、また、歴史をしのぶ景観として、今なお受け継がれています。

名取市閑上字新大塚付近一帯の名取川右岸堤防沿いの松並は、閑上浜と仙台北下を結ぶ名取川堤防沿いの旧道に、藩政時代の伊達藩が遠州から取り寄せ植えられた松並の一部で、「あんどん松」と呼ばれています。地元の漁船が閑上港へ寄港する際の目印（灯台）としていたとも伝えられ、名取市の登録文化財に指定（平成19年1月31日指定）されています。



「あんどん松」（地震前）

## 2.6 河川利用

### 2.6.1 水利用の状況

河川水の利用は、農業用水として約7,500haに及ぶ耕地のかんがいに利用されています。また、水道用水として仙台市をはじめとする仙塩地区3市1町に最大約5.0m<sup>3</sup>/sを供給する重要な水源となっています。そして、発電用水として、明治21年に運転開始された三居沢<sup>さんきよざわ</sup>発電所（最大出力0.1万kW）をはじめとする7ヶ所の発電所で最大出力約1.3万kWの発電に利用されるほか、工業用水としても仙台圏工業用水、仙塩工業用水等へ最大約1.8m<sup>3</sup>/sが供給されています。

表 2.10 名取川水系における目的別水利流量（平成23年度末時点）

目的	区分	取水件数	最大取水量 (m <sup>3</sup> /s)
農業用水	許可	11	16.385
	慣行	58	5.427
	小計	69	22.515
水道用水		4	4.904
工業用水		3	1.843
発電用水		7	47.320
その他		4	0.657

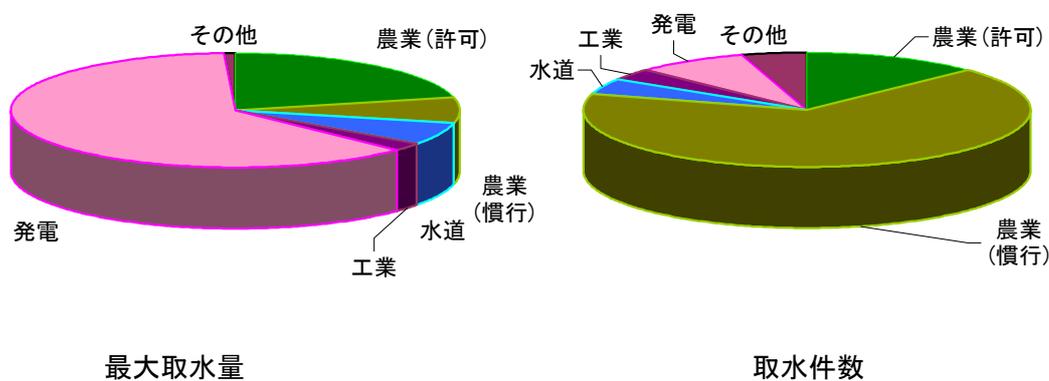


図 2-30 名取川水系における水利用状況

出典：東北地方整備局資料

## 2.6.2 河川の利用

### (1) 河川の利用状況

名取川の河川空間は、平成 18 年度の調査によると、年間約 90 万人の人々に利用されています。利用形態としては、スポーツ、散策等が盛んで、近年、河川利用者数が増加傾向にあります。

また、名取川を代表するアユの漁獲高は年間約 8～9t となっており、多くの釣り客で賑わうほか、河口での水上バイク、上流域の河原での水遊び等、多種多様に利用されています。

さらに、伝統的行事の「広瀬川の灯ろう流し」、「仙台七夕花火祭」等での花火大会が催されるなど、観光振興の一翼も担っています。

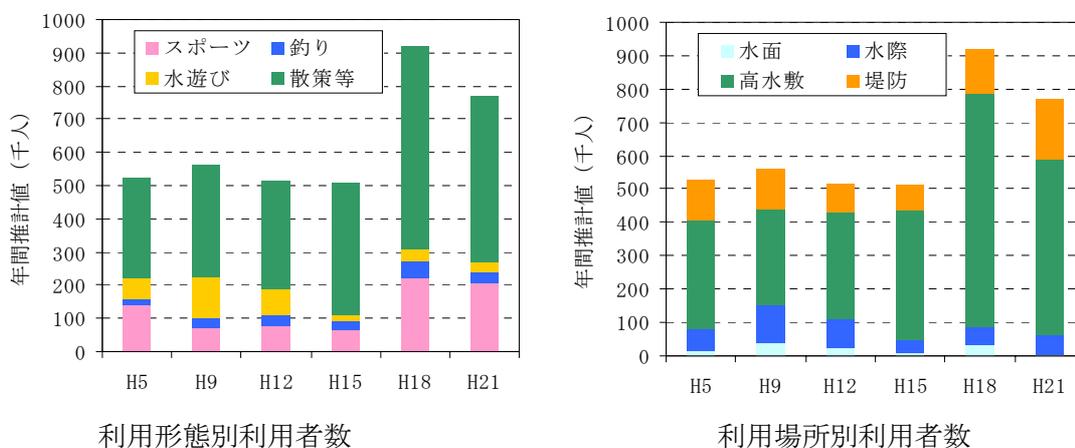


図 2-31 河川利用状況

### (2) 河川敷の利用状況

名取川の高水敷の占用面積は、全体で約 26ha です。この利用割合は、畑が最も多く 51% (13.5ha) となっており、公園緑地 40% (10.5ha)、運動場 8% (2.2ha) と河川公園的な利用も多くみられます。

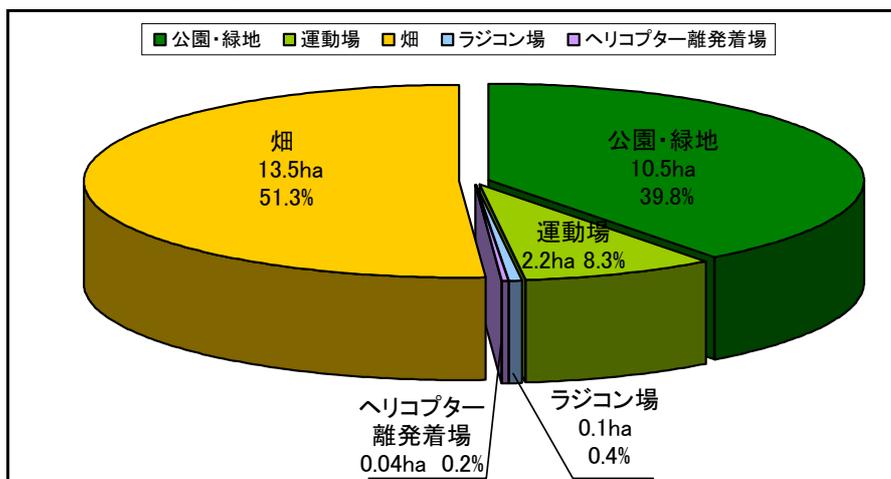


図 2-32 河川敷占用状況 (平成 23 年度末時点)

※高水敷：河川区域において、常に水が流れる低水路より一段高い部分の敷地。平常時にはグラウンドや公園など様々な形で利用される。

(3) 河川環境整備事業の沿革

名取川水系では、流域の将来の動向を踏まえた長期的な視野にたち、河川空間の適正な保全と利用を図るため、昭和 62 年 8 月に河川環境管理基本計画が策定されています。

本計画において、中流親水ブロックは、“人と自然のハーモニー”をテーマとし、身近な自然とのふれあいの場として活用するとともに、沿川住民の憩い及びスポーツの場を創出するブロック”と位置付けられており、都市における貴重な河川空間として整備されています。


また、広瀬川の瀬切れの防止と旧笹川の環境改善を図るため、名取川から広瀬川と旧笹川へ環境用水を導水しています。



主な河川環境整備事業の位置図

1) 広瀬川地区水辺の楽校


自然環境あふれる水辺空間と自然体験の場の創出を目指し、平成 9 年 1 月に「水辺の楽校」に登録され、“身近な自然の楽しみ方を学ぶ”、“川の作用や治水について学ぶ”、“地域の歴史や文化について学ぶ”をキーワードに、仙台市と連携した自然環境学習のフィールドが整備されています。

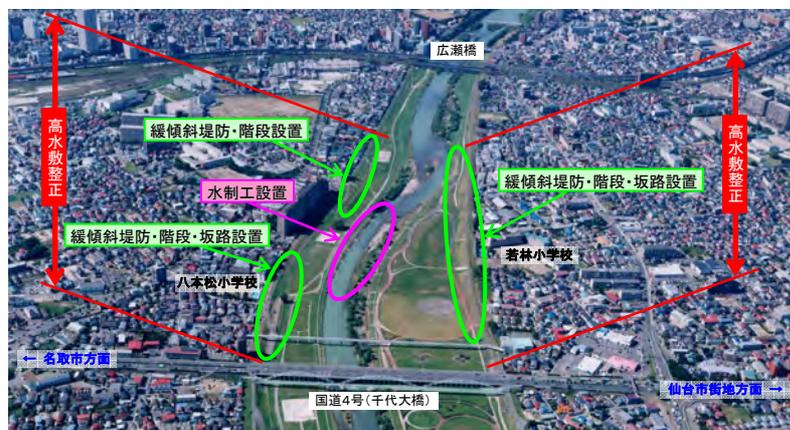

広瀬川地区水辺の楽校 整備状況

2) 広瀬川地区水環境整備

河川間の水融通による適正な水環境の実現に向けて、名取川の水量が豊富なときに広瀬川と旧策川へ水を導水し、水量を確保する施設が整備されています。関係機関の協力のもとに既存の取水施設、用水路等を活用し、広瀬橋地点で約 0.4m<sup>3</sup>/s の流況改善効果が得られます。

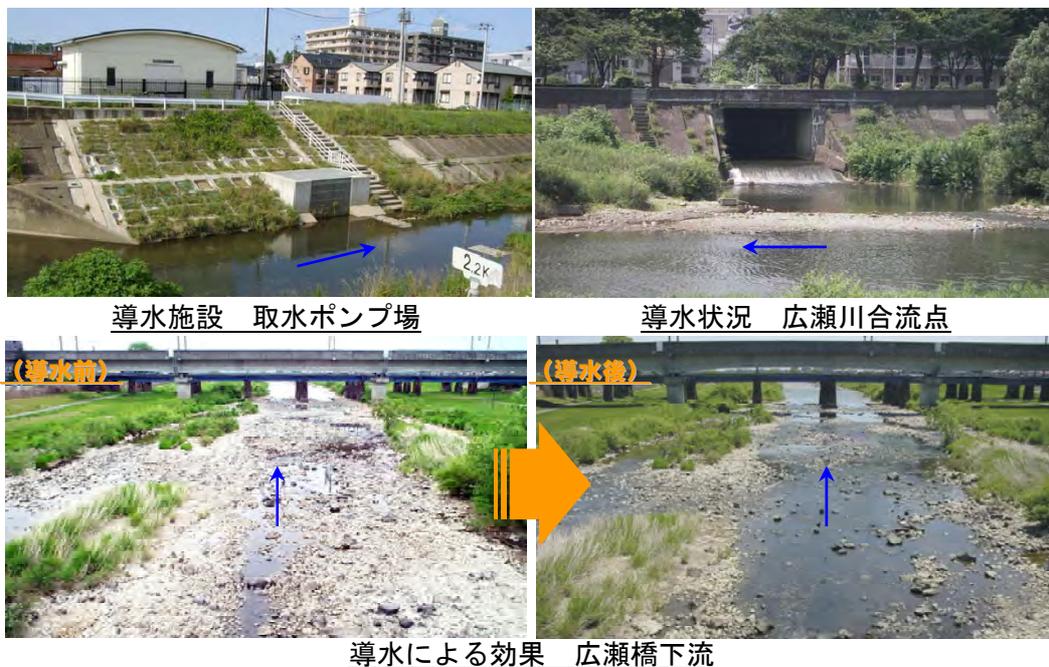

3) 策川地区利用推進

地域住民との協働による水辺づくり、魅力ある都市住環境の創出を目指し、水辺へのアクセス路としての坂路、階段、拠点整備等を行い、水辺を活かしたまちづくりを支援しています。



策川地区 整備状況

4) 広瀬川地区利用推進

ユニバーサルデザインによる河川空間を創出し、バリアフリー化を進めているまちづくりと連携した街と水辺を結ぶバリアフリーネットワークを構築するため、誰もが安全でスムーズに水辺に近づける施設が整備されています。



水遊び (じゃぶじゃぶ池)

車椅子による現地体験・勉強会

広瀬川地区 整備状況

### 名取川水系河川環境管理基本計画 ブロック別管理方針

名取川水系では河川空間の適正な保全と利用を図るため、「清流と杜の都の広瀬川」を基本テーマとして、河川環境管理基本計画が昭和62年8月に策定されています。これは、流域の将来の動向を踏まえた長期的視野にたち、治水・利水機能を確保しながら、河川環境の適正な保全と利用にかかわる施策を実施し、名取川の望ましい河川像を確立するために策定したものです。

環境管理の基本理念および基本方針を反映させ、名取川全体の堤内条件及び堤外条件から捉えたブロック区分を行い、各課題・テーマを定めています。

#### ■基本理念

- ・健全な都市機能の育成  
杜の都にふさわしい緑ある、きれいな水の流れる河川空間を保全する。
- ・パーソナリティの高揚  
身近な自然と触れ合う場としての河川空間を創出する。
- ・地域の活性化への寄与  
憩い、コミュニティ、スポーツのための河川空間を創出する。
- ・アイデンティティの追究  
自然、歴史的環境と眺望を生かした河川空間を創出する。

#### ■基本方針

- ・治水・利水計画との整合
- ・沿川との調整、河川全体としての調和
- ・河川空間の特性の活用
- ・河川空間の適正な保全

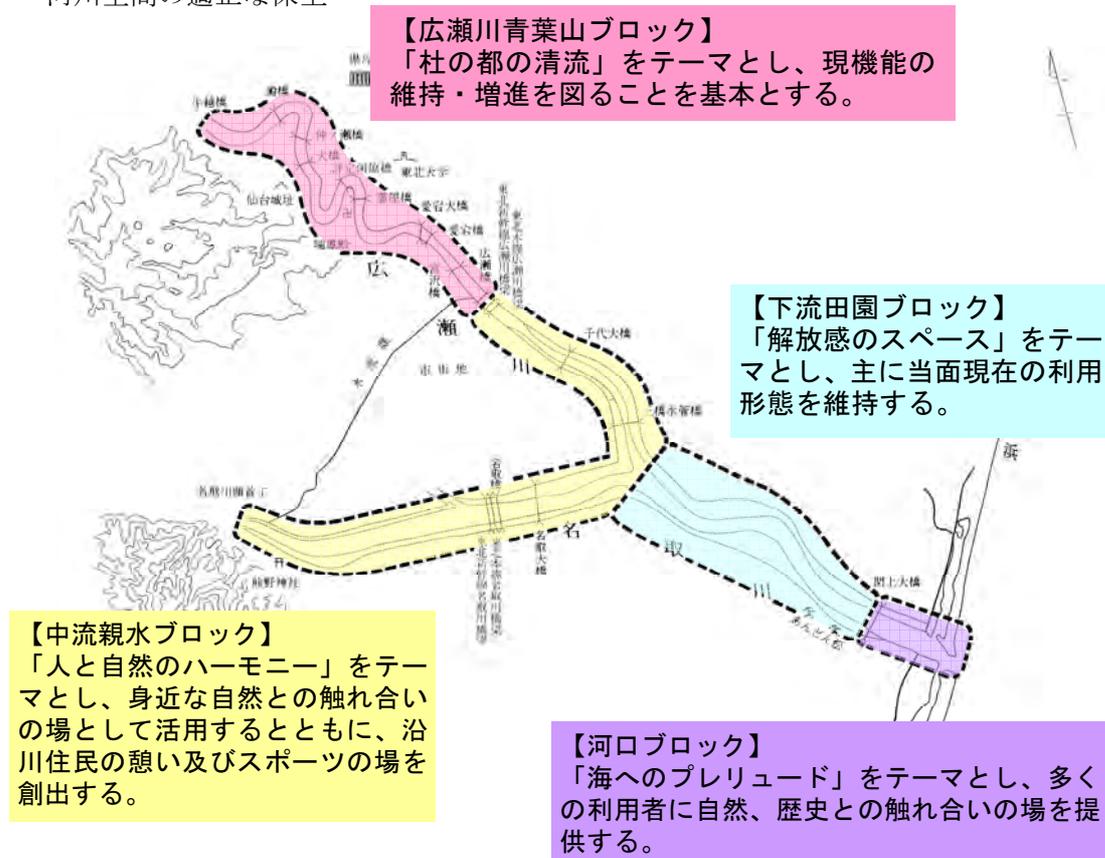



図 2-33 ブロック別管理方針

### 2.6.3 ダム湖の利用

昭和 55 年に全国初めてのダム周辺環境整備事業として釜房ダム湖（湖名：釜房湖）の湖畔公園が完成し、その広大な敷地に球技広場、水の広場等の各種施設が整備されました。その翌年、計画総面積が約 650ha（湖面含む）に及ぶ東北初の国営公園「国営釜房湖畔公園」事業が着手されました。

昭和 59 年に正式名称を「国営みちのく杜の湖畔公園」と改め、平成元年 8 月に「文化と水のゾーン」の一部（約 62ha）が開園し、現在、約 284ha を開園しています。

この公園は、年間 55～60 万人の利用者があり、平成 24 年 6 月には入園者 1,100 万人を突破し、周辺住民からは「みちのく公園」の愛称で広く親しまれています。

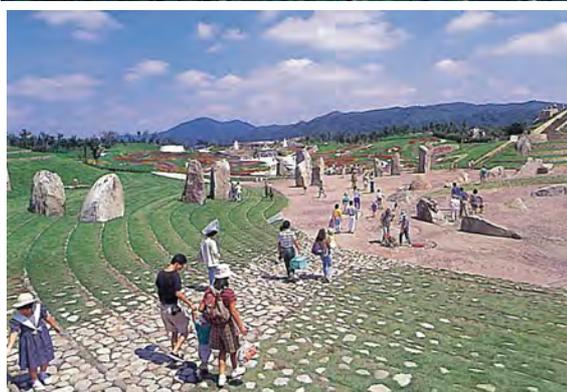

時のひろば



ゲームのひろば

出典：国営みちのく杜の湖畔公園パンフレット  
釜房ダム管理所資料

図 2-34 国営みちのく杜の湖畔公園

## 2.7 地域との連携

名取川は地域に恵みを与え、経済・文化を支えるとともに、地域の生活とも密接につながってきました。そのため、河川整備にあたっては、まちづくりにおける名取川の役割を果たすため、地域住民の意見の把握と関係市町等の各種計画との連携を進めています。

そして、環境教育の支援として小中学校との連携、河川愛護の啓発のための情報収集・提供等も行っています。

### 2.7.1 広瀬川創生プラン

仙台市においては、広瀬川が杜の都・仙台のシンボルであり、市民の誇りであることから、こうした広瀬川を後世に引き継ぐため、「市民」「NPO」「行政」「企業」が果たすべき役割と責任を明記した『広瀬川創生プラン』が平成17年に策定され、地域との連携が進められています。

#### ■広瀬川創生プランの概要

##### <目的>

杜の都・仙台のシンボルであり、市民の誇りである広瀬川を後世に引き継いでいくべき市民共有の財産として再認識し、市民の主体的な参画を得ながら将来にわたって保全していくとともに、安全安心の豊かな川づくりを行い、広瀬川の新たな魅力の創出を図っていくこと。

##### 広瀬川創生に向けた基本理念

- I 悠久の流れ・広瀬川の自然環境の保全…自然の恵みを育む“ふるさとの川”づくり
- II 広瀬川と共生する暮らしの発見と創出…治水・利水・環境のバランスがとれた川づくり
- III 市民による連携と市民と行政との協働…互いを尊重した地域づくり

##### <施策のあらまし>

三つの基本理念に基づき以下の6つの基本目標を設定し、目標に達成するための具体的な施策を提示した。

それぞれの事業は性質に応じて短期計画・中期計画・長期計画のいずれかに位置づけ、「市民」「NPO」「行政」「企業」の参加主体が果たすべき役割と責任を明記し、広瀬川創生に向けて市民・行政が協働して取り組んでいける行動計画とした。

##### 目標を達成するための具体的な施策

- i. 協働の仕組みづくり
- ii. 親水性の向上
- iii. 治水・利水の安定
- iv. 河川環境の保全と向上
- v. 河川への関心の高揚
- vi. 森林の保全

このプランは、市民、NPO、学識者、事業者からなる「広瀬川創生プラン策定推進協議会」によって検討されたものです。

### 2.7.2 広瀬川1万人プロジェクト

仙台市のシンボルである広瀬川の自然環境を守り、多くの市民が親しめる広瀬川とするため、100万都市仙台の1%をキーワードとして上流から河口までの一斉清掃を行っています。

本プロジェクトは、市民活動団体、学校、企業等で組織する実行委員会により、平成14年から行われており、この行動が広瀬川の魅力を発見し、親しみ、日頃の暮らしを見直すきっかけとなることを目指しています。



出典：仙台市

### 2.7.3 河川に関する学習の場の提供

水辺の楽校等の自然体験拠点の整備を行い、地域住民、子供たちが川に直接触れ、体験することで、自然に、人に、優しく接する心を育む総合学習の場を提供しています。

また、総合学習支援として、名取川に関する情報、知識等を提供し、子供達の意欲的な学習のサポートを行っています。



広瀬川水辺の楽校

### 2.7.4 交流活動

河川に関する情報をパンフレット、ホームページ等により提供するとともに、地域のニーズを把握するための住民参加型の各種懇談会を開催しています。また、常に双方向の情報交換に努めるとともに、川と人々とのつながりのと流域連携の促進、河川愛護意識の向上等のため、住民参加による河川管理を推進しています。

### 3. 名取川の現状と課題

#### 3.1 治水に関する事項

名取川では、昭和 16 年から直轄としての治水事業が始まりました。

昭和 22 年、23 年と出水が相次ぎ、昭和 25 年 8 月洪水では熱帯低気圧により上流部の総雨量が 400mm を超え、各地で堤防が決壊し、名取橋、広瀬橋地点において計画高水流量を超える未曾有の大洪水となりました。

これらの洪水を契機として、計画高水流量を改定し、築堤、河道掘削、ダム建設等の河川整備を計画的に進めてきましたが、現在の治水安全度は未だ十分ではなく、流下能力が不足している箇所が多く存在しています。近年でも、昭和 61 年 8 月洪水、平成 14 年 7 月洪水等において、多数の家屋が浸水しており、戦後最大規模の洪水である昭和 25 年 8 月洪水と同規模の洪水が発生した場合には、甚大な被害となることが予想されています。

流下能力が不足している箇所については、早期に河川整備を行い、水系全体の治水安全度を高めていく必要があります。また、整備に当たっては本川流域並びに支川流域それぞれが抱える課題や流域の特性を十分に踏まえながら実施していく必要があります。

さらに、内水被害が頻発している箇所においては、関係機関による排水機場の整備、自治体と水防組織の自主的な排水活動等により一定の被害軽減は図られていますが、抜本的な対策には至っていません。

このため、堤防整備等のハード対策の計画的な実施に加え、堤防等の現在の施設能力を上回る洪水に対する対応、内水被害への対応等も考慮し、洪水ハザードマップ改定への支援、避難行動につながる受け手側の立場に立った情報提供、防災体制の充実に向けた取り組みの強化等の被害を最小化するためのソフト対策も重要となっています。

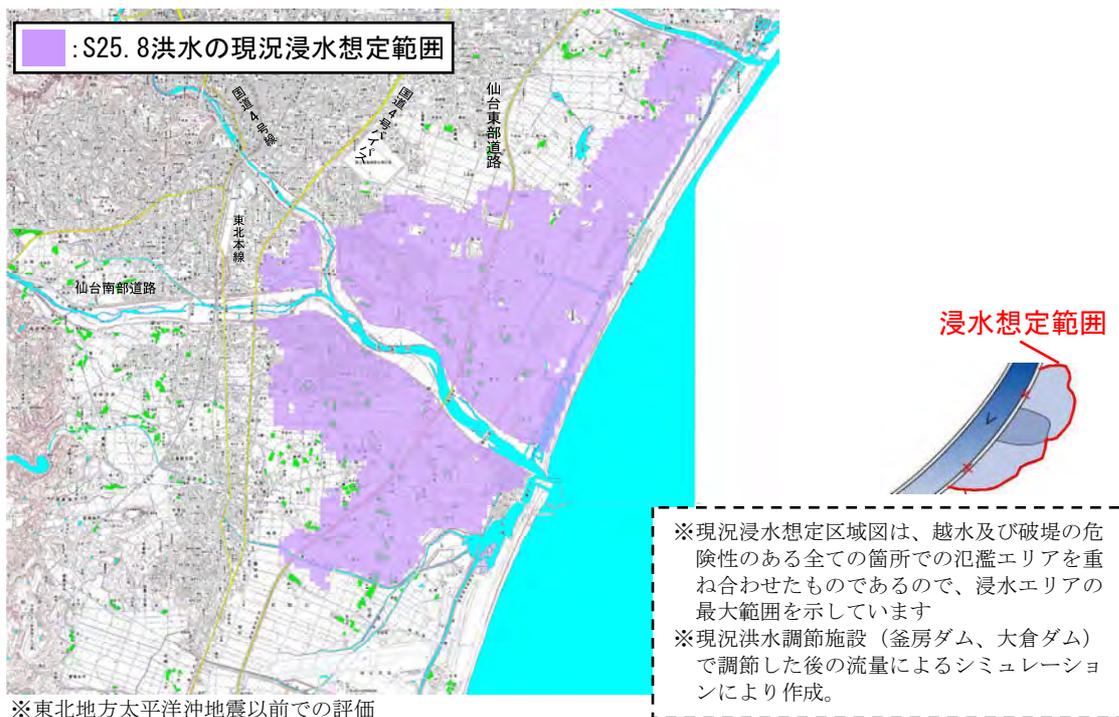


図 3-1 昭和 25 年 8 月洪水と同規模の洪水発生時の氾濫による浸水想定図

※洪水ハザードマップ：過去の水害時の経験を活かし、住民が安全に避難できるように、予想される浸水の深さや避難場所、避難経路や避難方法などを地図上に示したものの。

### 3.1.1 名取川水系の洪水流出特性と治水安全度


名取川と広瀬川の中上流部（宮城県管理区間）は、丘陵地帯、山岳地帯であり、河床勾配が1/300以上と急峻であることから、氾濫流が河道内の流れと一体となって流下する流下型の氾濫形態を呈しています。

一方、国土交通省が管理している名取川頭首工下流と広瀬橋下流は、河床勾配が1/500程度から両川の合流後に1/3,000程度まで緩くなり、家屋が密集する沖積平野が広がっています。そのため、拡散型の氾濫形態となり、1箇所でも堤防が決壊すると、資産や交通の要衝が集積する市街地において甚大な被害が発生します。

河道の計画高水流量に対する流下能力達成率は70%～90%であり、計画流量に対して流下能力が不足しています。このため、堤防の拡築による必要な堤防断面の確保と河道掘削による洪水流下断面の確保が必要です。

また、河口部左岸の藤塚地区は、名取川唯一の無堤地区であり、早急な対策を目指して築堤事業を実施しています。

広瀬川は、堤防の整備は進んでいるものの、流下断面が不足しているため、河道掘削により流下能力を確保する必要があります。

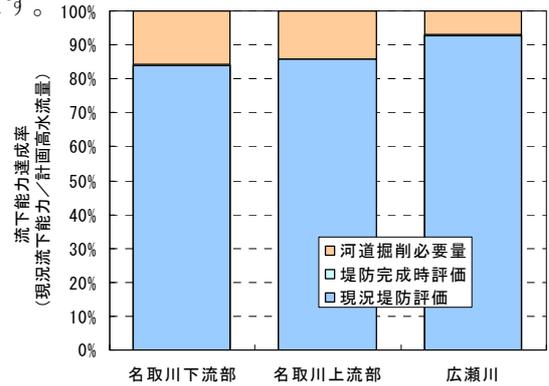

(平成23年度末時点)

※名取川下流部：河口部～広瀬川合流点  
 ※名取川上流部：広瀬川合流点～名取川頭首工付近  
 ※広瀬川：合流点～広瀬橋付近

図 3-2 流下能力達成率 (区間平均)

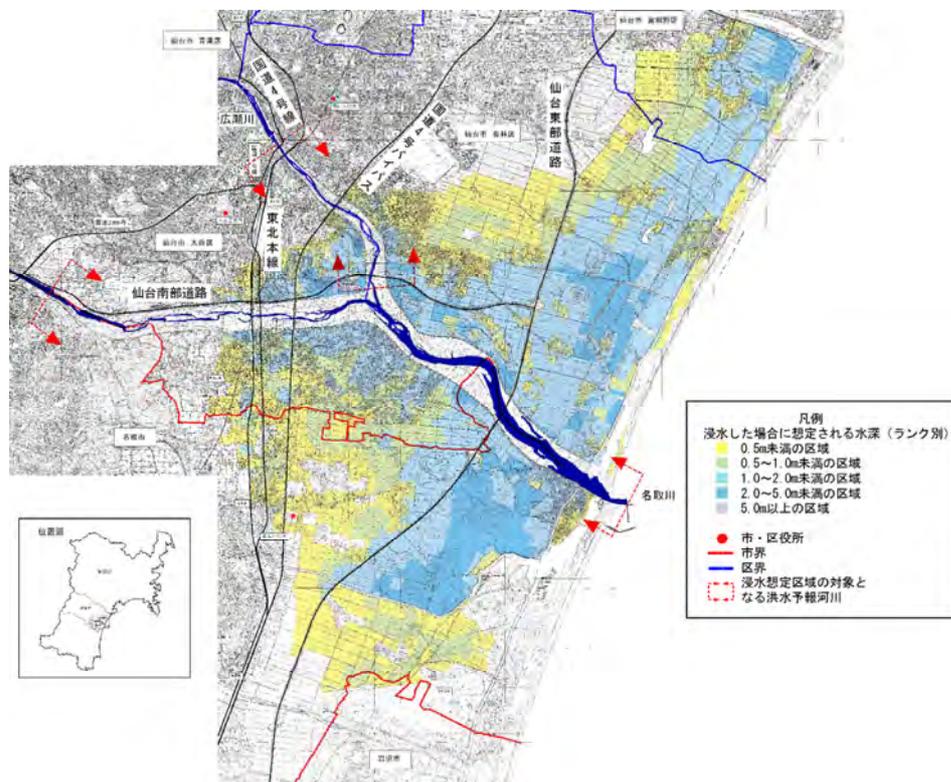


図 3-3 浸水想定区域図 (拡散型)

※流下能力：川が水を流せる能力。(小さいほど氾濫の危険が高くなります)  
 ※流下能力達成率＝流下能力÷計画高水流量×100

### 3.1.2 東北地方太平洋沖地震を踏まえた課題

#### (1) 河川津波対策等

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びそれに伴う津波により、名取川の河口を含む太平洋沿岸域においては甚大な被害が発生しました。

この災害を契機とし、河川津波については、洪水、高潮と並んで計画的に防御対策を検討すべき対象として位置付けることが必要となっています。


河川津波対策に当たっては、発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす「最大クラスの津波」は、施設対応を超過する事象として住民等の生命を守ることを最優先とし、津波防災地域づくり等と一体となって減災を目指すとともに、最大クラスの津波に比べて発生頻度は高く、津波高は低いものの、大きな被害をもたらす「施設計画上の津波」に対しては、津波による災害から人命や財産等を守るため、海岸における防御と一体となって河川堤防等により津波災害を防御することとされています。

また、東北地方太平洋沖地震に伴う広域的な地盤沈下や津波による侵食により、河口周辺や河川堤防前面の地形が変化しており、高潮による波浪の打上げが増大することが想定される等、高潮対策についても検討が必要となっています。

名取川水系においても、こうした洪水や津波・高潮被害を最小限とするための目標を定め、計画的な対策を実施していくことが必要です。

(2) 広域的な地盤沈下

東北地方太平洋沖地震の発生に伴い、岩手県の北部から茨城県の太平洋沿岸の広い範囲で大規模な地殻変動が発生しており、国土地理院発表の標高補正パラメータにより算出した地盤沈下量は、名取川の河口部で約30cmとなっています。この地盤沈下により、地盤高が平均海面以下となる地域が増加し、洪水や内水の氾濫、高潮等における浸水リスクがより大きくなっているため、県や市町村と連携し対策を進めていく必要があります。

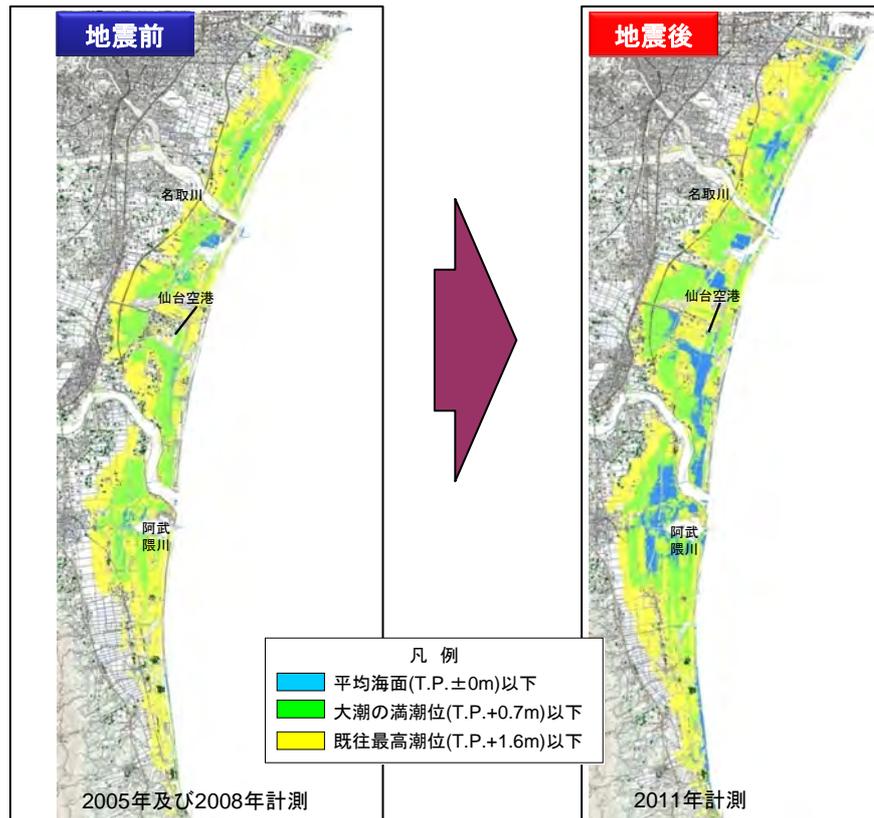

	地震前	地震後
平均海面(T.P.±0.0m)以下の面積	3km <sup>2</sup>	16km <sup>2</sup> (地震前の5.3倍)
大潮の満潮位(T.P.+0.7m)以下の面積	32km <sup>2</sup>	56km <sup>2</sup> (地震前の1.8倍)
既往最高潮位(T.P.+1.6m)以下の面積	83km <sup>2</sup>	111km <sup>2</sup> (地震前の1.3倍)

広域的な地盤沈下による低平地の拡大



排水ポンプ車による緊急排水の活動状況（仙台市 井土地先）

(3) 耐震・液状化対策

東北地方太平洋沖地震により、東北地方から関東地方の広範囲にわたって河川堤防等が被災し、直轄河川管理施設の被災箇所は2,000箇所を超えています。この中には、堤防機能を失するような大規模な被災も含まれており、過去の地震による堤防の被災と比較して、範囲も規模も甚大なものとなりました。その後、東北地方太平洋沖地震による堤防の被災要因について様々な検討がなされ、大規模な河川堤防の被災は、これまで、地震による堤防の被災要因として主眼が置かれていなかった堤体の液状化による被災が多数発生していたことなどが明らかとなりました。

今後は、東北地方太平洋沖地震による災害で得られた新たな技術的知見を踏まえた点検を行った上で、河川管理施設の耐震・液状化対策を推進していく必要があります。



東北地方太平洋沖地震による堤防被災事例




堤防被災の原因調査状況

[参考] 東北地方太平洋沖地震で確認された堤防の液状化による被災過程

①新たに堤防の盛土を施工する際は、十分な締め固めを実施

②築堤後、年数の経過により基礎地盤が圧密沈下し、堤体内部にゆるみが発生

③地震動により堤体内の間隙水圧が上昇し液状化による大変形（法面部の側方移動や法尻部のはらみ出し等）が発生

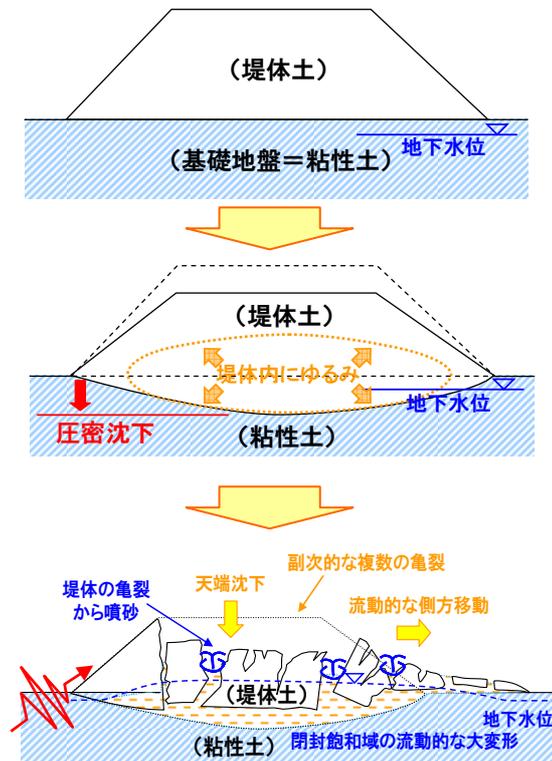

(4) 水門等の操作

東北地方太平洋沖地震及びそれに伴う津波により、河口周辺の堰・水門等、河川構造物が多数損傷を受けました。

また、水門、樋門・樋管等については、停電や地震によるゲート損傷等により、津波来襲時に正常に操作できない施設があったほか、施設の操作にあたった操作員が、来襲した津波により被災するという事例もありました。

このため、津波来襲時に操作を行う必要がある河川管理施設については、安全で確実な操作を行えるようにしていく必要があります。



閉上水門(地震前)



閉上水門(被災後)



発電機設置状況(地震前)



津波による発電機の流出状況

閉上水門の被災状況(名取川河口部)

3.1.3 堤防の整備

(1) 堤防の量的整備

名取川の堤防整備は、昭和 26 年に実施された日辺地区<sup>にっぺちく</sup>の築堤工事をはじめとして、藤塚<sup>かみがわら</sup>、上河原<sup>とみたちく</sup>、富田地区、広瀬川の長町<sup>ながまち</sup>、若林地区<sup>わかばやしちく</sup>の築堤工事を継続的に実施してきました。閉上地区では、昭和 29 年に閉上特殊堤工事に着手し、昭和 35 年度に完成しました。昭和 50 年代には郡山地区の築堤工事を行い、昭和 50 年代末には熊野堂地区<sup>くまのどうちく</sup>、富田地区の堤防を概成しました。

名取川では、計画上必要な高さおよび幅が確保されている堤防（完成堤防）の延長が、堤防の整備が必要な延長 23.5km（両岸）に対し、平成 24 年 3 月末において 20.4km（86%）となっています。一方、計画上必要な高さや幅が不十分な堤防（暫定堤防）の延長は 3.2km（14%）となっており、堤防整備が必要な区間が残されています。

広瀬川では、堤防の整備が必要な延長 6.5km（両岸）に対し、全区間において計画上必要な高さおよび幅が確保されています。

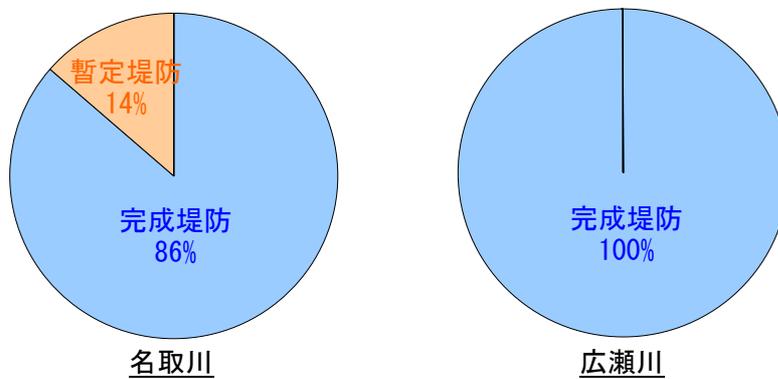


図 3-4 堤防の整備状況 (平成 24 年 3 月末時点)



図 3-5 堤防整備状況平面図

※完成堤防：堤防断面が完成している堤防  
※暫定堤防：高さが不足している、もしくは堤防断面が完成していない堤防

なお、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う津波が、名取川を遡上し、さらに既設堤防を越流したことなどによって、堤防や水門等施設が被災しました。

これらの被災施設については、被災前の安全度を早急に確保するため、段階的に施設を復旧してきたところであり、引き続き、これらの施設復旧に努めるとともに、地域の復興計画等と整合を図りながら、津波・高潮を考慮した対策を行う必要があります。



地震前後の名取川河口部周辺の状況



**被災状況**  
 (河口から左岸 0.0k 付近、  
 仙台市若林区藤塚地先)



**被災状況**  
 (河口から左岸 2.0k 付近、  
 仙台市若林区日辺地先)



**被災状況**  
 (河口から右岸 0.0k 付近、  
 名取市関上地先)

## (2) 堤防の質的整備

名取川は過去に度重なる洪水による被災を受けており、堤防はその経験に基づき拡築、補修が行われてきた歴史があります。古い堤防は、築造の履歴、材料構成、地盤の構造等が必ずしも明確ではありません。また、かつての流路跡に位置するものもあり、そのような場所では透水性が高く、地盤も安定していないため、漏水、<sup>ろうすい</sup>法崩れ<sup>のりくずれ</sup>等の発生が懸念されます。


一方、堤防の整備等によって堤防背後地に人口、資産が集積してきており、堤防の安全性の確保はますます重要となっています。

そのため、必要な堤防の断面が確保されている箇所においても、詳細点検や平成 24 年 7 月九州豪雨災害の堤防決壊・越水被害等を受けて実施した緊急点検（表 3.1）のほか、東北地方太平洋沖地震後の河川堤防の耐震対策に関する技術的知見も踏まえた地震等に対する安全性の点検等の結果に基づき、機能の維持及び安全性の確保を図るため、必要に応じて堤防の質的整備を実施していく必要があります。また、堤防の詳細点検結果を水防管理団体と共有することにより、効果的な水防活動を図っていく必要があります。



S61.8洪水 藤塚地区法崩れの状況

出典：仙台河川国道事務所資料

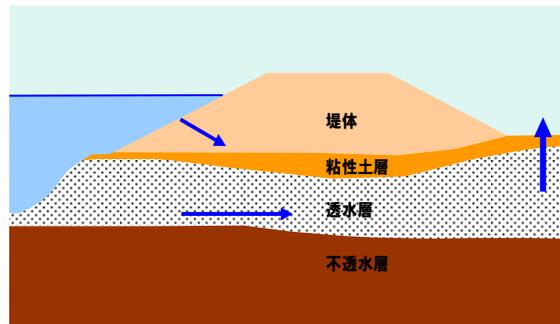

堤防及び基盤の土質イメージ

透水性地盤上に薄い粘性土が被覆する場合、基底面に作用する揚圧力（水圧）によって被覆土層が破壊され、堤防の破壊に至る場合がある。

### 3. 名取川の現状と課題 ～治水に関する事項～

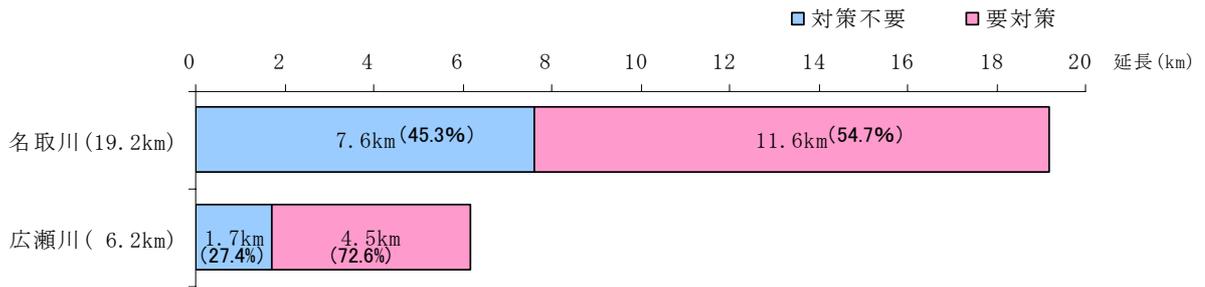


図 3-6 堤防の詳細点検の実施結果（平成 24 年 3 月 31 日時点）

※名取川・広瀬川の左右岸合計延長  
※名取川・広瀬川大臣管理区間では全区間詳細点検実施済み

表 3.1 名取川流域における河川堤防の緊急点検結果（平成 24 年 9 月公表）

単位：km

水系名	河川名	直轄河川 堤防延長	点検対象 堤防延長	要対策延長 (各対策の 重複除く)	内訳			
					堤防の浸透に対する安全性		流下能力の 不足箇所	水衝部等の 侵食に対する 安全性
					堤防への浸透	パイピング		
名取川	名取川	36.1	27.6	8.3	-	8.3	-	-

#### 【阿武隈川における堤防強化対策の効果事例】

堤防強化対策を実施した岩沼市寺島地区では、東北地方太平洋沖地震においても変形や崩壊が生じなかったことにより、住民の一次避難場所としての役割を果たしました。



※堤防の詳細点検：堤防の浸透に対する安全性を工学的見地から照査し、計画高水位に達するような高い水位が長時間継続した場合における所要の安全性について点検。具体的には「土質調査」・「土質試験」の結果に基づき解析を行い「法面のすべり破壊に対する安全性」「堤体及び基礎地盤のパイピング破壊に対する安全性」の観点から評価する。

### 3.1.4 内水被害

内水氾濫とは、洪水時に本川水位の上昇による流入支川への逆流防止のため、樋門・樋管、水門等のゲートを閉めることにより、支川から本川への排水ができなくなり、支川合流部付近で氾濫する現象です。名取川下流部の低平地は、内水氾濫の常襲地帯であり、昭和 61 年 8 月、平成 6 年 9 月、平成 14 年 7 月の洪水では、内水氾濫により甚大な被害が発生しています。

東北地方太平洋沖地震においては、排水ポンプ車を全国に応援要請し、内水排除を実施するとともに、河口部周辺地域に対して浸水リスクマップ等による情報提供を実施しています。

名取川下流部の低平地には、仙台空港アクセス線が開業（平成 19 年 3 月）し、仙台市営地下鉄東西線の工事（平成 27 年開業予定）が進められているとともに、大型ショッピングセンターが立地し、住宅も増加してきています。そのため、内水氾濫に対しても現状の安全度を適正に評価し、内水被害を軽減するための対策を県、仙台市、名取市と連携して進めていく必要があります。



昭和 61 年 8 月洪水時の浸水状況（名取川下流部左岸）

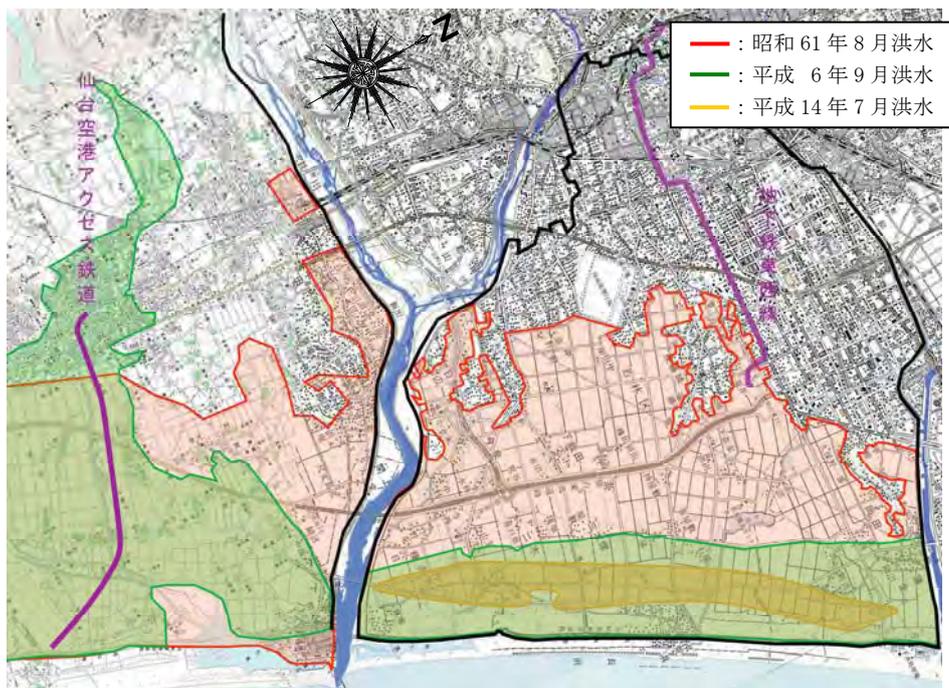


図 3-7 既往洪水による浸水実績図

※樋門・樋管：取水または排水等のため、堤防を横断して設けられ、洪水時はゲートを全閉し、河川の逆流を防止する施設。

3.1.5 河川管理施設の管理

(1) 堤防・護岸の管理

堤防・護岸は、度重なる出水、時間の経過等により、老朽化、劣化、損傷等が発生し、災害発生の原因となるため、平常時からの点検を的確かつ効率的に行い、必要に応じた対策を実施する必要があります。

また、堤防の維持を阻害する植生が繁茂することにより、堤防法面の有機化や裸地化が確認されており、これら阻害植生の駆除と適切な植生への転換を図ることが必要です。

そして、根固工等についても、その機能が低下すると、低水路の河岸が侵食され、堤防の安全性が低下するため、施設が所要の機能を発揮できるように適切に管理していく必要があります。



**河岸崩壊の状況**  
名取川 5.0km 付近（平成 11 年 8 月洪水）



**有害な植生の侵入による堤防の裸地化**

(2) 樋門・樋管等の管理

河川に設置される構造物は、主としてその設置主体と設置目的により、河川管理施設と許可工作物に区分されます。河川管理施設は、公共利益と福祉の増進、地域の安全のために欠くことのできない機能を有する施設であり、ダム、堰、水門、堤防、護岸等が河川管理施設に含まれます。名取川水系の大臣管理区間 18.9km においては、表 3.2 に示す河川管理施設の維持管理を実施しています。

表 3.2 河川管理施設状況（平成 24 年度末時点）

		堤防	水門	樋門・樋管	陸閘	揚水機場	排水機場
大臣 管理 区間	名取川	24.5km	1カ所	5カ所	0カ所	0カ所	0カ所
	広瀬川	6.5km	0カ所	6カ所	2カ所	0カ所	0カ所
	笹川	5.0km	0カ所	8カ所	0カ所	1カ所	0カ所
	合計	36.0km	1カ所	19カ所	2カ所	1カ所	0カ所

これらの河川管理施設は、大部分が設置後 20 年以上経過しており、老朽化による更新時期も重なることから、施設の重要度、老朽化の度合い等に応じた効率的な維持管理が、ますます重要となっています。



図 3-8 河川管理施設の設置箇所数（10年毎）

※河川管理施設：流水の氾濫等を防ぎ、軽減するために河川管理者が行う河川工事として設置し、管理する構造物。  
 ※護岸：流水等に対し、堤防の保護や河岸侵食の進行を防止することを目的に、設置されている施設。  
 ※裸地化：堤防の表面を覆う植生が無くなること。堤防の耐侵食機能低下の要因となる。  
 ※許可工作物：流水を利用するため、あるいは河川を横断する等のために河川管理者以外の者が許可を得て設置する工作物。

樋門・樋管は、地盤沈下・洪水・地震等による施設本体の変状、周辺部の空洞化による取水・排水機能の低下、漏水の発生による堤防の安全性の低下のないように、点検、維持管理する必要があります。



ゲート塗装の劣化状況  
(山口排水樋管)

また、ゲート操作等に係わる機械設備と電気施設については、洪水時にその機能を発揮させるため、年数の経過と稼働状況による老朽化、劣化の進行等による操作性の障害が生じないように適切に維持管理する必要があります。

高水敷、樋門・樋管部等に漂着する塵芥(流木等の自然漂流物)の放置により、河道の流下の障害、施設機能の障害等の原因とならないように、適切に維持管理する必要があります。

樋門・樋管、排水機場等の施設操作については、操作員の高齢化、局所的な集中豪雨の頻発による操作頻度の増加等が懸念され、操作に対する負担が増大しています。そのため、監視・操作環境向上・操作員の安全確保のための操作上屋の設置、河川情報システムと光ファイバーケーブルを活用した遠隔化等、河川管理の高度化が求められています。

また、河口部においては、東北地方太平洋沖地震及びそれに伴う津波による被害を踏まえ、被害の軽減を図るとともに、操作員の安全確保や迅速・確実な操作のため、水門等の自動化・遠隔操作化を推進することが必要です。

また、大臣管理区間内の許可工作物として、道路、鉄道橋梁等の横断工作物、樋門・樋管、排水機場等の河川管理者以外が設置する占用施設が多数設置されています。これらの施設が治水上の悪影響を及ぼすことのないよう、河川管理者としてその維持管理の状態を監視し、適切に指導していくことが必要です。



長町第一ポンプ場 (仙台市下水道)

表 3.3 許可工作物設置状況 (平成 24 年度末時点)


		樋門・樋管	排水機場	堰	橋梁	河底横過トンネル
大臣 管理 区間	名取川	2カ所	4カ所	0カ所	9カ所	0カ所
	広瀬川	4カ所	0カ所	0カ所	8カ所	0カ所
	策川	1カ所	0カ所	0カ所	11カ所	1カ所
	合計	7カ所	4カ所	0カ所	28カ所	1カ所

### 3.1.6 河道の管理

#### (1) 河道管理

経年的な土砂堆積によって中州が発達すると、流下能力が低下し、洪水時の水位上昇につながります。また、洪水による土砂堆積と流木は、河川管理施設の機能に支障を及ぼす場合があります。このため、流下能力維持と河川管理施設の機能維持のため、また、景勝地、河川空間利用等に影響が有る場合にも塵芥処理、土砂撤去等の対応を図る必要があります。

また、低水路にある砂州は、樹林化が進行することにより、中小洪水程度では移動せずに固定化場合があります。このような箇所では、低水路が狭くなり局所的な河床低下が発生しやすいため、護岸等の河川管理施設への影響が懸念されます。そのため、適切に河道の管理を行うとともに、施設の機能を維持する必要があります。

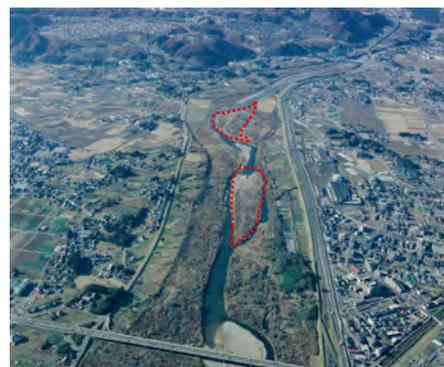

名取川の中州の状況

#### (2) 樹木管理

河道内樹木の繁茂により、河道の流下能力が低下し、洪水時の水位上昇につながります。流下能力に支障を与える河道内樹木や河川管理上の支障となる樹木、河川管理施設に悪影響を与える樹木についても樹木の有する治水上及び環境上の機能等に配慮しつつ、モニタリングを実施し、伐採や間伐など適切に管理していく必要があります。また、高水敷に緑地公園等が整備され、利用頻度の高い場所等では、親水性の確保と防犯上からも、河畔林を適切に管理し、必要に応じて伐採等を行う必要があります。



砂州上に発達した樹木群(H14. 7. 洪水)

#### (3) 不法占用、不法行為等の防止と河川美化

河川管理区域には、一般家庭ゴミ、タイヤ、自動車等が不法投棄されており、特に貴重な景観・自然環境を有する広瀬川の上流部においては、ごみの不法投棄が顕在化しています。

ごみの不法投棄は、河川環境の悪化につながるだけでなく、洪水流下の支障となり、下流の河川管理施設等の被災を招くおそれがあります。そのため、河川巡視と河川情報カメラを活用した監視体制を強化するとともに、河川美化の推進に向け地域住民と連携し、ごみの不法投棄撲滅に向けた活動を推進する必要があります。



不法投棄車両

### 3.1.7 ダムの維持管理

名取川では、国土交通省が管理するダムとして釜房ダムが完成しています。ダムは、常時良好な状態を保つため、日常の維持管理が重要です。

また、ダムで洪水調節を行うにあたっては、関係機関への情報提供を行うとともに、放流警報施設、警報車による下流河川沿いへの注意喚起を行うなど、迅速な対応を図る必要があります。

さらに、自治体の発表する避難情報等が出された場合には、ダムの放流警報等を表示する情報表示盤を自治体可以利用できるよう協定を締結しています。



**ダム放流設備制御装置**

出典：釜房ダム管理所資料



**ダム放流情報の表示**

出典：釜房ダム管理所資料

洪水時にはダム湖に多くの流木が流れ込むため、流木が放流施設等に支障とならないよう、流木止施設を適切に管理する必要があります。また、洪水後に流木を放置すれば、取水設備に影響を与えるだけでなく、水質の悪化にもつながるため、流木処理を適切に実施する必要があります。



**釜房ダム 流木処理**

出典：釜房ダム管理所資料

### 3.1.8 危機管理対策

危機管理は、最悪の事態における被害の最小化を意味するもので、これに対する現状と課題は次の通りです。

#### (1) 洪水・高潮対応

河川の改修が進み、洪水・高潮による氾濫被害が減少する中で、時間の経過とともに、川沿いの人々の洪水・高潮に対する危機意識は希薄化する傾向にあります。名取川水系では、昭和25年8月洪水以来、堤防の決壊に至るような大規模な洪水が発生していないため、その傾向は強く、水害に対する防災意識の向上が課題となっています。

その一方、近年頻発している短時間の集中豪雨や局所的な豪雨による水位上昇速度の変化等、施設能力を上回る洪水等に対する対応や高齢化による要援護者の増加等の社会状況を踏まえた地域の共助体制の確立には、ハード的な施設の整備と行政の対応にも限界があります。

そのため、河川が氾濫した場合においても被害をできるだけ軽減できるよう、水防協力団体等との連携による洪水・高潮時の迅速な対応の強化とあわせ、河川水位情報等の防災情報提供、災害時要援護者への対応等のソフト対策を行うとともに、住民の防災意識の啓発を図る必要があります。

また、防災情報の提供にあたっては、正確性や即時性はもとより、実際の警戒避難行動に結びつくような実感の伴った情報提供、住民自らが判断できる情報提供を行うことが求められています。

名取川水系大臣管理区間における洪水ハザードマップは、仙台市と名取市で公開されており、今後は、ハザードマップの普及・活用、必要に応じて更新への支援を実施し、県や市町村の防災機関との連携強化、地域住民の危機管理意識向上へ向けた取り組みを継続していく必要があります。

なお、東北地方太平洋沖地震後においては、地盤沈下の発生した河口部など、内水による浸水被害が拡大するおそれがあったため、河口部周辺地域に対して浸水リスクマップ等を情報提供しています。




水防訓練実施状況



危険水位表示板（広瀬橋）



河川情報カメラの画像（広瀬橋）

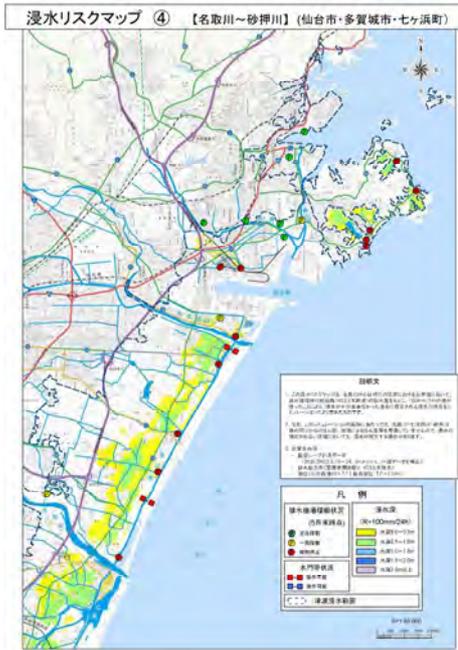

浸水リスクマップ



仙台市洪水ハザードマップ

## (2) 地震・津波対応

昭和53年6月12日に発生した「宮城県沖地震」は、マグニチュード7.4を記録し、死者28人、負傷者1,325人、住宅全壊1,183棟、住宅半壊5,574棟の甚大な被害をもたらした。河川構造物にも多くの被害を与えました。

この地震では、種次堤防、日辺堤防、四郎丸堤防等の24箇所において大きな被害を受けましたが、特に閉上地区の堤防被害が著しく、特殊堤の接合部の開口、堤防裏法面のすべりによる亀裂等が生じ、災害復旧に1年以上を要しました。

その後も、再びマグニチュード6を超える「宮城県北部連続地震」「岩手・宮城内陸地震」が発生するなど、震災に対する備えはますます重要となっています。平成15年7月に発生した「宮城県北部連続地震」では、マグニチュード6.4、震度6強を記録し、宮城県内で負傷者677人、住宅全壊1,276棟、住宅半壊3,809棟の被害をもたらした。震源に近い鳴瀬川においては、堤防、高水護岸等の河川管理施設47箇所が被災しています。

さらに、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震では、我が国の観測史上最大のマグニチュード9.0という巨大な地震と津波により、広域にわたって大規模な被害が発生した未曾有の災害となり、河川管理施設等も大規模な被害を受けました。

地震調査研究推進本部（事務局：文部科学省）の長期評価(平成24年1月1日現在)によると、平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震の発生に伴い、その震源域である、三陸沖中部、宮城県沖、三陸沖南部海溝寄り、福島県沖等では今後もM7を超える余震が発生する可能性があるとしており、宮城県沖では今後も高い確率で地震の発生が想定されることから、今後の地震に備え、被災状況、津波遡上状況等の情報収集、情報伝達手段の確保、迅速な巡視・点検、円滑な災害復旧作業に向けた体制の強化等を図る必要があります。

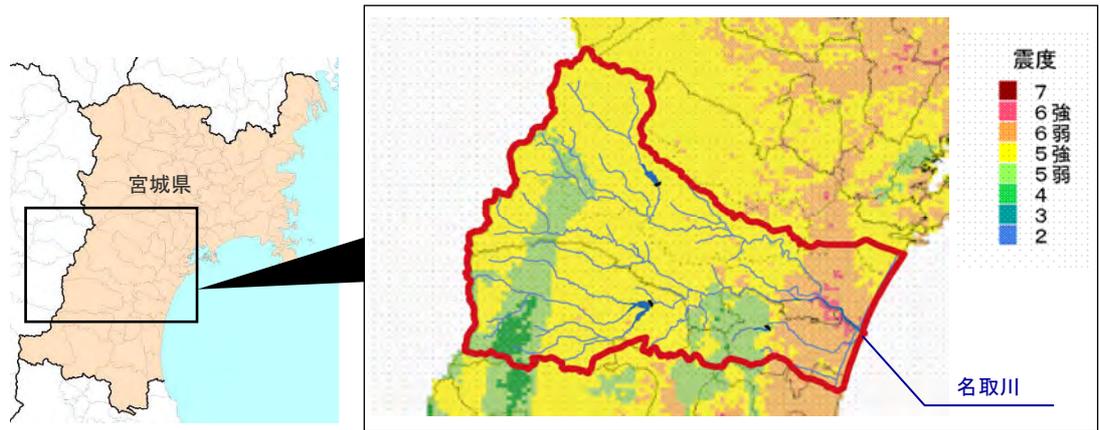


図 3-9 予測震度分布図【宮城県沖地震（単独）】

出典：宮城県資料

気象庁震度階で震度 4 以上の地震が発生した場合には、所管施設の点検を実施するとともに、道路網が寸断された場合の緊急物資の輸送等の確保のため、高水敷を災害時の緊急道路として利用可能となるよう、緊急河川敷道路の整備を行っています。この緊急河川敷道路の整備率は 43%となっており、更なる推進が必要です。




緊急河川敷道路

(3) 水質汚濁対策

名取川流域では、事故による油流出等の水質事故が多数発生しています。

そのため、河川及び水路に関わる水質汚濁対策に関する各関係機関相互の連絡調整を図ることを目的に、「名取川水系水質汚濁対策連絡協議会」が設置されており、水質の監視、事故発生時の情報連絡、水質事故発生防止に努めています。

今後も本協議会を通じて水質事故に関する緊急時の迅速な連絡と調整を行うとともに、水質汚濁防止のための啓発、広報活動を行っていく必要があります。

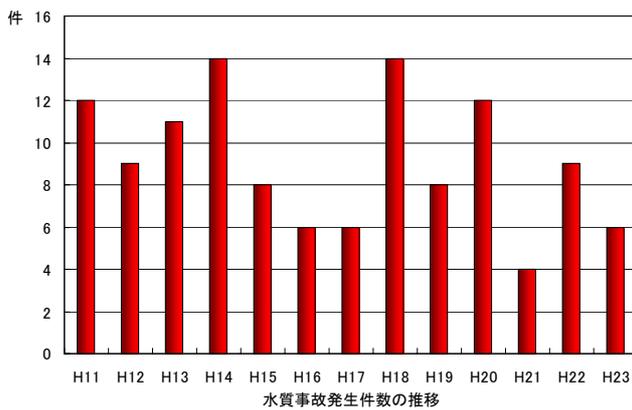

水質事故の発生件数



オイルフェンス設置訓練実施状況



水質事故防止を啓発するポスター

### 3.2 利水に関する事項

#### 3.2.1 河川水の現状と課題

##### (1) 水利用の現状

名取川流域では、藩政時代から利水施設が整備されるなど、古くから水利用が盛んに行われており、戦後の急速な都市化に伴う水道用水等の増大にもダム建設により対応してきました。しかし、名取川頭首工、四ッ谷堰、愛宕堰、郡山堰で取水された用水の多くが、地形的な要因から名取川本川には河口まで還元されないことなどから、渇水時の名取川、広瀬川の流況は非常に厳しい状態となります。

##### (2) 東北地方太平洋沖地震後の塩水遡上の状況

東北地方太平洋沖地震に伴う地盤沈下や津波による侵食等により河口の地形が変化しており、塩水遡上範囲の拡大等が懸念されています。

地震後に実施した塩水遡上の調査結果では、名取川の河口から約 5.7km 地点まで塩水遡上が確認されています。

名取川では 12.0k 地点に名取川頭首工、広瀬川は 4.0k 地点に郡山堰が設置されており、地震後の調査では、名取川頭首工、郡山堰までの遡上は確認されていません。また、名取川頭首工、郡山堰の下流には取水施設がないことから、現状において塩水遡上による利水への影響は確認されていませんが、今後もモニタリングの継続が必要です。

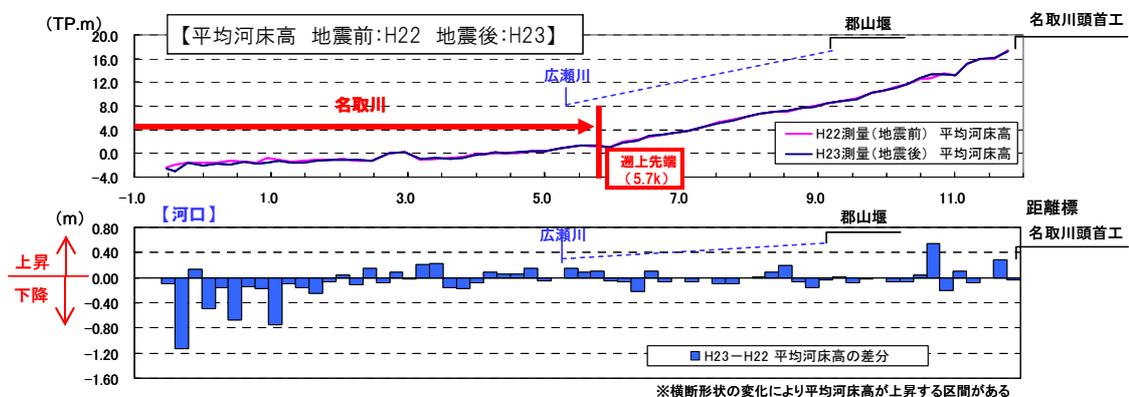


図 3-10 名取川の平均河床高の変化状況



図 3-11 名取川河口域の塩水遡上範囲

表 3.4 地震後における塩水遡上の調査結果

区分	観測日時	観測時満潮位 (仙台塩竈港)	観測時流量 (名取橋)	塩水遡上範囲 (上流端)
春季	小潮時 2011.4.12 6:22~10:58	T.P.0.17m	26.7m <sup>3</sup> /s	4.1km
	大潮時 2011.5.2 13:32~16:18	T.P.0.33m	29.6m <sup>3</sup> /s	3.6km
夏季	小潮時 2011.9.19 14:24~17:39	T.P.0.55m	14.5m <sup>3</sup> /s	5.4km
	大潮時 2011.8.15 15:37~17:19	T.P.0.61m	12.0m <sup>3</sup> /s	5.7km
秋季	大潮時 2011.9.12 14:35~17:39	T.P.0.43m	14.5m <sup>3</sup> /s	4.8km



名取川頭首工（名取川 12k 地点）



郡山堰（広瀬川 4k 地点）

### 3.2.2 流水の正常な機能の維持

名取川の水利用は、安定的に推移していますが、平成6年の渇水では、河川水量の減少により、魚の大量死、農地のひび割れ等が発生し、農業用水の節水等により対応しています。また、平成14年5月には、広瀬川で魚の大量死が発生しています。また、東北地方太平洋沖地震に伴う地盤沈下や津波による侵食により、河口地形が変化しており、塩水遡上範囲の拡大等が懸念されています。


このような状況が発生した場合にも、動植物の生息・生育・繁殖環境の保全、水質の保全、用水の安定的な取水等、流水の正常な機能の維持に努める必要があります。

このため、既設ダム群の有効活用、広域のかつ合理的な水利用の促進等の対策により、被害を最小限に抑えとともに、渇水時等の情報連絡体制の確立、限りある水資源の保全等のソフト面での備えを充実させることが必要です。




平成14年渇水時新聞記事

出典：河北新報

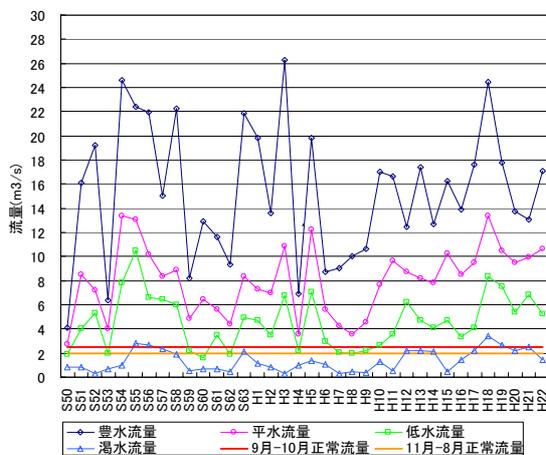

名取橋

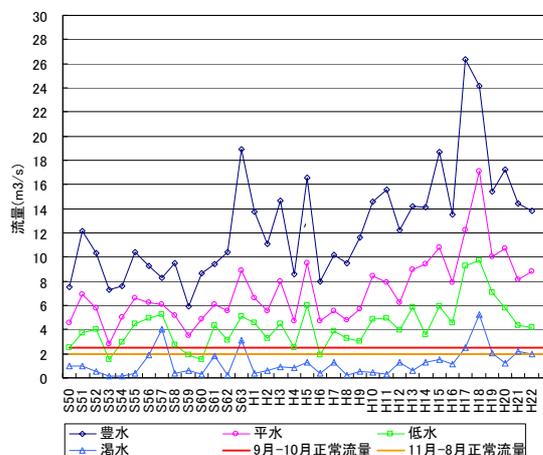

広瀬橋

図 3-12 名取橋地点、広瀬橋地点の流況

※豊水流量：1年間を通じて95日はこれを下らない流量。  
 ※平水流量：1年間を通じて185日はこれを下らない流量。  
 ※低水流量：1年間を通じて275日はこれを下らない流量。  
 ※渇水流量：1年間を通じて355日はこれを下らない流量。

※正常流量：流水の正常な機能を維持するために必要な流量

3.3 自然環境に関する事項

3.3.1 動植物環境

(1) 名取川流域の動植物環境

名取川流域は、上流部が国定公園、県立自然公園等に指定されており、河口部一帯は、国指定仙台海浜鳥獣保護区と仙台湾海浜自然環境保全地域（宮城県）に指定されるとともに、井土浦が「日本の重要湿地 500」（環境省）に選定されるなど、豊かで貴重な自然環境が随所に残されています。

また、平成2年から実施している「河川水辺の国勢調査」では、魚介類、底生動物、植物、鳥類、両生類、爬虫類、哺乳類、陸上昆虫類等の多様な動植物が確認されており、河川整備にあたっては、こうした多様な動植物の生息、生育、繁殖環境に配慮するとともに、河川の上下流、流域との連続性を確保する必要があります。

特に、井土浦がある河口域には、多様な汽水魚、海水魚、環境浄化に寄与する貝類等が生息し、ハマナス、ハママツナ、アイアシ等の貴重な砂丘植物、塩生植物が分布しています。

現在は、東北地方太平洋沖地震に伴う地盤沈下や津波による侵食等により、河口の地形が変化しているため、それに伴う汽水域環境や動植物の生息・生育・繁殖環境の変化について継続的なモニタリングが必要です。

改修工事を行う際は、これら生物の多様性を考慮し、特定種のみならず生物の生活史を支える環境を確保できるよう配慮する必要があります。

さらに、河川内の改変に伴う裸地化の防止に努めるとともに、アレチウリ（植物）、オオクチバス（魚類）等の特定外来種も確認されていることから、地域住民や関係機関と連携しながら、その分散・拡大の防止等に努める必要があります。



ヒヌマイトトンボ



ニホンアカガエル



ハマボウフウ

名取川河口部に棲む様々な生物（地震前）

表 3.5 名取川（直轄管理区間）の特定種（地震前）

選定の視点	選 定 理 由
特定種	■学術上又は希少性の観点から重要であると考えられる種
植物（植物相）	ノダイオウ、オカヒジキ、タコノアシ、シャリンバイ、ハマナス、テリハノイバラ、ヤハズエンドウ、ハマボウフウ、ヤブムラサキ、ナミキソウ、カワジシヤ、カワラヨモギ、ホソバミズヒキモ、ツルボ、ミズアオイ、アイアシ、イガガヤツリ
植物（群 落）	塩沼・砂丘植物群落、クロマツ植林
魚類	ギバチ、メダカ、エドハゼ
底生動物	モノアラガイ、ミヤマサナエ、ホンサナエ、ヒメクロサナエ、オナガサナエ、キベリマメゲンゴロウ、ヨコミゾドロムシ、ケスジドロムシ、ゲンジボタル
両生類・爬虫類・哺乳類	ニホンアカガエル
鳥類	チュウサギ、オジロワシ、オオタカ、ハイタカ、サシバ、ハヤブサ、チゴハヤブサ、コミミズク、フクロウ、サンショウクイ、イジロ
陸上昆虫类等	ハマベハサミムシ、オオハサミムシ、ヤマトバッタ、スナヨコバイ、アサマイチモンジ、オオムラサキ、ウスチャヤガ、コアオマルガタゴミムシ、イグチマルガタゴミムシ、オオホシボシゴミムシ、キバナガミズギワゴミムシ、ヒョウゴミズギワゴミムシ、ニッコウミズギワゴミムシ、アカガネアオゴミムシ、キボシアオゴミムシ、ニセクロゴモクムシ、カワチマルクビゴミムシ、キンナガゴミムシ、アシミヅナガゴミムシ、ヒョウタンゴミムシ、ヒラタコミズギワゴミムシ、ヨツモンコミズギワゴミムシ、ヒラタキイロチイゴミムシ、キベリマメゲンゴロウ、コケシガムシ、アカケシガムシ、ニセハマベエンマムシ、ハマベエンマムシ、アカウミベハネカクシ、クロキオビジョウカイモドキ、ハマヒョウタンゴミムシダマシ、ホソハマベゴミムシダマシ、ヒメホソハマベゴミムシダマシ、ハマベキイゾウムシ、ドビロヒョウタンゾウムシ、オオモンツチバチ

【特定種の選定根拠】

- ・天然記念物指定種（国、県）
- ・「種の保存法」指定種
- ・レッドデータブック（環境省）記載種
- ・宮城県レッドデータブック
- （参考）学識者意見【河川水辺の国勢調査結果による】

※河川水辺の国勢調査（H13～H17調査）において現地でも位置を特定できた種を記載

(2) 東北地方太平洋沖地震後における河口域の動植物環境

典型的なラグーン（潟湖）であり、多様な汽水魚、海水魚が生息し、ハマナスやアイアシなどの貴重な砂丘植物、抽水植物が分布する井土浦などの河口部においては、生物の多様性を考慮し、生物の生活史を支える環境を確保できるよう配慮してきましたが、東北地方太平洋沖地震に伴う地盤沈下や津波による侵食等で地形や底質が変化するなど、動植物の生息・生育・繁殖環境に変化がみられます。

例えば、地震後（平成 24 年 5 月）に実施した底生動物調査の結果では、津波により河口砂州等、水域の環境が改変されたことにより、全体に確認種数が少なくなっており、特にアサリやソトオリガイなどの二枚貝類の確認種数の減少が顕著です。また、ヒメマイトトンボは、生息地となっていたヨシ原が消失したことから、地震後（平成 23 年 7 月、平成 24 年 7 月）に実施した調査では確認されていません。

今後も、河口域周辺の地形や水質等の変化やそれに伴う動植物の生息・生育・繁殖環境の変化についてモニタリングを継続し、河口域の河川環境を把握し、必要に応じて保全措置を講ずる必要があります。



東北地方太平洋沖地震前後の名取川河口部の状況

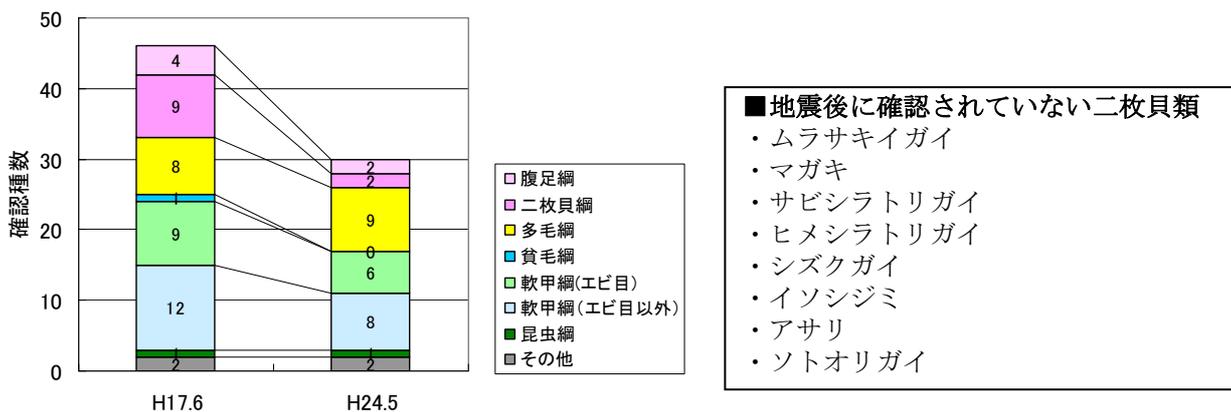


図 3-13 名取川河口部の底生動物確認種数（綱別）の経年変化

3.3.2 水質

(1) 名取川の水質の現状

名取川の水質の環境基準類型指定区分は、河口から笹川合流点まで B 類型、それより上流本砂金川合流点まで A 類型、さらにその上流が AA 類型に指定されています。また、広瀬川は名取川合流点から落合橋まで B 類型、それより上流が A 類型となっています。



河川環境基準類型 AA：BOD1mg/l 以下、A：2mg/l 以下、B：3mg/l 以下  
達成期間 イ：直ちに達成、ロ：5年以内で可及的速やかに達成

水系名	水 域 名	該当類型	目標水質	達成期間	告示年月日	指定期間
名取川	名取川下流(笹川合流点より下流)	B	3mg/l	ロ	S47.4.28.	県
	名取川中流(本砂金川合流点から笹川合流点まで(流入する支川を含む))	A	2mg/l	イ	S47.4.28.	県
	名取川上流(本砂金川合流点より上流及び釜房ダムに流入する支川)	AA	1mg/l	イ	S47.4.28.	県
	笹川全域	C	5mg/l	ロ	S47.4.28.	県
	広瀬川(2)(落合橋から名取川合流点まで)	B	3mg/l	ロ	S45.9.1.	国
	広瀬川(1)(落合橋より上流)	A	2mg/l	イ	S45.9.1.	国
	大倉川(大倉ダムより上流)	AA	1mg/l	イ	S48.5.29.	国

図 3-14 名取川における水質観測所と類型指定状況

名取川の水質は水の汚れを代表的に判断できる BOD (75%値) は、以前は広瀬川などで環境基準値を上回る状態でしたが、近年、下水道整備等の水質保全の取り組みによって大幅に改善しており、今後も水質の保全に努める必要があります。

### 3. 名取川の現状と課題 ～自然環境に関する事項～

また、そのほかにも生活環境に関する環境基準値が定められている項目があり、濁りの指標となるSSの経年的な変化を見ると、BODと同様に改善傾向にあります。洪水後の濁りの発生の問題も生じているため、今後も水質の保全に努める必要があります。

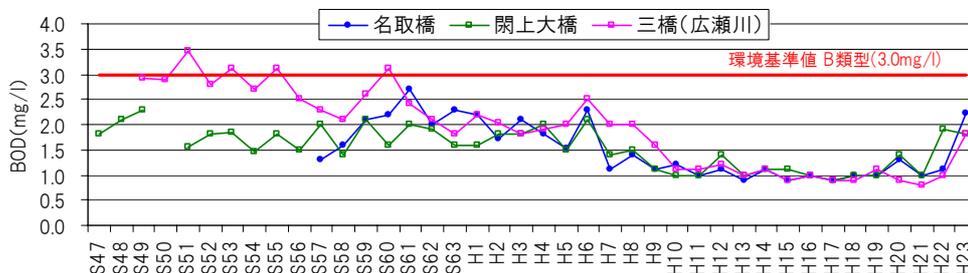


図 3-15 名取川における BOD75%値の経年変化 出典：水質年表

※BOD：水の汚れを示す代表的なもので、水の中の微生物が増えるために呼吸によって消費する酸素量の値。  
※BOD75%値：年間を通して4分の3の日数はその値を超えないBOD値を示すもので、BODの環境基準に対する適合性の判断を行う際に用いられる


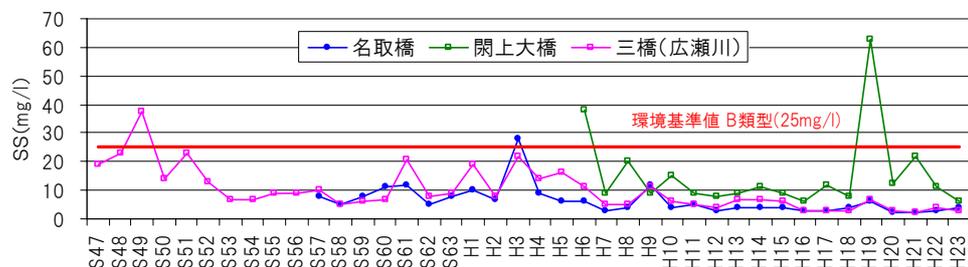


図 3-16 名取川における SS の経年変化 出典：水質年表


※SS：浮遊物質のことで、水中を濁している直径2mm以下の水に溶けない粒状の物質質量。

#### (2) 釜房ダムの水質の現状

釜房ダムの水質基準はAA類型となっており、昭和62年度に湖沼水質保全特別措置法に基づき第1期湖沼水質保全計画(釜房ダム貯水池湖沼水質保全計画)を定めて以来、これまで水質保全に資する事業、面源負荷対策、各種汚染源に対する規制等の水質保全対策を総合的かつ計画的に進めてきたことから、下図に示すようにCOD濃度は減少傾向を示していますが、平成6年以降は概ね一定値で推移し、環境基準値を満たしていないのが現状です。また、藻類の制限因子であるT-P(総リン)については明らかな低減は見られず、環境基準値よりも高い濃度を示しています。ただし、T-Pについては全国のダムと比較すると低く、顕著な富栄養化状態ではありません。

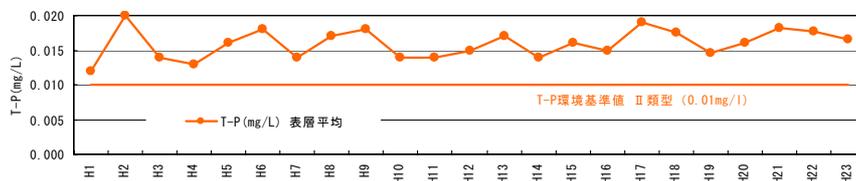

※T-P：総リン（富栄養化を表す指標）

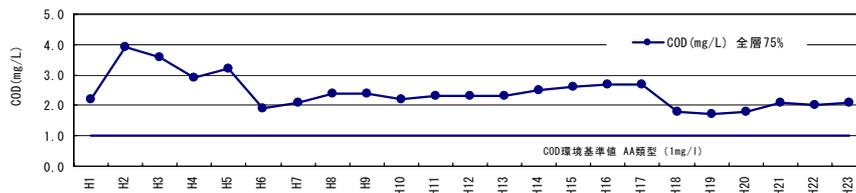

※COD：化学的酸素要求量（有機物量の総量を表す指標） 出典：釜房ダム資料

図 3-17 釜房ダム水質の経年変化

※COD：水の汚れを示すもので、水中の有機物などを酸化剤で酸化するときの酸化剤の量を酸素量に換算した値。  
※富栄養化：土壌や人間活動から排出された栄養塩類が水中で増加すること。

(3) 水質浄化に向けた取り組み


釜房ダムでは、湛水開始より昭和 58 年までの 13 年間に 8 ヶ年の高い頻度で異臭水(カビ臭)が発生しました。そのため、釜房ダムを取水源とする仙台市水道局では、カビ臭を除去するため茂庭浄水場と富田浄水場において多量の粉末活性炭を投入して処理を行ってきました。また、ダム貯水池での対策は、昭和 59 年から水質保全パイロット実験として「間欠式空気揚水筒」を導入し、水質保全を進めました。

間欠式空気揚水筒導入後、しばらくはカビ臭の発生は確認されませんでした。平成 8 年から再びカビ臭が発生したため、水質保全事業として平成 16 年から新たな曝気設備である「多段型散気式曝気」を導入したほか、河川管理者、流域住民、関係機関が一体となって水質改善に取り組んでいます。

今後は、これら水質浄化・保全施設を適切に運用し、必要に応じて新たな技術を導入するなど、水質浄化・保全に対する取り組みを継続する必要があります。

間欠式空気揚水筒と散気方式の曝気循環装置との相違点

- ◇同一空気量における湖水循環量は、散気方式の曝気循環装置の方が多い。
- ◇間欠式空気揚水筒では可能な低層水の揚水は、散気方式の曝気循環装置ではほとんどない。

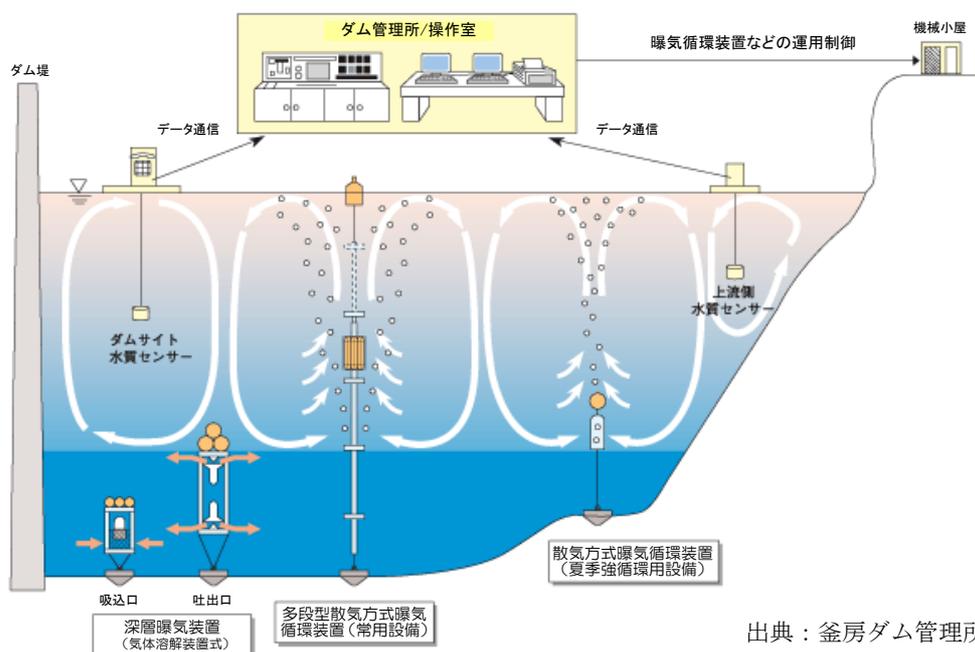

出典：釜房ダム管理所資料

図 3-18 釜房ダムの水質保全総合管理システムの模式図

### 3.3.3 景観

名取川には、上流部の峡谷、河口域、井土浦の湿地帯等、自然豊かな河川景観が残されているとともに、貞山運河等の伊達政宗に由来する構造物、歴史ある景観資源が数多く存在しています。これらは、「わがまち緑の名所 100 選（仙台市）」、「伝えたい残したいなとり百選（名取市）」等で紹介されるなど、多くの人々に親しまれています。

今後もこのような河川景観を保全していくため、これまでの流域の人々と名取川の関わりを考慮しつつ、名取川の流れが生み出す良好な河川景観を保全し、多様な動植物が生息・生育・繁殖する豊かで貴重な自然環境を次世代に引き継ぐよう努める必要があります。

仙台市 HP 「わがまち緑の名所 100 選」 より

#### ① 広瀬川下流域（宮沢橋～千代大橋下流付近）

広瀬川は、宮沢橋付近から名取川との合流点までの一帯が下流域となっています。

宮沢橋と広瀬橋の間には「郡山堰」があり、美しいせせらぎを見せています。千代大橋の下流側の左岸には、見事なエノキの大木も見ることができます。

宮沢橋から合流付近にかけては流れが緩やかで、広い河川敷には「若林緑地」や「中河原緑地」「八本松緑地」などの河川公園が整備されています。

広瀬川の下流域は、兩岸の堤防に遊歩道があり、ゆっくりと時間をかけて散策を楽しめるところです。



広瀬川下流域マップ 出典：仙台市 HP

名取市 HP 「伝えたい残したいなとり百選」 より

#### ② 閑上土手の松並（あんどん松）

名取川河口近くの南側堤防沿いに、140m に渡って続くクロマツ並木です。樹高 25m 以上、幹周 3m 以上の木も多く、現存する日本全国のクロマツ並木の中でも特筆されます。伊達藩によって遠州（現在の静岡県）から取り寄せ植えた松並木の一部と伝えられているこのクロマツ並木は、すでに 250 年を超える歴史を重ねています。



あんどん松（地震前） 出典：名取市 HP

#### ③ 貞山運河と井土浦

貞山運河は、木材をはじめとする物資輸送のために人工的に掘られたもので、最も古い木曳掘は、今から約 400 年も前の慶長 2 年（1597 年）から建設がはじまり、その後、御舟入堀、明治に入り新堀、北上運河、東名運河と建設され、明治 17 年（1884 年）までに完成した歴史的な施設でもあります。

この間、完成までに 3 世紀という長い年月を要し、伊達政宗が運河の大構想を持っていたことを偲び、政宗のおくり名である「貞山」から「貞山運河」と付けられたと言われています。



貞山運河と井土浦（地震前）

### 3.4 河川の利用に関する事項

名取川の年間河川空間利用者総数(推定)は約 92 万人です。流域に東北地方最大の仙台市が控えていることもあり、大臣管理区間延長に対する利用者数は多いと言えます。

利用形態別では、「散策等」が 66%と最も多く、次いで「スポーツ」が 24%と続き、利用場所では、「高水敷」が 77%と最も多くなっています。これは、高水敷施設整備、環境整備事業等による人と触れ合える川づくりの推進により、河川空間が利用しやすくなったことが一因として挙げられます。

また、釜房ダム湖は年間約 42 万人もの人々に利用されており、主な利用形態は「施設利用」が圧倒的に多く、次いで「散策」「釣り」となっています。

表 3.6 年間河川空間利用状況

区分	項目	平成 18 年度	
		年間推計値 (千人)	利用状況の割合
利用形態別	スポーツ	219	
	釣り	53	
	水遊び	35	
	散策等	610	
	合計	917	
河川場所別	水面	32	
	水際	56	
	高水敷	699	
	堤防	130	
	合計	917	

区分	項目	平成 18 年度(釜房ダム湖)	
		年間推計値 (千人)	利用状況の割合
利用形態別	スポーツ	1	
	釣り	13	
	ボート	1	
	散策	49	
	野外活動	3	
	施設利用	310	
	その他	46	
合計	422		

これらの現状を踏まえ、今後も引き続き、生活の基盤を形成してきた名取川の恵みを活かしつつ、自然とのふれあいの場、歴史、文化、環境の学習ができる場、市民の利活用の場として名取川を維持、保全を図る必要があります。また、河川に関する情報を、地域住民、教育関係者、市民団体等と幅広く共有し、住民参加による河川清掃、河川愛護活動等を推進するとともに、防災学習、河川の利用に関する安全教育、環境教育等の充実を図る必要があります。そして、釜房ダム湖においても、これまで以上に活発な利用が図られるよう、ダム湖周辺施設の維持管理を適切に実施していく必要があります。



じゃぶじゃぶ池  
親水施設利用状況(広瀬川)



広瀬川水辺の楽校  
総合学習の様子(水生生物調査)



笹川 伊古田橋付近  
人々で賑わう水辺

### 3.5 地域との連携に関する事項

名取川水系に対する地域住民の関心は高く、河川の将来計画、工事の内容、河川に関わるイベント等で常に注目を集めています。また、NPO、河川愛護団体等による名取川水系に関連する活動も盛んに行われています。特に広瀬川に対する関心は高く、広瀬川を活動のテーマやフィールドとする団体が多数存在し、昭和30年代に活動を開始したものから、近年新たに設立されたものまで、様々な団体が存在しています。

名取川水系の河川整備を進めるにあたっては、地域住民や関係機関の協力が不可欠であり、住民参加による河川愛護活動、河川清掃等を推進するとともに、人と河川のふれあいを促す地域づくりを支援・推進する必要があります。そのためには、「広瀬川創生プラン」をはじめとし、これまで自治体、地域住民や関係機関との協働によって作りあげられてきた計画を踏まえながら、社会環境や市民のニーズの変化に対応し、参加・連携による地域づくりと、東北地方太平洋沖地震等の災害の記録や教訓の伝承に努めることが重要です。



住民を交えた懇談会による  
環境整備計画検討（笹川）



河川愛護の啓発  
広瀬川1万人プロジェクト

出典：NPO 法人 水環境ネット東北

表 3.7 関係機関等による代表的な取り組み

1974	仙台市	「広瀬川の清流を守る条例」施行
1976	仙台市	「広瀬川の清流を守る条例施行規制」施行
1980	仙台市	広瀬川の環境保全区域緑化木交付制度できる
1982	仙台市	広瀬川自然博物館開園
1987	建設省東北地方建設局	名取川河川環境管理基本計画策定
1988	仙台市	「仙台市水辺のマスタープラン」仙台・宮城地区編策定
1989	仙台市	「仙台市水辺のマスタープラン」泉・秋保地区編策定
1993	仙台市	「広瀬川の清流を守る条例」の水質保全区域の拡大
1997	仙台市	「杜の都環境プラン」策定
1999	仙台市	「仙台市水環境プラン」策定
1999	仙台地域水循環協議会	「仙台地域水循環協議会」設置
2001	仙台地域水循環協議会	「仙台地域水循環再構築マスタープラン」策定
2001	仙台市	「広瀬川の清流を守る条例」の環境保全区域の宮城地域への拡大
2001	仙台市	「仙台市雨水流出抑制実施要綱」制定
2002	仙台市	「広瀬川1万人プロジェクト」実施
2004	仙台市	広瀬川市民会議設立
2004	仙台地域水循環協議会	広瀬川等への導水開始
2005	宮城県	「広瀬川管理計画」策定
2005	仙台市	「悠久の流れ・広瀬川創生プラン」策定

※仙台地域水循環協議会：宮城県・仙台市・東北農政局・東北地方整備局

## 4. 河川整備計画の目標に関する事項

### 4.1 洪水・高潮・津波等による災害の発生防止または軽減に関する目標

#### 4.1.1 目標設定の背景

名取川と広瀬川は、東北 6 県で唯一の政令指定都市である仙台市を貫流しています。また、名取川と広瀬川に挟まれた長町地区では、副都心計画に基づく土地区画整理事業を実施中であり、今後も川沿いの土地利用の高度化が図られる見通しです。さらに、流域には、新幹線、国道等の基幹交通ネットワークが形成されており、東北各地と仙台市の中心市街地、そして首都圏とを結ぶ交通の要衝、大規模資産集積地となっています。

しかし、この流域は、地形的に下流部が緩勾配で沖積平野が広がっているため、洪水により堤防が決壊した場合には、拡散型の氾濫形態を呈し、資産や交通の要衝が集積する流域において甚大な被害を及ぼし、社会経済活動に与える影響は計り知れません。

流域での戦後最大規模の洪水は、複数の地点で堤防が決壊した昭和 25 年 8 月洪水ですが、近年でも、昭和 61 年 8 月洪水、平成 14 年 7 月洪水等により多数の浸水被害が発生しています。

これに対し、河川改修等の再度災害防止のための治水対策を順次進めてきましたが、現在の治水安全度は未だ十分ではなく、過去に経験した昭和 25 年 8 月洪水と同規模の洪水が発生した場合には、甚大な被害の発生が予想されます。

また、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震は、我が国の観測史上最大のマグニチュード 9.0 という巨大な地震と津波により、広域にわたって大規模な被害が発生したため、これを契機として、様々な検討が進められてきています。

名取川水系においても、こうした洪水や津波・高潮被害を最小限とするための目標を定め、計画的な治水対策を実施していくことが必要です。

#### 4. 河川整備計画の目標に関する事項

～河川の適正な利用および流水の正常な機能の維持に関する目標～

##### 4.1.2 整備の目標

###### (1) 戦後最大規模の洪水への対応

河川整備基本方針で定めた目標に向け、段階的な整備を実施することとし、洪水による災害発生防止または軽減に関しては『戦後最大洪水である昭和 25 年 8 月洪水と同規模の洪水\*が発生しても、外水氾濫\*\*による浸水被害を防止する』ことを整備の目標とします。

この目標を達成するため、各主要地点における河道の目標流量と河道への配分流量を表 4.1 のとおり定め、適切な河川の維持管理に努めるとともに、堤防整備、河道掘削等を、計画的、効率的に実施します。

表 4.1 基準地点および主要地点における整備計画目標流量および河道への配分流量

河川名	地点名	地先名等	河道配分流量 (整備計画目標流量)
名取川	袋原	宮城県仙台市太白区袋原字河原	5,200 m <sup>3</sup> /s
	名取橋	宮城県仙台市太白区中田一丁目	2,700 m <sup>3</sup> /s (3,400 m <sup>3</sup> /s)
広瀬川	広瀬橋	宮城県仙台市若林区河原町	2,400 m <sup>3</sup> /s (3,100 m <sup>3</sup> /s)

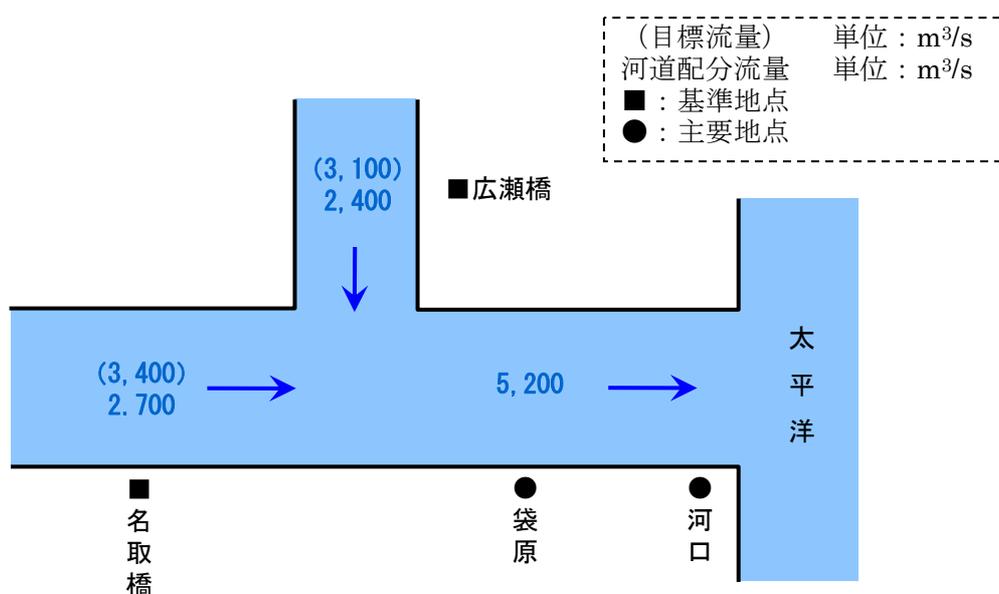


図 4-1 主要地点における河道配分流量

\*戦後最大洪水である昭和 25 年 8 月洪水と同規模の洪水：概ね年超過確率 1/70 の規模の洪水に相当

\*\*外水氾濫：洪水等により河川の水位が上昇し、堤防を越水したり、堤防が決壊したりして氾濫すること。

#### 4. 河川整備計画の目標に関する事項

～河川の適正な利用および流水の正常な機能の維持に関する目標～

#### (2) 高潮・津波への対応


河口部においては洪水に加えて高潮及び津波からの被害の防止又は軽減を図ることを目標とします。

津波対策の構築にあたっては、発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす「最大クラスの津波」と、構造物によって津波の侵入を防ぐ海岸保全施設等の整備を行う上で想定する「施設画面上の津波」の二つのレベルの津波を想定しています。名取川水系では施設画面上の津波として、隣接する海岸堤防計画と同じ明治三陸地震規模の津波を対象に、海岸堤防やまちづくり等との整合を図りながら、浸水被害を防止します。また、最大クラスの津波に対しては、地域と一体となった総合的な被害軽減対策を実施しながら被害の軽減を図ります。

なお、高潮・津波に対応した河口の堤防高は、河口の位置する仙台湾南部海岸の海岸堤防高と整合を図り、高潮に対して必要な高さ T.P.7.2m とします。

#### [参考] 宮城県沿岸の海岸堤防高設定の考え方

宮城県沿岸の海岸堤防の高さは、学識者、海岸を所管する省庁と岩手・宮城・福島県の関係者による「海岸における津波対策検討委員会」で検討が行われ、委員会の検討内容を踏まえ設計津波の水位を決定し、津波対策に必要な堤防高と高潮対策に必要な堤防高を比較し高い方を計画堤防高としています。

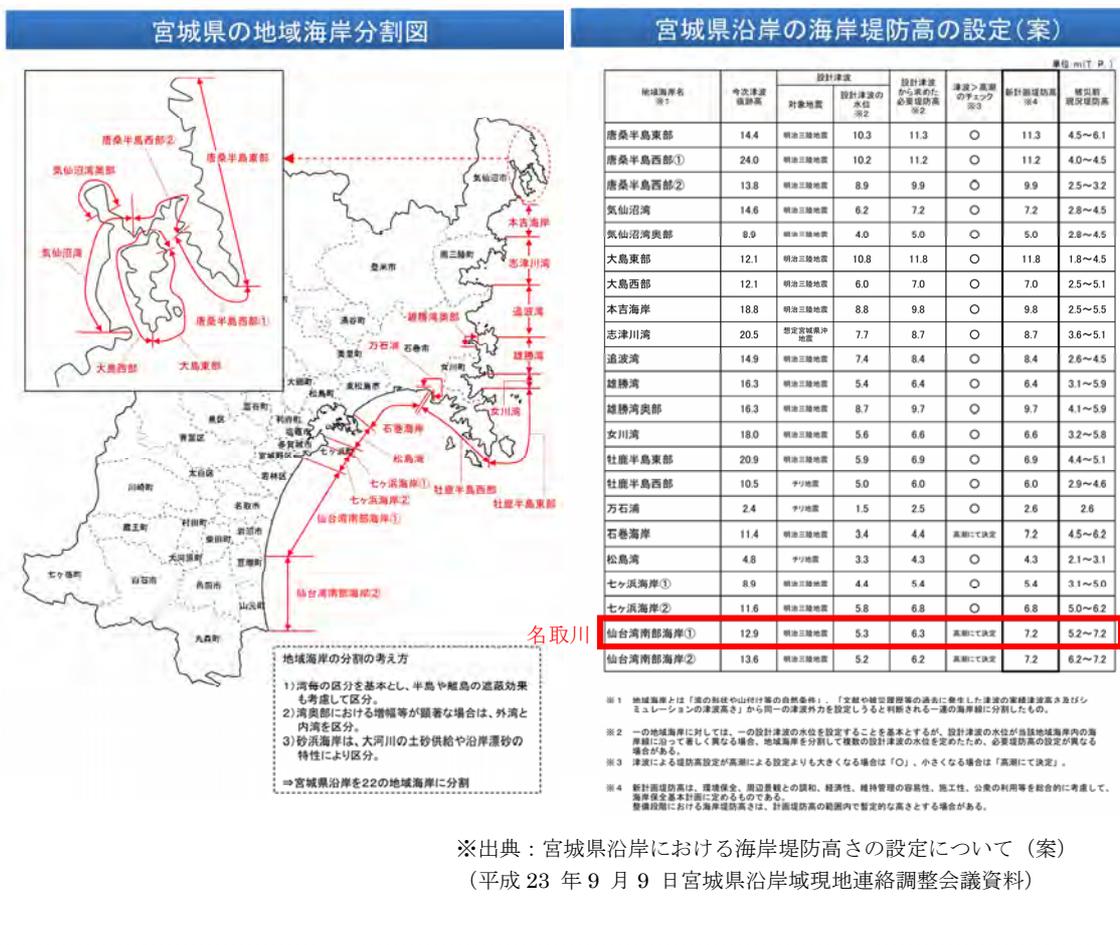

※出典：宮城県沿岸における海岸堤防高さの設定について(案)  
(平成23年9月9日宮城県沿岸域現地連絡調整会議資料)

#### 4. 河川整備計画の目標に関する事項

～河川の適正な利用および流水の正常な機能の維持に関する目標～

---

##### (3) 内水被害への対応

東北地方太平洋沖地震に伴う地盤沈下により、高潮等による河口部の内水被害リスクがより大きくなっていることを踏まえ、内水被害の著しい地域については、関係自治体の内水対策計画策定を支援するとともに、関係機関と連携した排水機場の効率的な運用、排水ポンプ車の拡充・活用等を図り、効果的な内水被害の軽減に努めます。

##### (4) 大規模地震等への対応

東北地方太平洋沖地震において、液状化等により広範囲かつ相当数の河川管理施設が損傷したことを踏まえ、地震や津波によって損傷や機能低下のおそれのある河川管理施設について、耐震性能照査等を行った上で必要な対策を実施し、地震後の壊滅的な被害を防止します。また、地震発生後の被災者の救援活動や被災地の復旧活動、物資の輸送等の機能を確保するため、緊急河川敷道路の整備等を実施します。

##### (5) 河川管理施設等の安全性向上

市街地等資産の集積する特定区間の堤防における決壊等の重大災害は、市民生活のみならず、社会経済的なダメージが甚大なため、浸透や侵食に対する堤防の安全性の照査、耐震照査を計画的に実施し、対策が必要な箇所については、優先的に堤防の質的強化を図ります。

さらに、光ファイバー網や河川情報カメラを活用して、平常時と災害時のリアルタイム状況把握、各種情報のデータベース化等を実施し、ダム及び河道等の管理の高度化を図ります。

##### (6) 危機管理体制の強化

施設能力を上回る洪水等が発生した場合においても被害の軽減を図るため、堤防整備等のハード対策に加え、防災拠点の整備やレーダ雨量計の精度向上、高密度の河川水位観測等を行い洪水予測の高度化・精度向上を図りつつ、関係機関との連携、防災情報の共有、提供等のソフト対策を推進し、危機管理体制の強化と防災意識の向上に努めます。

#### 4. 河川整備計画の目標に関する事項

～河川の適正な利用および流水の正常な機能の維持に関する目標～

### 河川整備計画による整備効果

整備計画実施後は、昭和 25 年 8 月洪水と同規模の洪水に対して、外水氾濫による浸水被害が解消されます。

表 4.2 昭和 25 年 8 月洪水と同規模の洪水発生時の外水氾濫による被害状況

目標指標	現 況	整備後
床上浸水世帯数	約 6,000 世帯	0 世帯
床下浸水世帯数	約 9,200 世帯	0 世帯
洪水による氾濫面積	約 4,300ha	0ha

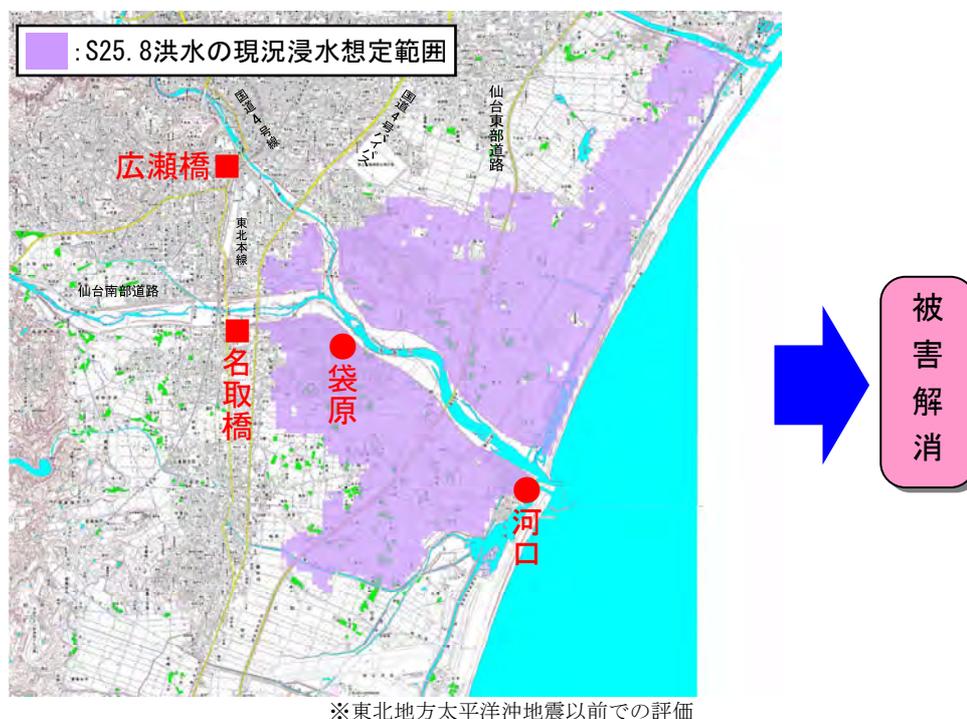


図 4-2 現況における外水氾濫による浸水想定図

#### ■ 浸水想定図作成条件

名取川および広瀬川の整備状況やダムなどの洪水調節効果は現時点の状況を想定し、戦後最大規模の降雨と同規模の大雨が降った場合の浸水状況をシミュレーションにより想定しています。

シミュレーションは名取川および広瀬川の水位が危険水位\*に達した時に堤防が決壊すると仮定して行い、なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の氾濫、内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合があります。

\*危険水位について

完成堤防の場合：計画高水位

暫定堤防の場合：現況の堤防で安全に流下させることが可能な最高水位

## 4. 河川整備計画の目標に関する事項

～河川の適正な利用および流水の正常な機能の維持に関する目標～

### 4.2 河川の適正な利用および流水の正常な機能の維持に関する目標

#### 4.2.1 目標設定の背景

名取川は度々渇水被害に見舞われており、河川管理者、利水者等で構成される渇水情報連絡会を通じた情報交換等を行い、関係機関と連携して被害の軽減に努めてきました。

こうした渇水等においても、多様な動植物の生息・生育・繁殖環境の保全のため、流水の正常な機能を維持し、人々の生活に欠かせない各種用水の確保を図るよう、限りある水資源を有効に配分、活用する必要があります。

#### 4.2.2 整備の目標

##### (1) 河川の適正な利用

河川水の利用に関しては、限りある水資源の有効利用を図るため、水利用の合理化を進め、より適正な水利用が図られるように努めます。

また、下流部においては、東北地方太平洋沖地震に伴う地盤沈下や津波による侵食等により河口の地形が変化しており、塩水遡上範囲が上流へ及ぶことで水利用への影響が懸念されることから、こうした状況等も踏まえながら流水の適正な管理に努めます。

##### (2) 流水の正常な機能の維持

名取川河川整備基本方針に基づく流水の正常な機能の維持に努め、アユをはじめとする動植物の生息・生育・繁殖環境の保全、良好な水質の確保等を図るとともに、渇水時には関係機関との連携による流水の適正な管理や既設ダム群の有効活用等による流況の改善に努めます。

表 4.3 流水の正常な機能を維持するために必要な流量

基準地点	地先	必要な流量
名取橋	宮城県仙台市太白区中田町字向河原	9月～10月 概ね 2.5m <sup>3</sup> /s
		11月～8月 概ね 2.0m <sup>3</sup> /s
広瀬橋	宮城県仙台市若林区河原町	9月～10月 概ね 2.5m <sup>3</sup> /s
		11月～8月 概ね 2.0m <sup>3</sup> /s

#### 4. 河川整備計画の目標に関する事項

～河川の適正な利用および流水の正常な機能の維持に関する目標～

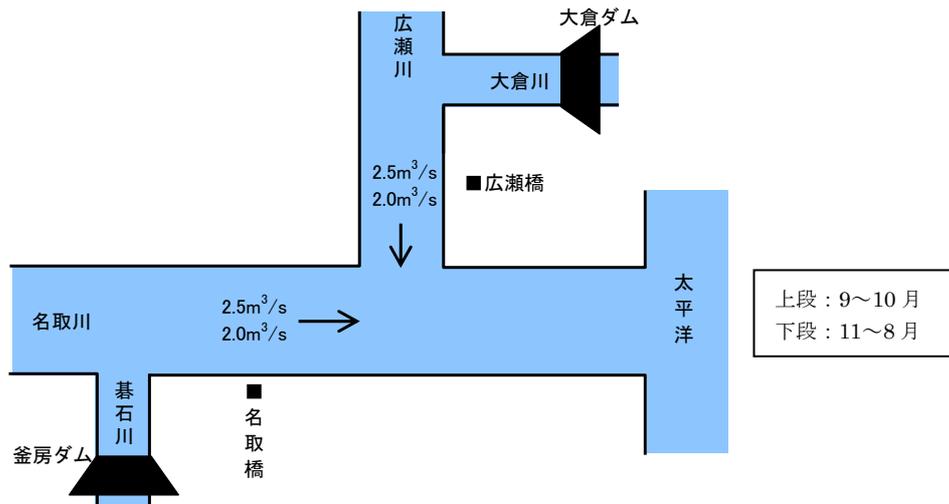


図 4-3 流水の正常な機能を維持するために必要な流量

### 4.3 河川環境の整備と保全に関する目標

#### 4.3.1 目標設定の背景

河川環境の整備と保全に関しては、これまでの流域の人々との係わりを考慮しつつ、歴史的な構造物や良好な河川景観を保全し、多様な動植物の生息・生育・繁殖する名取川の豊かな自然環境を次世代に引き継ぐよう努めます。このため、流域の自然的、社会的状況を踏まえた上で、河川環境の整備と保全が適切に行われるよう、「広瀬川の清流を守る条例（仙台市）」、「広瀬川創生プラン（仙台市）」等の先駆的な取り組みを尊重し、地域と連携し一体となって河川環境の管理に取り組む必要があります。

#### 4.3.2 整備の目標

河川空間の整備にあたっては、名取川水系の河川空間の基本的整備と管理方針を定めた「河川環境管理基本計画」に基づき実施してきました。今後は、流域の自然的・社会的状況の変化、地域住民の要望、を踏まえ、環境管理計画の項目内容の追加、変更、見直しのフォローアップを行い、河川空間の整備、管理を適切に実施します。

また、河川水辺の国勢調査等の各種環境情報データの蓄積に努め、具体的な環境管理目標設定のための環境指標の検討を行い、環境管理計画を河川空間管理のみならず河川環境全般にわたる内容となるよう充実を図ります。

##### (1) 動植物の生息・生育・繁殖環境の保全

多様な動植物の生息・生育・繁殖環境を保全するために、定期的なモニタリングを行うほか、東北地方太平洋沖地震に伴う地盤沈下や津波による侵食等で地形や底質が変化するなど、動植物の生息・生育・繁殖環境に変化がみられる河口域においては、それらについて継続的にモニタリングを行い、必要に応じて保全措置を講ずるよう努めます。さらに、関係機関と連携し、外来生物の侵入、拡大の防止に努めます。

##### (2) 水質の保全・改善

定期的、継続的に水質調査を実施し、関係機関及び流域住民との連携・協力、必要に応じた新たな技術の導入等により、水質の保全、改善に努めます。

##### (3) 景観の保全

磐司岩、秋保大滝、井土浦、あんどん松等の上流から河口まで連続する良好な河川景観の保全を図るとともに、貞山運河等の歴史的建造物を活用し、街並みと調和した水辺空間の維持、創出を図ります。

##### (4) 人と河川とのふれあいの場の維持・創出

都市空間における貴重な自然とのふれあいの場、環境、歴史、文化の学習ができる場の整備、維持、保全に努めます。また、住民参加による河川愛護活動、河川清掃等を推進するとともに、人と河川のふれあいをより親密なものとする地域づくりを支援、推進を図り、活力ある地域の創造を目指します。なお、整備にあたっては河川環境管理基本計画のブロック別基本方針を踏まえた上で実施します。

##### (5) 健全な水循環系及び流砂系の構築に向けた取り組み

名取川流域の健全な水循環及び流砂系の構築と維持に向けて、流域をとりまく課題を踏まえ、流域自治体及び地域住民と連携して取り組みます。

## 4.4 河川の維持管理に関する目標

### 4.4.1 目標設定の背景

「災害の発生の防止」、「河川の適正な利用」、「流水の正常な機能の維持」、「河川環境の整備と保全」等の観点から、これまでに様々な施設が整備されてきました。それに伴い、維持管理が必要な施設も急増し、また、老朽化した施設も数多くあることから、効率的、効果的な維持管理の実施が必要となっています。

### 4.4.2 維持管理の目標

河道、河川敷、堤防、ダム及びその他の河川管理施設がその本来の機能を発揮できるよう良好な状態を持続させるためには適切な維持管理が必要です。このため、河川管理施設の状況を的確に把握するとともに、状態を評価し、更には状態に応じた改善を行い、「治水」、「利水」、「環境」の目的を達成するために必要なレベルの持続に努めます。

表 4.4 維持管理の目標

管理項目		目標
河川管理施設	堤防	洪水を安全に流下させるために必要となる堤防の断面、侵食・浸透に対する強度、法面の植生等の維持・持続に努めます。
	護岸	洪水時の流水の作用により、護岸が損壊し、河岸崩壊、堤防決壊が発生しないよう、護岸の必要な強度、基礎部の根入れの維持・持続に努めます。
	樋門・樋管 排水機場等	洪水時に施設が正常に機能するよう、施設、ゲート設備等の強度と機能の維持・持続に努めます。
河道	河道	洪水を安全に流下させるために必要な流下断面の維持・持続に努めます。
	樹木	洪水を安全に流下させるため、流下の阻害となる樹木群について、生物の生息環境に配慮しつつ、適正な管理の維持・持続に努めます。
河川空間		適正な河川の利用と安全が確保されるように努めます。
ダム		洪水・渇水等異常時にダムの機能を十分発揮できるよう、ダム等の施設および貯水池の管理に努めます。

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能概要～

### 5. 河川の整備の実施に関する事項

#### 5.1 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能概要

河道掘削等の河川整備における調査、計画、設計、施工、維持管理の実施にあたっては、河川全体の自然の営みや歴史・文化との調和にも配慮し、名取川が本来有している動植物の生息・生育・繁殖環境及び河川景観を保全創出する多自然川づくりを基本として行います。

##### 5.1.1 洪水、高潮、津波等による災害の防止又は軽減

###### (1) 堤防の整備

###### 1) 堤防の量的整備

河道の目標流量を安全に流下させるために、家屋等への被害が生じる無堤箇所及び断面が不足する箇所において、堤防の整備を実施します。

なお、整備にあたっては、まちづくりとの調整等、地域と連携して実施します。

表 5.1 堤防整備の対象位置

河川名	位置	対象地区
名取川	河口より (左岸) 0.0～1.0km	藤塚地区
	(左岸) 1.0～2.0km	日辺地区
	(右岸) -0.6～1.8km	閑上地区
	(左岸) 3.4km	日辺地区
	(左岸) 4.0～4.4km	日辺地区

この整備箇所は、平成 21 年度から概ね 30 年間の事業内容を掲載しています。


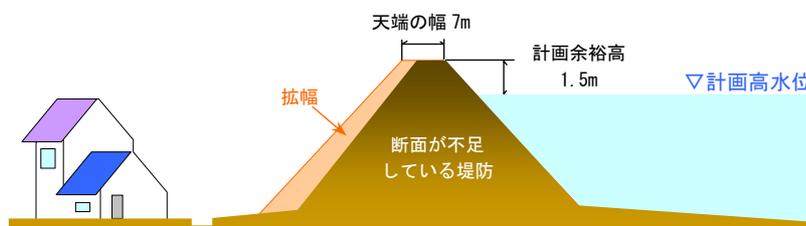


図 5-1 堤防整備のイメージ（断面不足箇所における堤防の拡幅）

※堤防の位置や構造については、今後、詳細設計を経て決定するもので、最終的なものではありません。

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能概要～

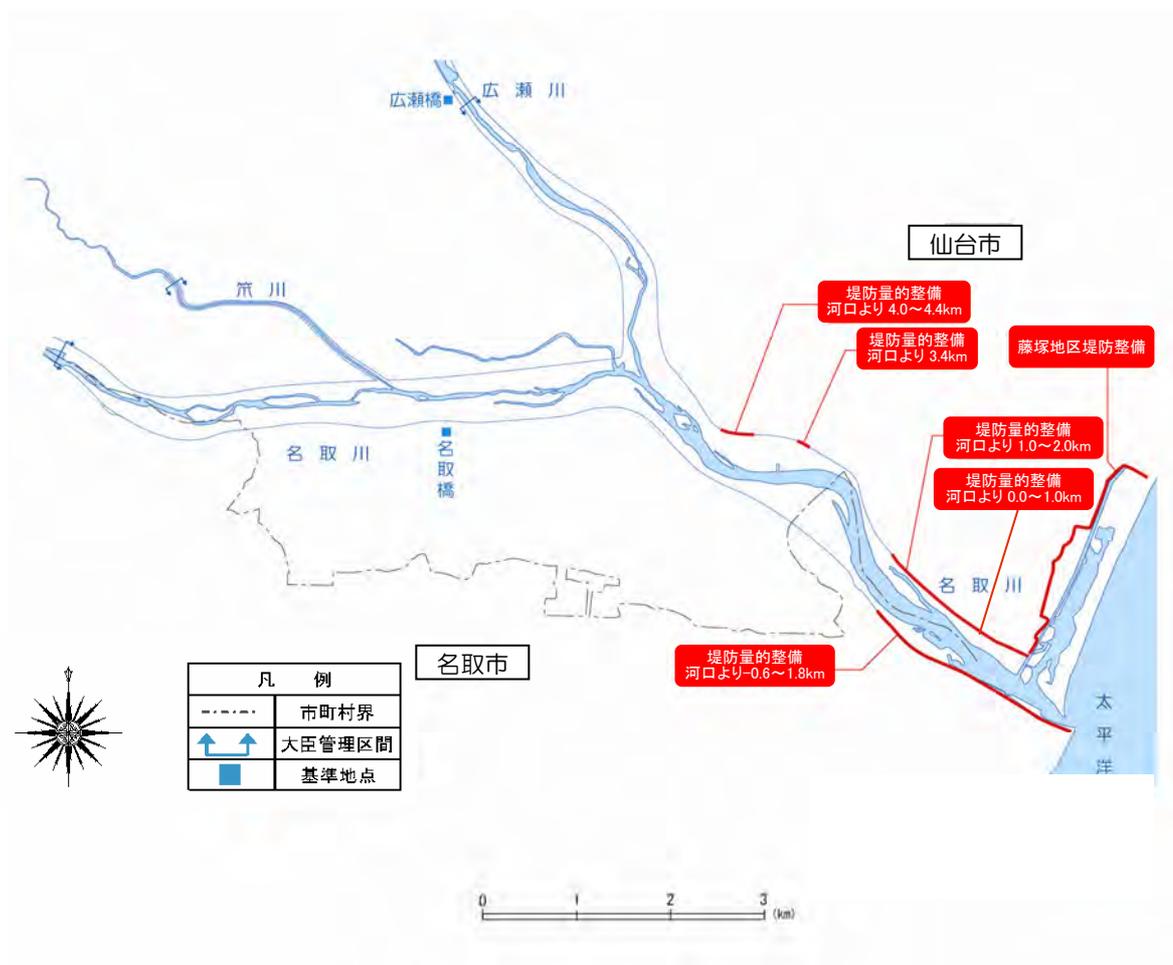

この整備箇所は、平成 21 年度から概ね 30 年間の事業内容を掲載しています。

図 5-2 堤防の量的整備箇所 位置図

※堤防の位置や構造については、今後、詳細設計を経て決定するもので、最終的なものではありません。また、高潮対策必要区間については、調査・検討を実施し、適切に対応していきます。

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能概要～

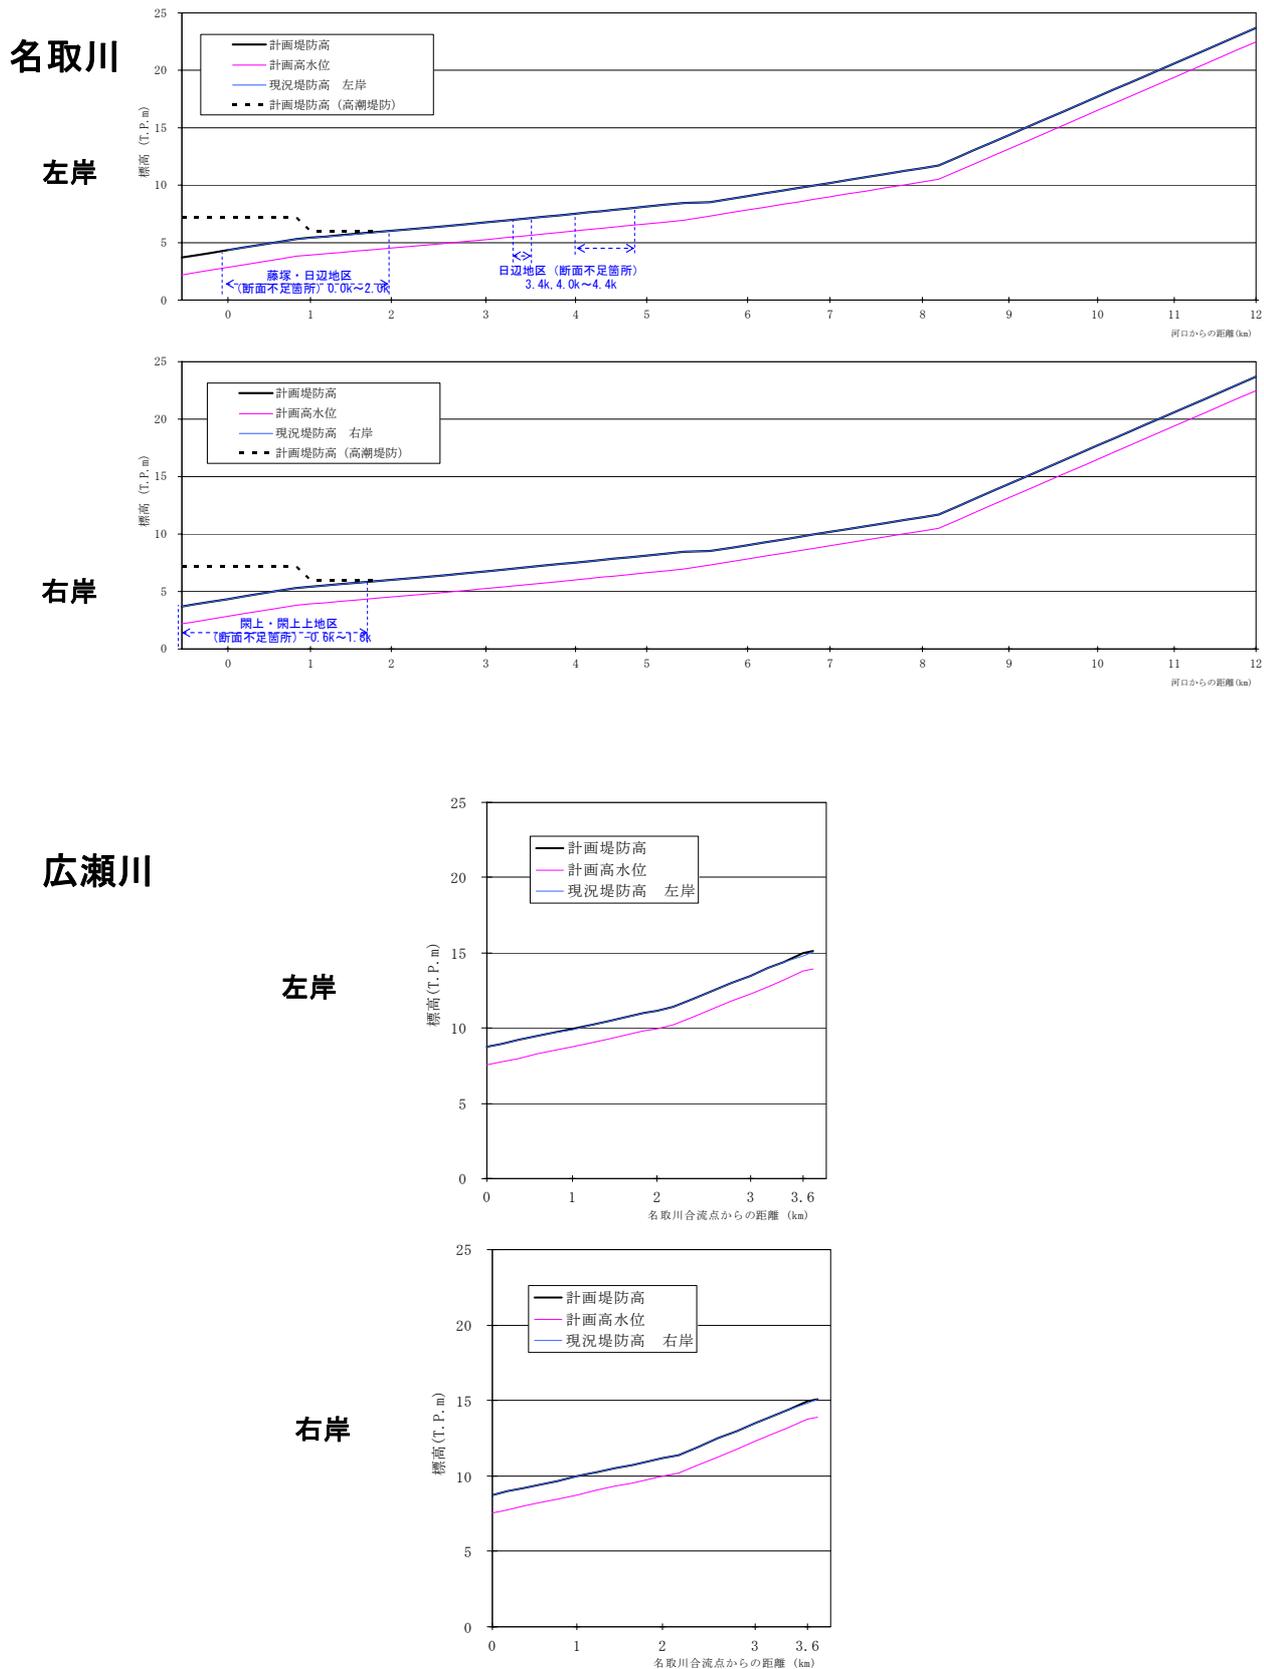



図 5-3 現況堤防高

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能概要～

### a) 藤塚地区の堤防整備

名取川左岸河口部の藤塚地区は無堤となっており、昭和 61 年 8 月洪水等において浸水被害が発生していることから、堤防整備による治水安全度の向上を目指します。なお、藤塚地区においては、井土浦に代表される干潟を保全する治水計画を立案し、自然環境、歴史景観と一体となった事業を実施します。

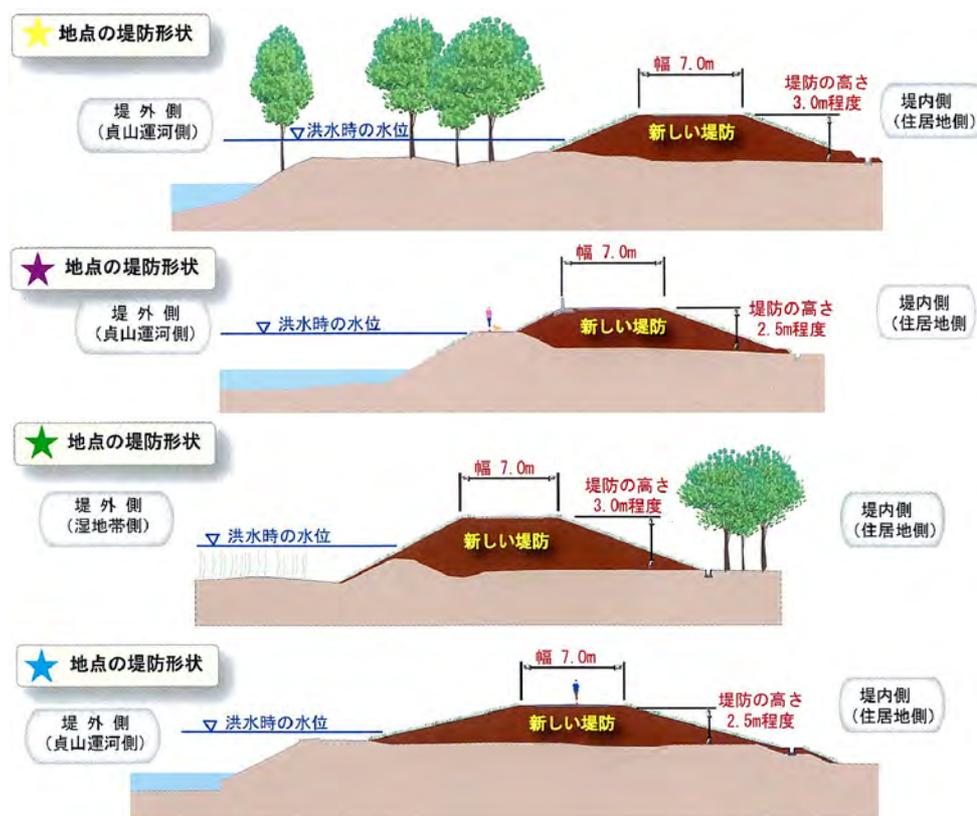

#### 【主な事業内容】

- 堤防 : 約 3,000m
- 水門 : 1箇所
- 排水機場 : 1箇所
- 樋門 : 4箇所

図 5-4 藤塚地区堤防整備概要図

5. 河川の整備の実施に関する事項


～河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能概要～

b) 河川への高潮、津波遡上に対応した河口部の堤防整備


河口部については、洪水に加えて高潮及び津波からの被害の防止又は軽減を図るため、必要となる堤防整備を実施します。堤防整備にあたっては、「施設計画上の津波」を上回る津波に対する構造上の工夫をしていくとともに、仙台市震災復興基本計画（平成 23 年 11 月）、名取市震災復興基本計画（平成 23 年 10 月）との整合を図り、まちづくりと一体となった減災対策を進めていきます。



河口部の堤防縦断イメージ

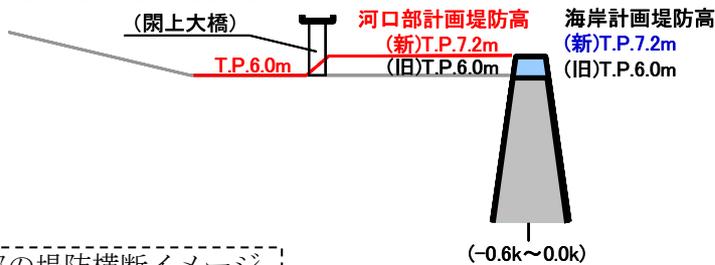

河口部の堤防横断イメージ

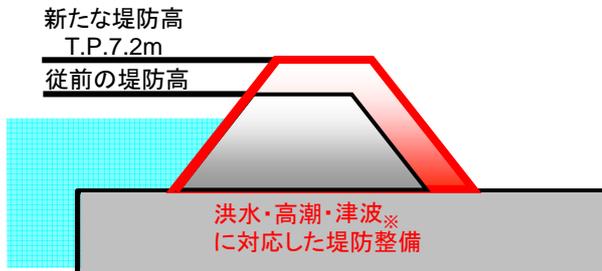

※最大クラスの津波に比べて、津波高は低いものの発生する頻度が高く、大きな被害をもたらす津波を「施設計画上の津波」と呼びます。  
 ※名取川の河口部は「明治三陸地震」と同規模の津波を想定しています。

図 5-5 高潮、津波遡上に対応できる堤防整備イメージ

※堤防の位置や構造については、今後、詳細設計を経て決定するもので、最終的なものではありません。

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能概要～

### 2) 堤防の質的整備

長大かつ歴史的経緯の中で建設された土木構造物である堤防は、内部構造及び基礎地盤が不明確で、構造物としての信頼性が必ずしも高くない場合があります。このため、これまでの量的整備（堤防断面確保）に加え、堤防の浸透に対する詳細点検や平成 24 年 7 月九州豪雨災害の堤防決壊・越水被害等を受けて実施した緊急点検、東北地方太平洋沖地震後の河川堤防の耐震対策に関する技術的知見も踏まえた地震等に対する安全性の点検等を行い、背後地の人口・資産等を踏まえ、必要に応じて実施時期の見直しも行いながら対策を実施します。

表 5.2 堤防の質的整備の工法例

浸透に対する安全性を確保するための対策工法の例	
基礎地盤を対象	止水矢板

※箇所毎の点検結果を受けて対策工法を選定します。

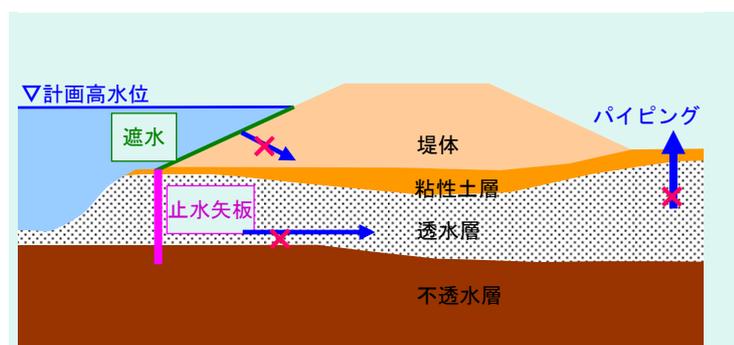


図 5-6 堤防の質的整備断面イメージ

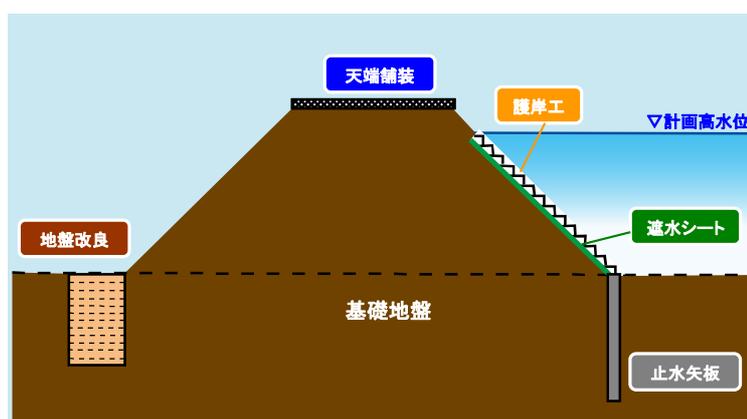


図 5-7 堤防の質的整備断面イメージ（耐震対策）

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能概要～



この整備箇所は、平成 21 年度から概ね 30 年間の事業内容を掲載しています。

図 5-8 堤防の質的整備箇所 位置図

※対策工法については、箇所毎の点検結果を踏まえ選定するため、最終的なものではありません。  
 ※パイピング：地中を水が流れる時、地中の弱い所に水の流れが集まり、パイプ状の水みちができる現象。  
 ※実施箇所については、今後詳細設計を経て決定するもので、最終的なものではありません。

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能概要～

### (2) 河道掘削

堤防整備が完了しても河道断面積が不足している箇所においては、河道の目標流量が安全に流下できずに浸水被害が生じるおそれがあることから、河道断面積を拡大するための河道掘削を実施します。

河道掘削の計画にあたっては、東北地方太平洋沖地震に伴う地盤沈下による塩水遡上範囲の拡大等の影響を考慮するとともに、アユ等の産卵場、様々な動植物の生息・生育・繁殖環境、人間による利活用が行われている高水敷等の保全に配慮し、治水効果を確保しつつ、可能な限り良好な河川環境の復元、創出に努めます。河床材料、底質等の水生生物の生息・生育・繁殖環境の変化を最小限に留めるなど、平水時の河川環境を大きく改変しないように配慮するとともに、河岸においては急激な断面変化を避けるため、法面は緩やかな勾配とし、様々な植物が生息できる環境の創出などに配慮します。

また、河道掘削の施工にあたっては、河川環境に与える影響が極力少なくなるよう、施工時期、施工方法等に配慮します。掘削工事の施工時には、濁水の発生を極力抑えながら、水質等のモニタリング調査を実施するとともに、掘削により発生する残土は堤防盛土に利用するなど有効利用の検討を実施します。


表 5.3 河道掘削箇所

河川名	位置	対象地区
名取川	河口より	
	-0.4～-0.2km	藤塚地区
	0.8～1.4km	閑上・日辺地区
	1.4～2.2km	閑上・日辺地区
	5.2～5.8km	中田地区
広瀬川	合流点より	
	0.2km	若林地区

この整備箇所は、平成 21 年度から概ね 30 年間の事業内容を掲載しています。

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能概要～

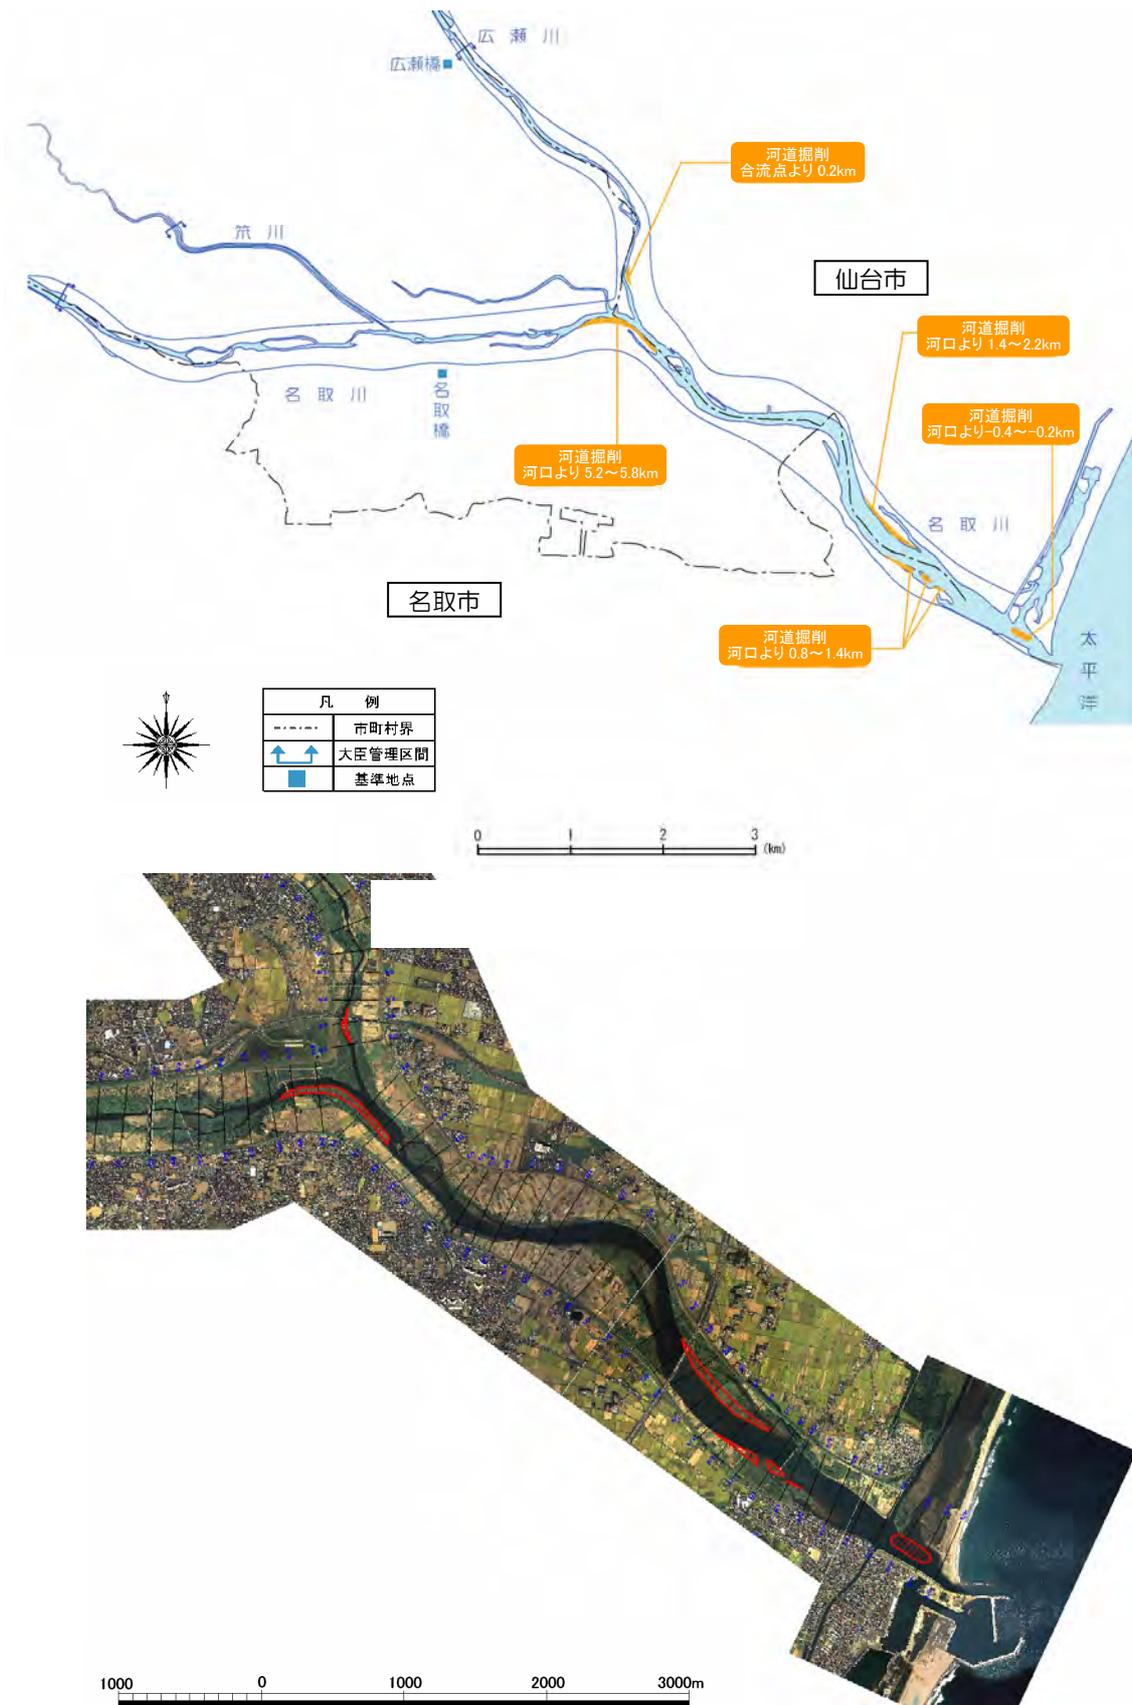

この整備箇所は、平成 21 年度から概ね 30 年間の事業内容を掲載しています。

図 5-9 河道掘削箇所位置図

※河道掘削箇所や形状については、今後調査や設計を経て決定するもので、最終的なものではありません。

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能概要～

### 名取川

河口部では洪水時に砂州のフラッシュ等の河床変動により、流下能力の増大が確認されているため、これを適正に評価した上で掘削形状を決定します。

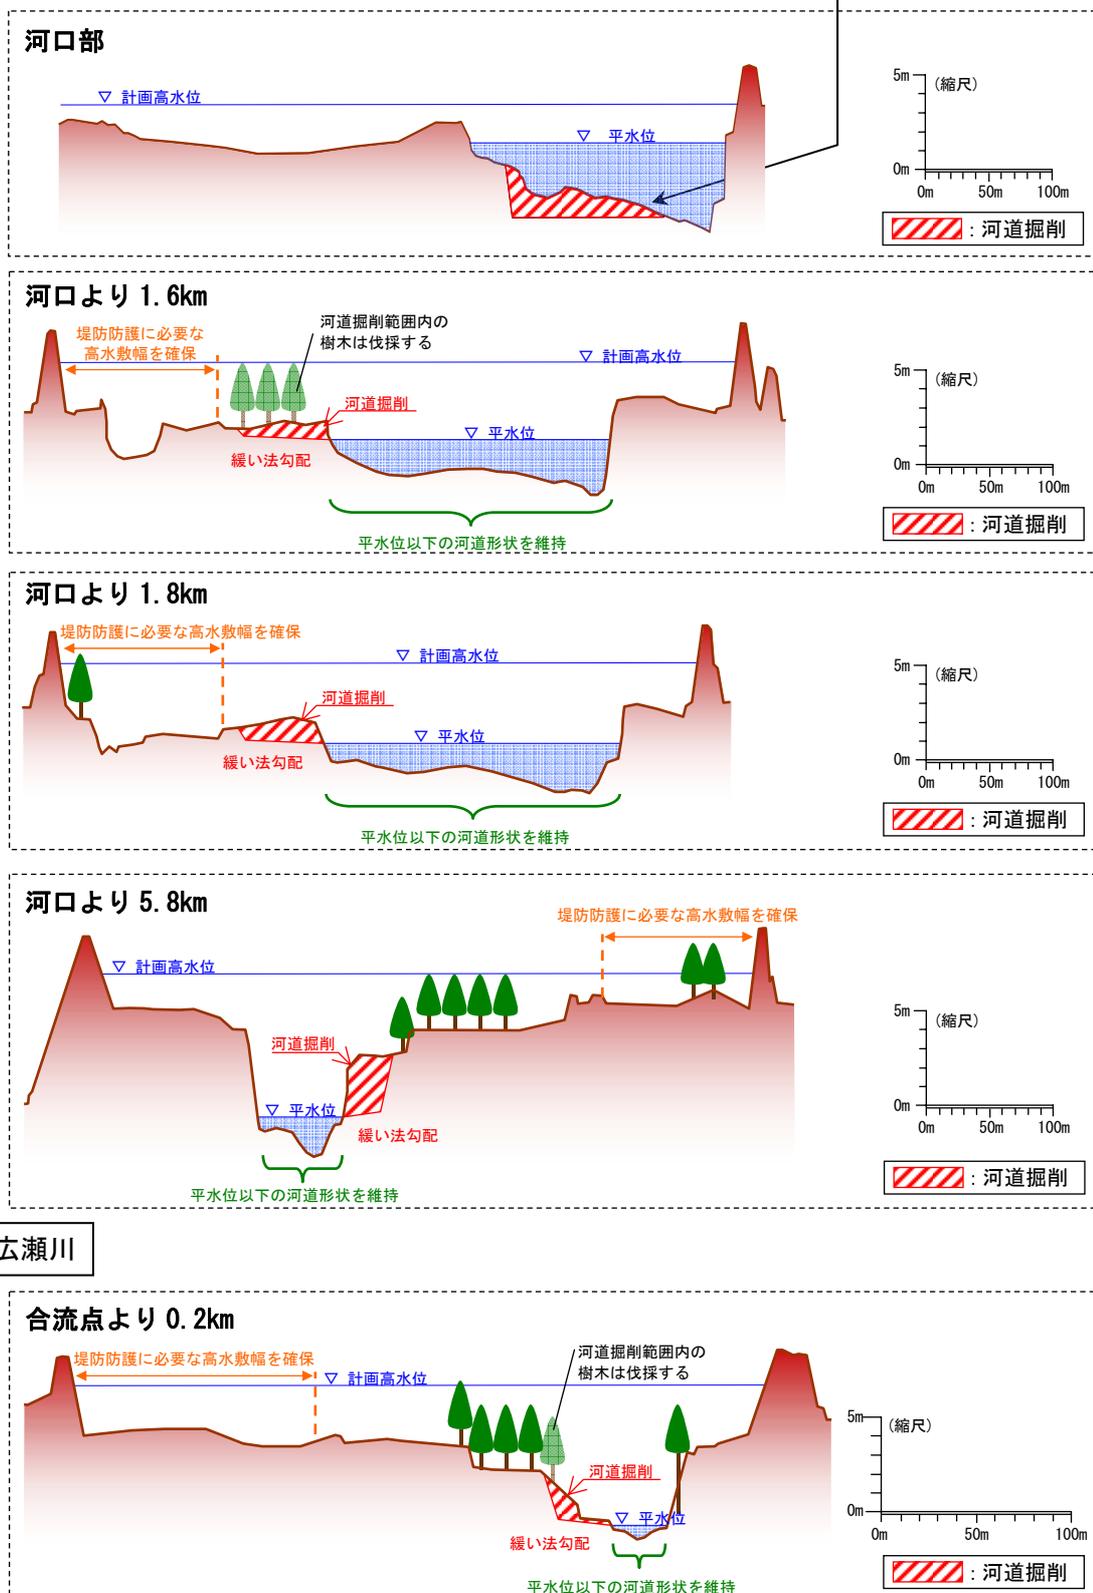


図 5-10 河道掘削のイメージ図

※河道掘削箇所や形状については、今後調査や設計を経て決定するもので、最終的なものではありません。

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能概要～

### (3) 水防活動拠点の整備

災害時における水防活動や応急復旧の拠点として、市町村等の関係機関と連携し、水防作業ヤードや土砂、土のう、根固めブロック等の水防資機材を備蓄し、河川情報の発信や水防活動、避難活動等の拠点となる河川防災ステーション等の防災関連施設について整備を実施し、適切な管理・運営により危機管理体制の強化を図ります。

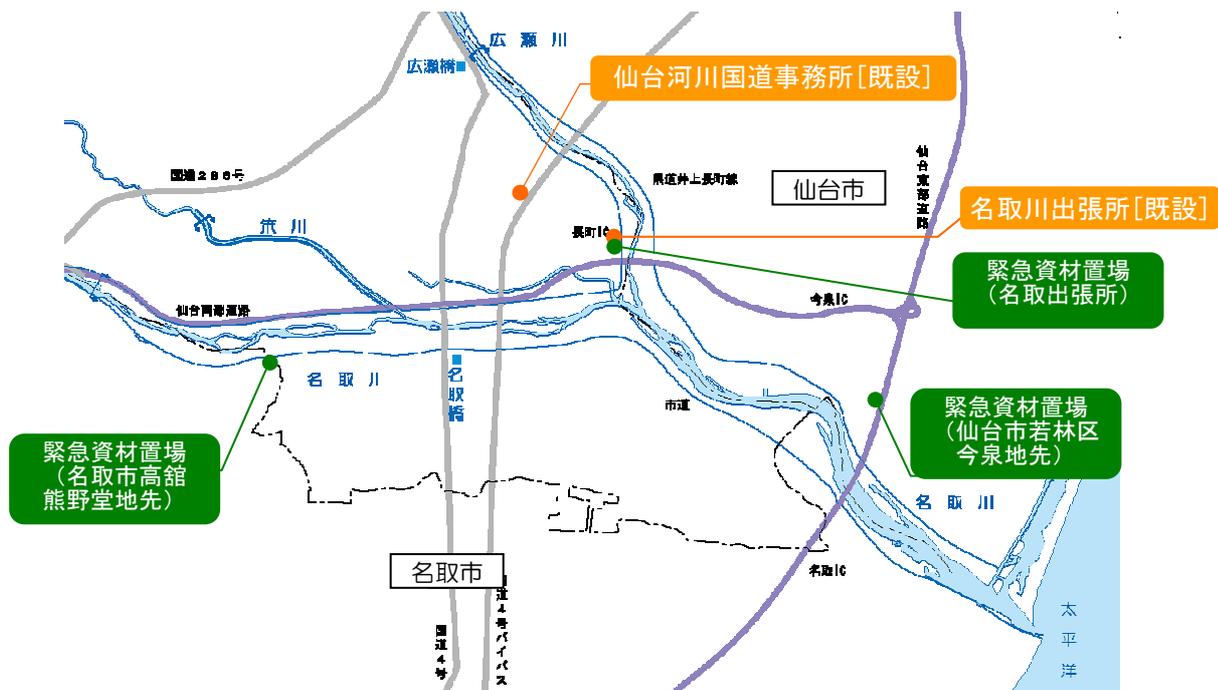


図 5-11 防災拠点位置図

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能概要～

### (4) 内水対策

東北地方太平洋沖地震に伴う地盤沈下の状況等を勘案し、内水被害の発生リスクが高い地区に改めて情報提供を行っていくとともに、内水による浸水被害のおそれがある地域においては、関係機関と連携した既設の排水機場の適切な運用、排水ポンプ車の機動的な活用等により、迅速かつ円滑に内水被害を軽減するように努めます。

また、内水被害の著しい地域においては、国と地方公共団体が連携した「仙台東部地区治水対策検討会（平成 11 年～）」のような取り組みを充実・強化し、関係機関が連携した総合的な内水対策を講じます。

さらに、発生頻度は低いものの、大規模な内水氾濫が発生した場合においては、国土交通省が保有する排水ポンプ車を機動的に活用し、迅速かつ円滑に内水被害を軽減できるよう努めます。

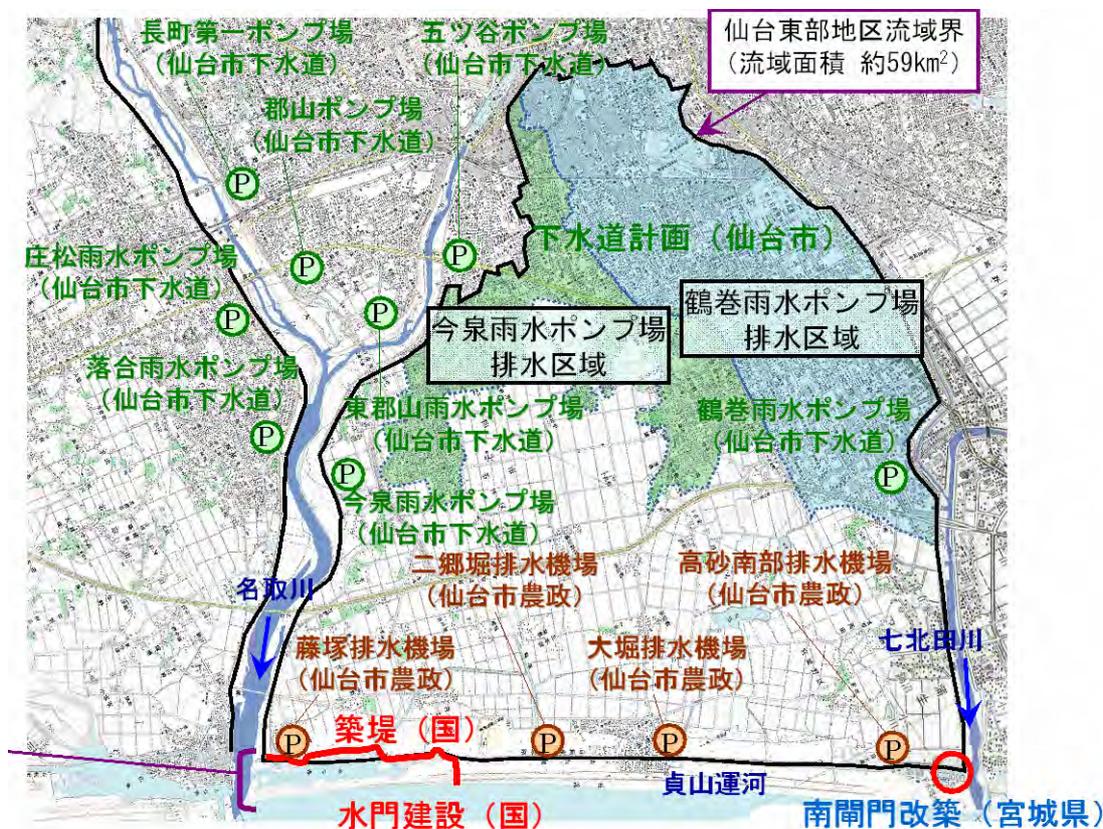


図 5-12 内水対策の取り組み状況（地震前）

#### 【仙台東部地区治水対策検討会】

仙台東部地区は、名取川及び七北田川と海岸沿いを流れる貞山運河に囲まれた流域面積 58.9km<sup>2</sup>の地区です。名取川、七北田川増水時には外水の影響、既設ポンプの容量不足などの要因により、近年においても昭和 61 年、平成 5 年、平成 6 年において内水被害が生じています。

関連事業として、名取川水系河川整備計画（国土交通省）、県営農村災害対策整備事業（宮城県）、仙台市下水道事業等があり、自然環境とも整合の取れた計画策定が急務となっています。事業間の連携強化を図り、総合内水処理計画を策定することを目的として関連機関による検討会を設立し、検討を進めています。


## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能概要～

### (5) 緊急河川敷道路等

今後も高い確率で発生すると予想される宮城県沖地震対策のため、仙台市地域防災計画に緊急河川敷道路が位置付けられています。今後も、仙台市地域防災計画と調整を図りつつ、被災者の救援活動、被災地の復旧活動、物資の輸送等に活用する緊急河川敷道路の整備を実施します。

また、堤防の決壊、越水等の大規模災害の防止と被害の最小化を図るため、適切な河川管理施設保全活動、迅速な緊急復旧活動を実施する拠点を確保します。

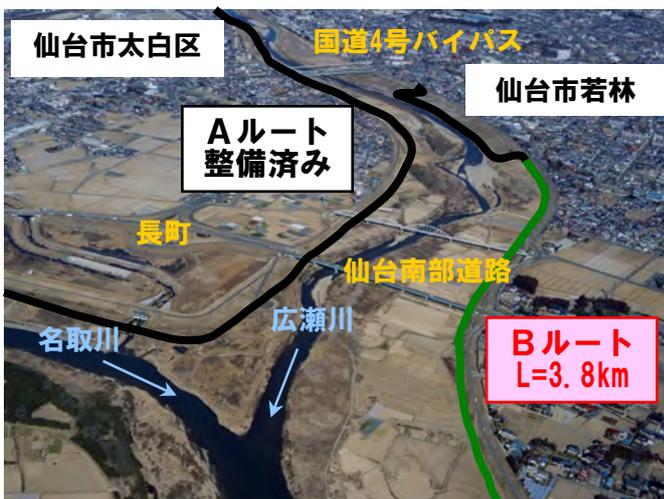

この整備箇所は、平成 21 年度から概ね 30 年間の事業内容を掲載しています。

図 5-13 緊急河川敷道路整備概要図

※整備箇所については、今後詳細設計を経て決定するもので、最終的なものではありません。

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能概要～

### (6) 老朽化施設対策

名取川河口部の右岸に設置された閑上水門等の老朽化が進んでいる河川管理施設については、施設の信頼性を確保しつつ効果的な維持管理を行うとともに、計画的な更新（改築）を進めます。なお、施設の更新にあたっては、治水面の機能の維持、向上を図りつつ、環境面にも配慮した施設整備を目指します。

#### ■地震前の閑上水門の概要

- 設置年月日：昭和 37 年 12 月
- 設置位置：名取川右岸 0.0k-21m
- 目的：洪水防御（外水遮断）
- 構造寸法等：管体 高 4.40m×幅 5.00m×長 10.00m 鉄筋コンクリート造  
門扉 高 4.80m×幅 5.20m 鋼製
- 通常の状況：水門は開いた状態



閑上水門全景



門柱の破損



門柱と翼壁接合部の剥離

図 5-14 閑上水門老朽化状況

### (7) 河川管理施設の耐震対策

地震による堤防の沈下等の河川管理施設の被災による浸水被害を防止、軽減するため、必要な調査、検討及び対策を実施します。

また、堤防の量的整備（堤防の拡幅）により、耐震性能の向上が期待できます。

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能概要～

### 5.1.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持

#### (1) 流水の適正な管理

渇水によって河川の流量が減少すると、河川の自然環境だけでなく、かんがい用水の不足や上水道・工業用水の取水停止など日常生活や流域の産業にも影響を与えるため、流域全体の水利用や本川・支川の流量・水質等を適切に把握するとともに、渇水等による被害の軽減を図るため、関係機関との情報共有や取水調整等を行います。

また、限りある水資源の有効利用を図るため、広域的かつ合理的な水利用を促進するなど、流水の適正な管理に努めます。

さらに、東北地方太平洋沖地震に伴う地盤沈下や津波による侵食等により河口の地形が変化しているため、塩水遡上範囲が上流に及ぶことによる水利用への影響についてモニタリングを継続し、水利用に支障が生じるなど必要な場合には、関係機関との連携や情報共有により、塩水遡上等による被害の軽減に努めます。

#### (2) 正常流量の確保

名取川の流水の正常な機能を維持するための流量（正常流量）は、名取橋地点において9月から10月は概ね $2.5\text{m}^3/\text{s}$ 、11月から翌年8月は概ね $2.0\text{m}^3/\text{s}$ であり、広瀬橋地点において9月から10月は概ね $2.5\text{m}^3/\text{s}$ 、11月から翌年8月は概ね $2.0\text{m}^3/\text{s}$ となっています。

しかし、渇水時には正常流量を下回る状況となっているため、名取川から広瀬川等への導水、既設ダム群の有効活用、関係機関との連携等により、流量の確保、渇水被害の軽減に努めます。

##### 1) 広瀬川等への導水

関係機関の協力のもと、名取川の水量が豊富なときに既存の取水施設、用水路等を利用した広瀬川と旧笹川への導水を行い、「広瀬川の瀬切れ防止」、「旧笹川の環境改善」に努めます。



図 5-15 広瀬川への導水

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能概要～



図 5-16 導水による効果 広瀬橋地点流量（平成 20 年実施）

### 2) 既設ダムの有効活用

ダム水位を低下させている洪水期に、洪水調節に支障を及ぼさない範囲で水を貯め、適切に放流し、渇水時における流況改善、河川環境改善を図る弾力的管理を釜房ダム、大倉ダムで実施します。

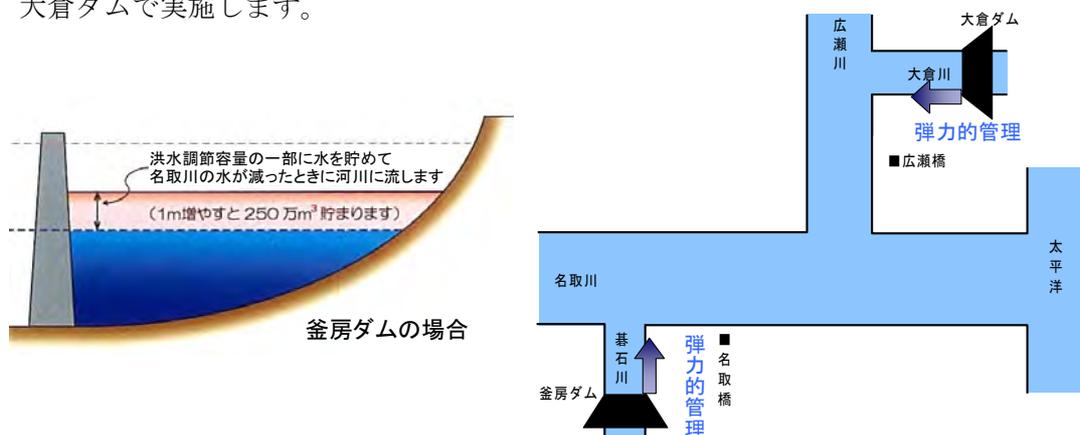


図 5-17 弾力的管理のイメージ

### 3) 渇水等の対応

河川流量及びダム貯水量が減少し、渇水対策等が必要となった場合には、河川の水量と水質に関する情報を迅速に提供するとともに、「渇水情報連絡会」を開催し、関係機関との情報交換を行うなど、連携して渇水被害の軽減に努めます。



名取川水系渇水情報連絡会の様子

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能概要～

---

### 5.1.3 河川環境の整備と保全に関する事項

#### (1) 動植物の生息・生育・繁殖環境の保全

##### 1) 良好な河川環境の保全

河川環境の整備と保全に関しては、これまでの流域の人々と名取川の関わりを考慮しつつ、名取川の流れが生み出す良好な河川景観を保全するとともに、多様な動植物が生息・生育・繁殖する豊かで貴重な自然環境を次世代に引き継ぐよう努めます。また、釜房ダム湖及び周辺では、多様な生物が確認されているため、周辺の森林・水辺環境の保全を行い、貴重な自然環境を次世代に引き継ぐよう努めます。このため、流域の自然、社会状況を踏まえ、河川環境の整備と保全が適切に行なわれるよう、空間管理等の目標を定め、地域住民や関係機関と連携しながら、地域づくりにも資する川づくりを推進します。

動植物の生息・生育・繁殖する場の保全については、中流部の多様な生物の生息地となるワンド、瀬、淵、ヤナギ林、抽水植物群落の保全に極力努めます。下流部においても、ヤナギ林をはじめ、樹林、草地の連続性の保全に努めます。なお、典型的な潟湖（ラグーン）であり、多様な汽水魚、海水魚が生息し、ハマナス、アイアシ等の貴重な砂丘植物、抽水植物が分布する河口部左岸の井土浦については、生物の多様性を考慮し、生物の生活史を支える環境を確保できるよう配慮します。さらに、河川内の改変に伴う裸地化の防止に努めるとともに、地域住民や関係機関と連携しながら、特定外来種のアレチウリ、ブラックバス等の分散・拡大の防止等に努めます。

##### 2) 自然環境に配慮した河川事業の実施（多自然川づくり）

名取川には、魚類の生息環境となる瀬、淵、アユの産卵場等の多様な動植物の生息・生育・繁殖環境があります。今後も、この豊かな自然環境を維持していくために、定期的に動植物の生息・生育・繁殖環境の状況把握を行います。

河道掘削等の河川工事の実施にあたっては、治水効果を確保しつつ、可能な限り良好な河川環境の復元、創出に努めます。河川環境情報図、現地調査等により、河川環境を十分に把握するとともに、専門家の意見や地域住民の意向を聴きながら、掘削実施箇所の環境や特徴に応じた掘削形状を検討し、様々な動植物の生息・生育・繁殖環境の復元、創出に努めます。

災害対策等の緊急性を伴う工事であっても、多様な動植物の生息・生育・繁殖の場となっている瀬、淵、砂州、汽水域、支川合流部、ワンド、魚類の産卵場等の周辺環境に与える影響が極力少なくなるよう配慮します。

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能概要～

### 【河道掘削時の配慮事項】

- ・洪水時の流速、過去の被災実績等を基に、堤防防護必要幅を設定する。
- ・河岸防護は、被災時に堤防防護必要幅、私有地へ影響がある場合に限定して実施する。それ以外の場合は防護しないこととし、極端な断面変化を避けるため、法勾配は極力緩やかにする。
- ・河道掘削により、低水路内（水域）の環境に対して影響を及ぼさないようにするため、平水位以下の河道形状は維持する（平水位以下の掘削は行わない）。



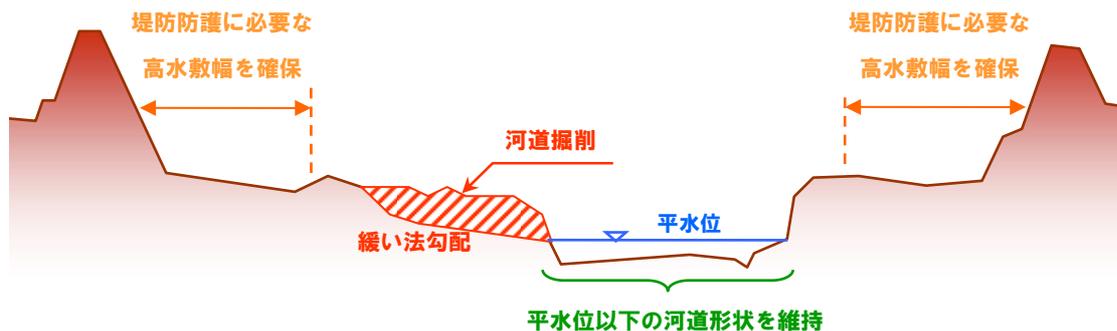


図 5-18 河道掘削横断イメージ図

### 【例：河道掘削予定地（名取川 5.6k 付近）】

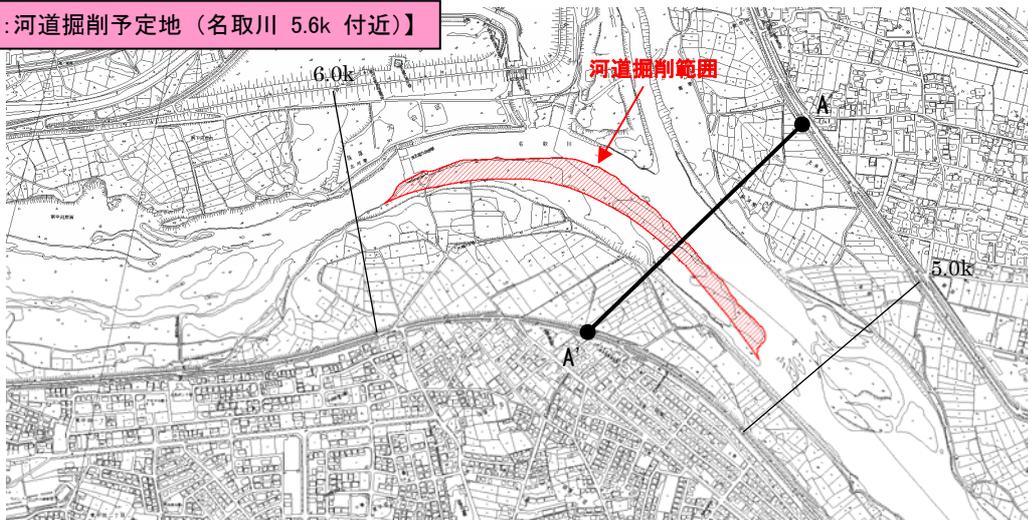

・掘削範囲内の樹木群は伐採（外来種を優先）する。

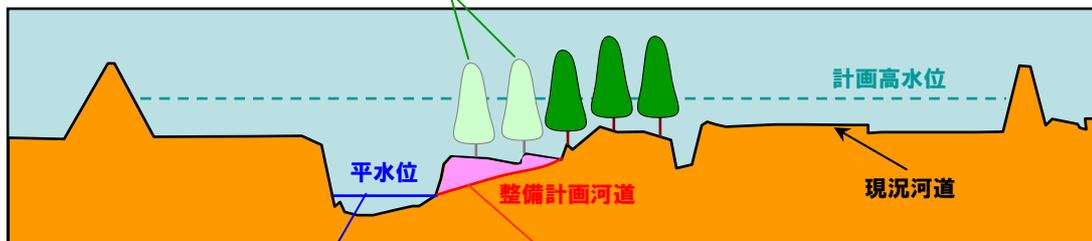

・平水位以上の掘削とし、魚類等の生息・生育・繁殖環境を保全する。

・水際からの急激な断面変化を避けるため、法面は緩勾配化し、河岸防護は行わない（ただし、背後地が私有地の場合は防護する場合もある）。  
 ・水際ほど冠水頻度が高まり、水際部では礫河原、ヨシ原の復元が期待される。冠水頻度が異なるため、多様な植物の生育環境を創出でき、樹林化の抑制も期待できる。

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能概要～

### 3) 外来種対策の実施

アレチウリ等の特定外来種対策については、河川水辺の国勢調査等の現況調査に基づき、堤防等の河川管理施設に影響がある場合、または、おそれがある場合に河川除草等による防除を行います。また、それ以外の外来種についても、河川管理上の影響度により、必要に応じて学識経験者と関係者による検討会、勉強会を開催し外来種への対処方法を検討します。さらに、予防措置として、河川の利用者に対して、関係機関と連携し、外来種を持ち込ませないための広報活動、駆除・密放流対策等を必要に応じて行います。

### 4) 河川環境のモニタリング

名取川は、豊かで多様な自然環境を有し、様々な生物が生息・生育・繁殖しています。その特色を消失させないためにも名取川の動植物の生息・生育・繁殖環境の保全に向け、物理環境や動植物の生息・生育・繁殖分布等の経年的変化をとらえることを目的とした「河川水辺の国勢調査」、「多自然川づくり追跡調査」等の環境モニタリング調査を継続して実施し、河川の改修に反映するとともに、河川改修等による動植物の生息・生育・繁殖環境への影響については、必要に応じて継続的にモニタリングを行います。

なお、環境モニタリング調査の実施、環境の把握にあたっては、各専門分野の学識経験者からの指導、助言および学校関係者、地域住民等の協力を頂きながら進めていきます。また、調査結果は随時とりまとめ、公表します。

表 5.4 河川環境に関する調査

調査項目	調査内容
河川水辺の国勢調査	<ul style="list-style-type: none"><li>・魚類調査</li><li>・底生動物調査</li><li>・動植物プランクトン調査（ダム湖のみ対象）</li><li>・植物調査（植物相調査）</li><li>・鳥類調査</li><li>・両生類・爬虫類・哺乳類調査</li><li>・陸上昆虫類等調査</li><li>・河川環境基図作成調査 （植生図作成調査、群落組成調査、植物断面調査、 水域調査、構造物調査）</li><li>・河川空間利用実態調査</li></ul>
多自然川づくり追跡調査	多自然川づくり実施箇所における工事前後の比較調査

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能概要～

東北地方太平洋沖地震に伴う地盤沈下や津波による侵食等で地形や底質が変化するなど、動植物の生息・生育・繁殖環境が大きく変化した河口域においては、地震前に作成した環境情報図を参考に、それぞれの種の生態や生息・生育・繁殖環境を考慮し、関連する物理環境も同時に調査を行います。調査にあたっては、地震前の地形や底質等と動植物の生息・生育・繁殖環境との関係、地震による地盤沈下や津波による地形・底質等の変化が動植物に与えた影響の整理を行った上でモニタリングを実施します。調査結果については、既往データや知見に基づいた評価・考察を行い、必要に応じて保全措置を講じます。

河口部における環境モニタリングスケジュール（案）

調査項目			1年後	評価	2年後	3年後	4年後	5年後	6年以降	
			平成24年度		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		
物理環境調査 ※洪水等の発生により、必要に応じて年間に複数回の調査を実施	河川水域	地形、水質、底質等	◎	<ul style="list-style-type: none"> <li>洪水等に対する安全性の確認</li> <li>生息、生育・繁殖環境の変化状況の整理</li> </ul> 	◎	◎	○	○	5年間の調査の評価を行い、6年目以降の調査内容等について再設定する	
	河川陸域	地形、土壌等	◎		◎	◎	○	○		
	海域	地形、水質、底質等	◎		◎	◎	○	○		
生物基礎調査 ※生態や生息、生育・繁殖環境により、必要に応じて年間に複数回の調査を実施	魚類		◎	<ul style="list-style-type: none"> <li>主要な種の行動圏、生活史における水域依存性の整理</li> <li>植物群落や植物種、動物種間の相互の関係を整理</li> </ul> 	◎	◎	◎	◎		中間評価 評価
	底生動物		◎		◎	◎	◎			
	両生類・爬虫類・哺乳類		◎		◎	◎	○	○		
	鳥類		◎		◎	◎	○	○		
	陸上昆虫類等		◎		◎	◎	◎	◎		
植物		◎	◎	◎	◎	◎	◎			
				調査項目、調査範囲、調査手法等について有識者の意見を聴いて再設定	◎	◎	◎	◎		

◎：調査を実施する項目

○：評価結果によって調査を実施する項目

※平成25年度以降調査については、平成24年度調査結果を踏まえて調査内容等について再設定する

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能概要～

### (2) 水質の保全・改善

流域全体の社会生活などに起因する水質汚濁の原因物質については、「広瀬川の清流を守る条例（仙台市）」、「広瀬川創生プラン（仙台市）」等の条例や関連施策を尊重し、関係地方公共団体、下水道等の関係機関と連携して汚濁負荷削減対策に取り組むとともに、定期採水による分析及び水質自動観測装置により、流域の水質状況を把握、公表します。

また、釜房ダムについては、昭和 62 年 9 月の湖沼水質保全特別措置法指定にともない策定された釜房ダム貯水池湖沼水質保全計画に基づき、既存のダム貯水池水質保全施設を適切に運用するなどの水質改善への取り組みを継続します。

さらに、濁度、SS、色、臭い等の水質項目についても観測を継続し、洪水後の濁水の長期化等の水質に関する課題についての調査、検討を進めるとともに、水生生物の観察会、出前講座等を通じて水質改善の啓発を進めます。

#### 1) 水生生物調査

流域内市町の小・中学生、住民の方々が川に入り、直接水生生物の生息状況を調査することにより、河川の水質を把握するとともに、水生生物調査を通じて川と親しみながら、河川愛護、水質保全等への関心を高めてもらうことを目的として継続的に実施します。



名取橋での閑上中学校による水生生物調査



閑上中学校による水生生物調査

#### 2) 水質改善の啓発

水質汚濁の防止に向け、水質事故マップの作成、配布や名取川水系沿河市町の小学児童を対象に「川をきれいにする児童図画」を募集するなど、より多くの人々に河川愛護、水環境の大切さを理解していただくことを目的に啓発、広報活動を継続的に実施します。



川をきれいにする児童図画  
(平成 20 年度受賞作品)

※釜房ダム貯水池湖沼水質保全計画：昭和 62 年度に第 1 期計画を定め、現在は第 5 期計画（H19～H23）を実施中。

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能概要～

### (3) 景観に配慮した河川整備

名取川は、上流部の二口峡谷や磊々峡に代表される美しい峡谷景観、自然豊かな河川景観を形成している河畔林、河口部に位置する井土浦及び貞山運河周辺の豊かで貴重な自然等、古くから美しい風景を保持しています。これらの箇所においては、河川工事による景観の改変を極力小さくし、良好な景観の維持に努めます。

また、良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等の地域特性と密接に関連することから、関係機関、NPO、地域住民等と連携し、豊かで潤いのある河川空間の整備を図ります。そのため、河川構造物の施行にあたっては、景観に配慮したデザインと色彩について、専門家、関係機関等の意見を踏まえて計画するとともに、使用材料等についても周辺と適合するものの選定に努めます。

#### (参考)

#### 【藤塚地区環境検討委員会】

名取川河口藤塚地区は、昭和 61 年に当該地区を含む周辺一帯で内水被害が発生し、これを契機に「仙台東部地区治水対策検討会」が開催され、内水対策を含めた総合的な治水対策の検討が進められてきました。

藤塚地区においては、良好な環境を保全するだけでなく、クロマツ林、湿地帯、貞山運河等の良好な歴史・自然景観の保全とともに、自然景観と舟溜まり等の人工的な景観との調和についても配慮する必要があります。また、藤塚地区の河川改修にあたっては、改修・新設される河川構造物も存在するため、周辺景観へ馴染むようなデザイン、色彩等についても考慮する必要があります。

このような状況を踏まえ、藤塚地区の景観及び生態系への配慮について専門的な検討を行うことを目的として本検討会を設置しました。平成 19 年 3 月の第 1 回検討委員会以降、現在第 9 回まで開催しています。

#### ■藤塚地区の景観整備方針

##### ○ゾーン全体


クロマツ林等の自然景観との調和を重視し、眺望機能及び動線機能を維持しつつ、歴史性・生活的空間へ配慮します。

##### ○築堤部

堤防が人工的なイメージを与えないよう、周辺景観との調和を図り、使用材料にも配慮します。

##### ○特殊部

藤塚排水機場及び吐出樋門等の構造物は、周辺景観に馴染むデザインとします。

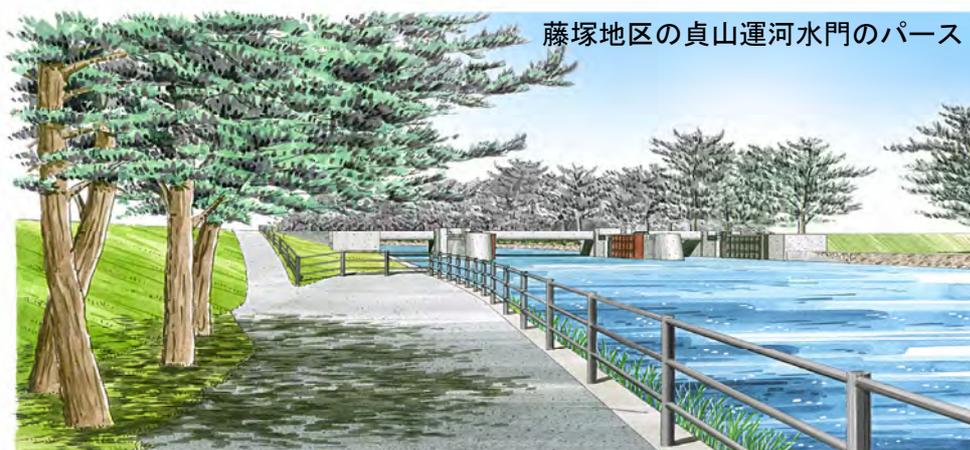

景観に配慮した河川整備の例

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能概要～

### (4) 人と河川とのふれあいの場の創出

#### 1) 河川空間の整備

河川空間の整備にあたっては、河川環境管理基本計画のブロック別管理方針を踏まえたうえで、空間整備と拠点整備を実施します。さらに、河川が持つ豊かで潤いのある河川空間を維持、保全するため、地域のニーズ、整備後の利用計画、維持管理等について、河川管理者と自治体、地域住民が連携するとともに、役割分担を明確にした上で、自然とのふれあい、環境学習ができる場の整備、維持、保全を図ります。

また、整備した施設を適切に維持管理するとともに、新たな堤防、護岸等の整備にあたっては、多自然川づくりを基本としつつ、必要に応じ地域住民の意見の反映を図り、子供からお年寄りまで安心して利用ができるよう、安全性に配慮した階段、スロープ等を整備し、人と河川とのふれあいの場を確保します。



環境及び親水性に配慮した水制工



図 5-19 広瀬川地区利用推進整備構想図

#### 2) 水辺のネットワーク整備

名取川の有するレクリエーション空間としての機能を拡大し、河川周辺地域との一体的な活用を図るため、名取川及びその支川を軸として、河川周辺に存在する観光資源、歴史・文化的施設、公園、緑地等を有機的に連携し、変化に富んだ河川景観、多様な自然と歴史等に親しめる水辺のネットワーク整備を地域住民、地方公共団体等と連携しながら進めます。

※水制工：川を流れる水の作用（侵食作用など）から河岸や堤防を守るために、水の流れる方向を変え、水の勢いを弱くすることを目的として設けられる施設。

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能概要～

### 3) ダム貯水池周辺活性化支援

ダム貯水池周辺は、森と湖に囲まれた貴重な水辺空間であるとともに、ダム施設見学会を開催するなど地域コミュニティの場としても非常に重要であることから、関係機関と連携して、ダム環境の保全と整備を実施し、利便性の向上を図ります。

また、流域の自立的、持続的な活性化を図り、水環境等に果たす水源(上流)地域の機能を維持するとともに、自然豊かな水辺環境、伝統的な文化遺産等を将来の世代に継承することを目的として、平成16年に策定された「釜房ダム水源地域ビジョン」は、「流域住民が、安心して、健康に日々の生活を楽しむことができること」「流域のそれぞれの主体が、目的を共有し、その実現に向けて、『できること』『やるべきこと』を実行すること」を目標として掲げています。この目標を達成するため、上下流の連携を深めつつ、関係住民、関係機関がそれぞれの立場で行動しています。



水源探訪(象が沢水源)



釜房ダム湖でカヌー体験



総合学習

出典：釜房ダム管理所資料



出典：釜房ダム管理所資料

図 5-20 釜房ダム水源地域ビジョン概要図

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能概要～

### (5) 健全な水循環系及び流砂系の構築に向けた取り組み

#### 1) 健全な水循環系の構築に向けた取り組み

治水、利水、環境にわたる健全な水循環系の構築を図るため、流域の水利用の合理化、水質対策等について、農業、下水道等の関係機関や地域住民と連携しながら流域一体となって取り組みます。

(参考)

#### 【仙台地域水循環再構築】

仙台地域では、古来、広瀬川をはじめとする河川や市内を縦横に巡る水路により、水辺と緑が一体となった都市景観が形成され、人々の暮らしにおいても『水』と深く関わってきましたが、都市化の進展等により、こうした水循環に弊害をきたしています。

適正な水循環は『持続可能な発展』の第一歩であり、山から海まで市域全体を視野に入れて水循環を再構築し、豊かな水環境を保全していくことが重要となります。

そのため、関係する行政機関と市民一人一人が『良好な水循環の重要性』を絶えず意識し、この実現に努めていくため、関係機関が協力し、学識者の意見を伺いながら、「マスタープラン」及び「アクションプログラム」を策定しました。




「アクションプログラム」は、6つの柱からなるマスタープランを目標に、社会環境や市民のニーズの変化に柔軟に対応しながら、市民と行政機関が連携して行う具体的な行動です。

#### 「潤いのある都市の復活」に向けた取り組み(抜粋)


##### ● 貯留管の建設

降水初期に汚濁物が河川等へ流出しないように管内に貯留し、降水終了後、処理場に送り処理

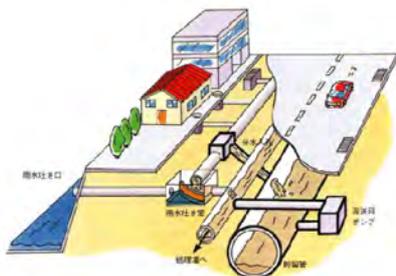

##### ● 都市内水路の再編・復活 (六郷堀、七郷堀通水事業)

非かんがい期の通水により水環境改善

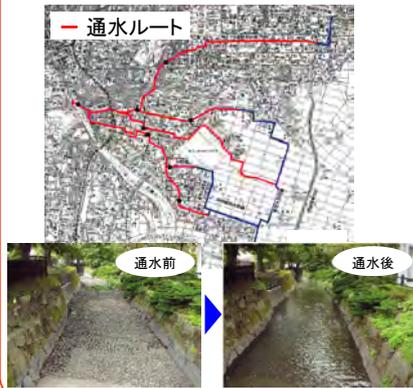

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能概要～

---

### 2) 健全な流砂系の構築に向けた取り組み

河川の望ましい姿として、山から海まで、土砂の量と質とのバランスがとれた安全で自然豊かな親しめる河川や海岸を実現させる必要があります。

このため、山地から河口・海岸の漂砂域までの土砂が移動する運動領域を「流砂系」という概念で捉え、流砂系内の土砂移動の実態把握と土砂移動予測等、流砂系を健全な状態へ回復・維持するための調査・研究を推進します。

## 5.2 河川の維持の目的、種類及び施行の場所

河川管理施設について、「災害の発生の防止」、「河川の適正な利用」、「流水の正常な機能の維持」、「河川環境の整備と保全」等の観点から、施設の本来の機能が発揮されるように適切な維持管理を実施します。

維持管理の実施にあたっては、名取川の河川特性を十分に踏まえ、河川管理の目標、目的、重点箇所、実施内容等の具体的な維持管理の計画となる「河川維持管理計画」を定め、これらに沿った計画的な維持管理を継続的に行うとともに、河川の状態変化の監視、状態の評価、評価結果に基づく改善を一連のサイクルとした「サイクル型維持管理」により効率的、効果的に実施します。

また、常に変化する河川の状態を測量、点検等で適切に監視するとともに、その結果を河川カルテとして記録・保存し、河川管理の基礎データとして活用します。

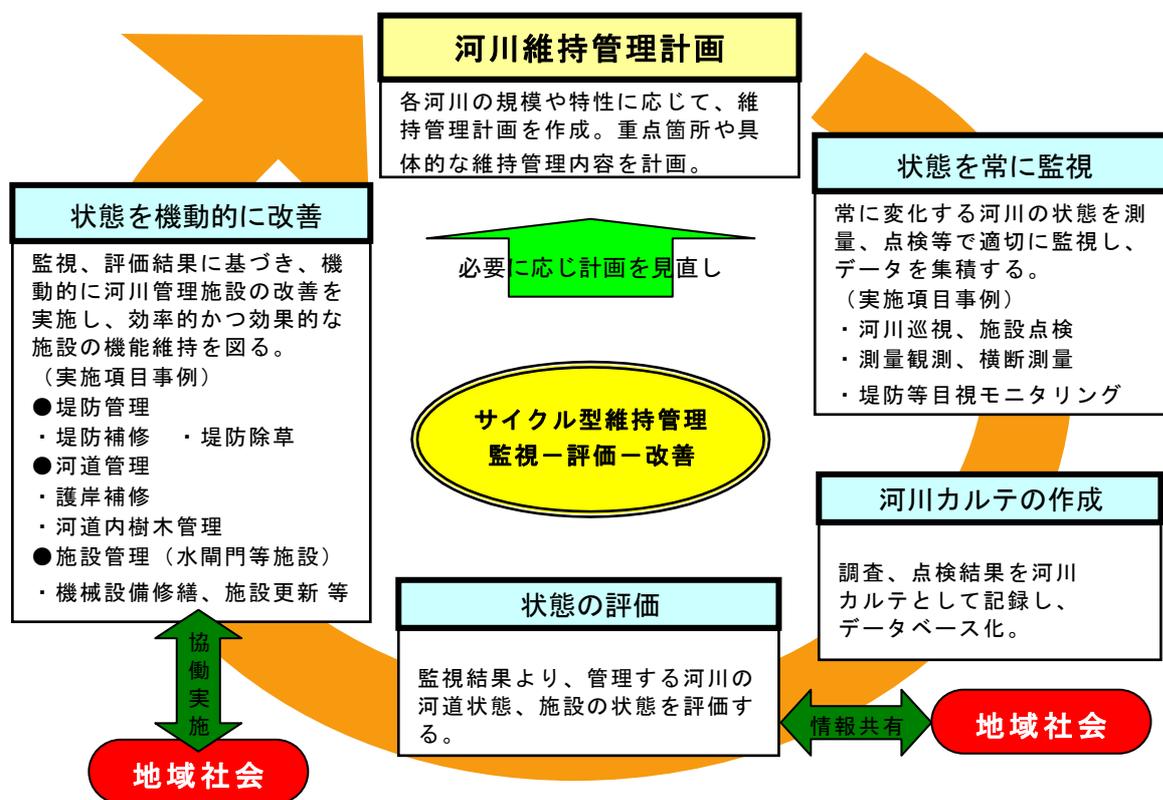


図 5-21 サイクル型維持管理のイメージ

※河川カルテ：河川の状態を把握し、更に河川改修工事、災害復旧工事、施設補修・更新等の維持管理に関する履歴等の基礎情報を整理するもの

※河川維持管理計画：河川や河川管理施設の状態、河川周辺の状況等に対応した適切な維持管理を行うための計画

## 5.2.1 河川の維持管理

## (1) 河川の調査

河川管理を適切に実施するためには、河川の状態を適切に把握することが必要となります。このため、水文・水質調査、河道の縦横断測量、河川巡視等を継続的、定期的の実施します。

## 1) 河川の巡視

洪水時に堤防等の河川管理施設がその機能を発揮するためには、その状態を把握する必要があります。また、治水に関する施設に限らず、土地や河川水の利用状況、許可工作物の状況等、河川管理区域が適正に利用されているかどうかを日常から監視する必要があります。

今後も河川管理施設の異常や不法行為を発見するため、河川巡視や点検を実施します。



河川巡視状況

表 5.5 河川巡視（平常時）の巡視内容と頻度

名称	巡視内容	頻度
一般巡視	河川の維持管理の状況把握 流水の占用の状況把握 土地の占用の状況把握 工作物の新築、移築及び状況把握 不法占有・不法使用者への注意・指導など	原則 毎週定期的を実施 (その他、出水期前後においても点検を実施)

## 2) 河川状況の把握

河道の形状は流下能力や施設の機能に大きく影響を与えるため、その状況把握は非常に重要です。河道形状の経年変化、異常箇所等について適切に把握するため、縦横断測量、平面測量(空中写真測量)、斜め写真撮影を実施します。

また、日常の河川巡視から河道の流下能力に影響を与える変状が見られる箇所については、土砂堆積調査、中州・砂州移動調査等の調査を必要に応じて実施します。

これらの調査の結果を整理・分析し、河道特性の変化の把握、流下能力の評価等に反映します。

東北地方太平洋沖地震や津波による侵食等に伴い発生した広域的な地殻変動や地形変形については、洪水の流下能力、塩水遡上、動植物の生息・生育・繁殖環境、河口周辺の侵食、津波の遡上、高潮による波浪の打上げ、船舶の航行等に影響することから、これらの項目との関連を踏まえて、今後の動向についてモニタリングを実施するとともに、長期的に河川管理上の支障が予想される場合には必要な対策を実施します。

## 3) 洪水後（洪水時）の状況把握

大規模な洪水が発生すると、河川管理施設の機能に大きな影響を与える場合があります。このため、洪水時や洪水後などには、河川管理施設の変状を適切に把握するため、施設の巡視、堤防漏水調査等の調査を必要に応じて実施します。

また、大規模な洪水は河道も大きく変化させるため、その状況把握は河川維持管理にとって非常に重要です。洪水時後は、河道の変状を把握するため、空中写真撮影、河床材料調査等の調査を実施します。

## 洪水後（洪水時）に実施する代表的な調査項目

- ・ 空中写真撮影
- ・ 洪水痕跡調査
- ・ 河床材料調査
- ・ 異常洗掘調査
- ・ 植生の倒伏状況



図 5-22 平成 14 年 7 月洪水時の河口砂州の変化

## 4) 水文観測調査

平常時、洪水時、濁水時等の状況を適切に把握するため、継続的な水文観測調査を実施しており、河川の水位・流量観測、雨量観測、水質観測を合計 22 地点(平成 24 年 3 月 31 日時点)で行っています。

これら水文観測施設については、東北地方太平洋沖地震の際に被災した施設もあることから、適切な保守点検に加え、老朽化した施設や機器の更新、設備の耐震対策、観測機器や電源等の二重化、施設配置・観測計画の見直しを実施するなど、適切な維持管理に努め、水文観測の確実性の確保や精度の向上を図ります。また、危険箇所における水位状況を的確に把握するため、水文観測体制の充実を図り、水文観測調査を継続していきます。

表 5.6 水文観測地点の数（平成 24 年 3 月時点）

項目	地点数
水位・流量観測所	14
雨量観測所	6
水質観測所	4



## (2) 河川管理施設の維持管理

## 1) 堤防の維持管理

堤防は、洪水を安全に流下させるとともに、流域の人々の生命や財産を守るための重要な施設です。堤防の機能を維持するため、河川巡視、点検、堤防モニタリング調査等を行い、必要に応じて補修等を実施します。

## ①堤防補修

河川巡視や点検等により確認された堤防変状（降雨や流水による侵食、モグラ穴等による損傷、有害植生の繁茂による法面の裸地化等）を放置すると、洪水時に堤防損傷が拡大し、決壊の原因となります。

そのため、河川巡視や点検等を継続的に実施し、変状の適切な評価、変状箇所の原因等の究明、機動的かつ効率的な補修を実施します。



車両による堤防損傷

## ②堤防除草

堤防に生じた変状は、洪水時に堤防決壊の原因となるとともに、地震時の変状の拡大による堤防亀裂、陥没等の重大な被災の原因となります。

堤防の変状箇所を早期に発見するとともに、有害植生の除去による法面の裸地化の防止、堤防への出入りを容易にすることによる水防活動の円滑化のため、定期的に堤防除草を実施します。なお、周辺環境に対しては、害虫発生、繁殖を防止する効果も期待できます。

なお、堤防除草にあたっては、地域住民との協働による除草作業や除草機械の大型化・遠隔化による効率化等により、維持管理コストの縮減に努めます。



堤防の除草状況

## ③堤防天端の舗装

堤防天端は、雨水が堤防に浸透することによって危険な状態とならないように、また、河川巡視の効率化、河川利用の促進等の観点から舗装されています。

舗装のクラック等は、雨水の浸透を助長するため、適切に補修します。



広瀬川堤防天端舗装状況

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川の維持の目的、種類及び施行の場所～

### 2) 樋門・樋管の維持管理

樋門・樋管本体及び周辺堤防の変状を把握するため、点検・調査等により、状態を適切に評価し、機動的に補修を実施します。また、ゲート操作に係わる機械設備及び電気施設についても、点検・調査等により、状態を適切に評価し、機動的かつ計画的に部品の修理、交換及び施設の更新を実施します。

さらに、今後の操作員の高齢化等への対応や局所的な集中豪雨等への迅速な操作が必要な施設、並びに、津波に対する操作を行う必要がある河川管理施設については、操作の遠隔化や無動力化等を進めることにより、操作員の安全を確保するとともに、迅速、確実な操作により被害の軽減に努めます。



樋門・水門点検状況

### 3) 護岸の維持管理

護岸の損傷の放置は、洪水時の護岸の流出、高水敷と堤防の侵食、浸透水による漏水等により、堤防の安全性を損ないます。そのため、早期に発見、調査、評価して機動的かつ効率的に補修します。

### (3) 河道の維持管理

河道の変動、河岸の侵食、護岸、根固工等の変状を早期に把握し、必要に応じて機動的かつ効率的に補修等を実施します。

#### 1) 河道管理

洪水により運搬される土砂は、低水路、高水敷、樋門・樋管部に堆積し、流下能力を阻害するとともに、河川管理施設の機能に影響することから、適正な河道断面の確保と河川管理施設の機能確保のため、河道堆積土砂の撤去を実施します。

また、土砂堆積による中州や高水敷の陸地化・樹林化を抑制するため、砂州や高水敷の表層土砂を撤去するなどの手法により、水域と陸域環境の遷移帯を設け、河岸侵食の防止と豊かな河川環境の保全・再生に努めます。



取水ポンプ場土砂撤去作業

2) 樹木管理

樹木の成長と繁茂の状況を定期的に調査するとともに、以下の箇所について治水、環境の両面から適切に評価し、必要に応じて伐採等の樹木管理を実施します。

- ①河道内樹木の繁茂・拡大により洪水を安全に流下させる上で支障となっている箇所
- ②樹木群への土砂堆積により水際の陸地化が進行し、名取川本来の景観や自然環境を変化させている箇所
- ③河川の状態の把握に支障、不法投棄が非常に多い箇所
- ④河川利用者に支障、犯罪の発生が多い箇所



河道内樹木の状況

樹木伐採時の配慮事項

- ・淵際の河畔林等の生物にとって価値の高い樹木については極力残します。
- ・砂洲に繁茂している樹木群や外来種は、積極的に伐採します。
- ・鳥類・哺乳類等の繁殖期を避けて、伐採します。
- ・群落機能が維持できるように配慮します。

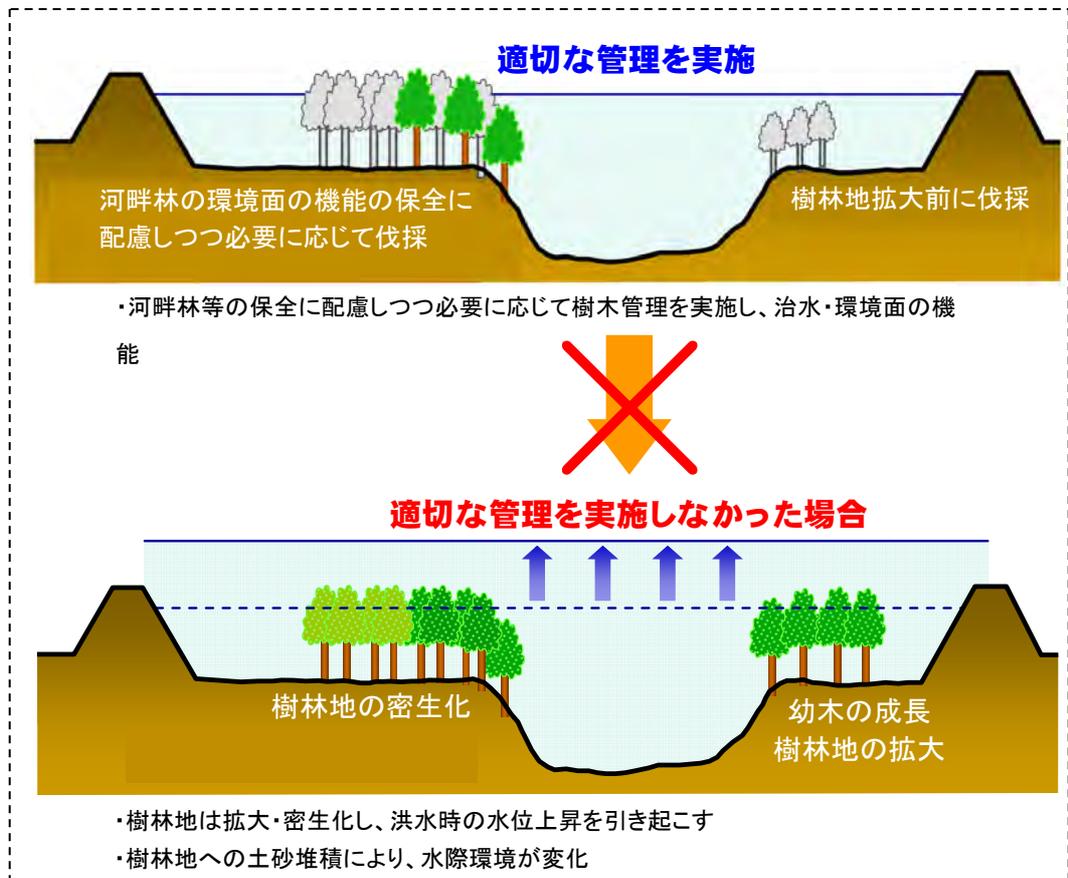


図 5-23 樹木管理のイメージ

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川の維持の目的、種類及び施行の場所～

### (4) 河川空間の管理

#### 1) 河川空間の保全と利用

名取川の河川空間は、地域住民が身近に自然とふれあえる場として、様々な用途に利用されています。

河川空間の保全と利活用の調整については、昭和62年8月に策定された「名取川水系河川環境管理基本計画」に基づき、流域の自然的、社会的状況の変化に応じた内容の追加、変更、見直しを加えた上で、高水敷等の保全と利用の管理を行います。

また、地域住民、市町村、利活用団体と連携、協調しながら、利用者の視点に立った環境づくりを進めていきます。

河川の利活用に関するニーズの把握は、河川愛護モニター、河川環境保全モニターからの情報提供、河川空間利用実態調査、川の通信簿調査、河川情報カメラの活用等から、利用状況を定期的に評価・分析し、利用を促進する取り組みを実施します。

河川敷の占用にあたっては、その目的と治水上、環境上および他の占用施設への影響を考慮し、その占用施設が適正に管理されるように占用者を指導し、安全に楽しく名取川を利用できるよう努めます。

また、河川環境整備事業で整備された親水施設が地域の住民に、安全に、安心して利用できるように、河川巡視等で点検するとともに、利用者の視点を考慮し、合同で安全利用点検を実施するなど、施設の維持修繕に努めます。

#### 2) 不法行為（不法占用・不法投棄等）の防止

河川区域内の不法行為は、河川利用を妨げるだけでなく、水防活動及び洪水流下の支障となるおそれがあります。そのため、河川巡視や河川情報カメラ等により不法行為の監視を行うとともに、民有地の場合は所有者の協力を得ながら不法行為を行っている者への適正な指導を行います。監視により発見した悪質な不法行為については関係機関と連携して、必要に応じた対策を講じます。

また、不法投棄防止を目的とした注意看板の設置、「ゴミマップ」の作成、公表等によるモラルの向上に努めます。



広瀬川若林緑地（仙台市占用）



「川の通信簿」調査状況



利用者との合同安全利用点検状況  
広瀬川地区親水護岸（八本松じゃぶじゃぶ池）



不法投棄防止のための看板設置

3) 塵芥処理

流木による河道閉塞等を未然に防止するとともに、高水敷の良好な河川環境を維持するため、漂着する塵芥（流木、かや等の自然漂流物）を除去し適切に処分します。



塵芥処理前の状況

4) 環境教育の支援

名取川は、小中学校の「総合的な学習の時間」の中で身近な環境教育の場として活用されています。子どもが名取川に親しみ、自然を大切にする心を育むため、河川学習の指導者となる人材の育成、団体等の設立、運営等について支援を行います。

河川管理者による出張講座（出前講座）等の環境教育の支援を実施しており、こうした活動を積極的に進めていきます。



広瀬川における総合学習  
(川の中を歩いてみよう)

5) 河川愛護の啓発

名取川が地域住民の共通財産であるという認識のもと、河川についての理解と関心を高め、良好な河川環境の保全、再生を推進するため、河川愛護について広く地域住民に周知を図る必要があります。

そのため、各種広報活動、児童、生徒の河川愛護意識の啓発、河川利用の促進による自然に触れる機会の創出等を行います。また、流域自治体、関係機関、地域住民、ボランティア団体等と連携・協力し、クリーンアップ活動の活発化を図るなど、河川愛護意識の啓発に努めます。



地域住民との連携による  
清掃活動（笹川）

## (5) 管理の高度化

近年増加している局所的な集中豪雨等による自然災害に対し、河川管理施設のより迅速かつ確実な操作が求められています。

そのため、河川管理施設の操作性の向上、操作員の安全性確保と操作状況に関する的確な情報収集の迅速化のため、施設の電動化を進めるとともに、樋門情報管理システムによる操作情報の把握に努めます。そして、特に重要な施設については、光ファイバーを活用した集中管理とカメラによる遠隔管理（監視操作）を可能とし、様々な災害対応へのバックアップ体制の確立、管理の高度化を図ります。

また、平常時の河川空間の利用状況と災害時における現場のリアルタイムかつダイレクトな情報を収集するため、情報コンセント、河川情報カメラ等を利用した河川監視の高度化を図ります。

さらに、東北地方太平洋沖地震において被災した河川管理施設の被災状況や復旧活動の記録をデータベース化し、既存施設の機能評価や今後の耐震対策、災害復旧活動に活かすなど、河川管理施設の管理技術の高度化に努めます。



図 5-24 樋門樋管操作システム運用状況

5. 河川の整備の実施に関する事項  
 ～河川の維持の目的、種類及び施行の場所～

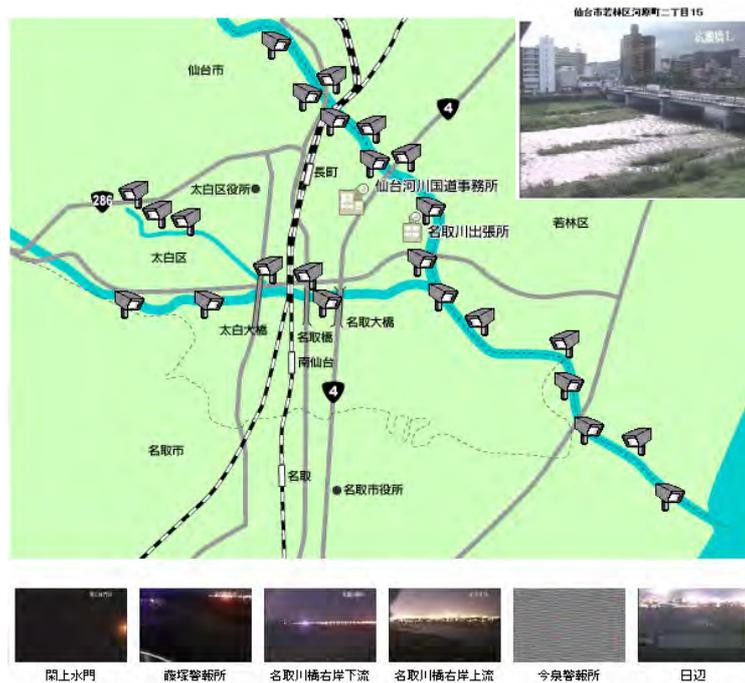


図 5-25 ホームページ上に公開されている河川情報カメラの画像

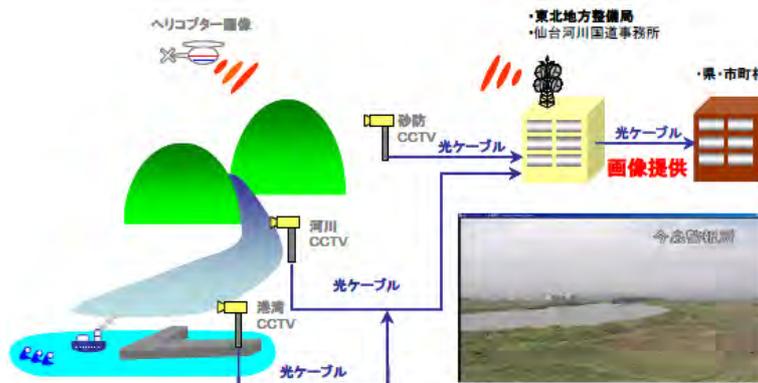


図 5-26 河川カメラによる監視・情報共有化のイメージ

5.2.2 ダムの維持管理

(1) 堤体および湖面の維持管理

釜房ダムがその機能を十分に発揮するとともに、長期的に適正に運用できるよう、日常的な点検、巡視を実施します。

(2) 流入土砂対策

釜房ダム貯水池に土砂が堆積すると、洪水調節、利水のための水の確保、渇水調整等のダムの機能に影響するため、貯水池に流入する<sup>たろうがわ</sup>基石川（太郎川）、<sup>まへかわ</sup>前川、<sup>きたがわ</sup>北川の3河川に貯砂ダムを設置し、土砂の流入を軽減しています。

ダムの機能を維持するため、貯砂ダムに堆積した土砂の撤去を定期的に行います。

(3) 水質および環境の保全

カビ臭の原因となるフォルミディウムの異常増殖を抑制するために、水質保全事業により、平成16年（2004年）から新たな<sup>ぼつきそうち</sup>曝気装置の「多段型散気式曝気」を導入しています。曝気装置の効果を継続的にモニタリングし、水質の改善に努めます。

また、夏場の河川流量の減少に備えるため、平成9年から弾力的管理を行っています。これは、洪水期（7/1～9/30）に降雨を事前に予測して水位を下げることを前提に、制限水位から1m上げて水位を管理し、250万m<sup>3</sup>の容量を洪水調節容量の中に確保するものです。この貯留水を渇水時に放流し、下流の河川環境の改善に努めており、継続して実施します。



湖上巡視状況  
深層曝気施設及び水質自動監視装置の点検  
出典：釜房ダム管理所資料



放流設備の点検  
出典：釜房ダム管理所資料



土砂撤去の状況（貯砂ダム）  
出典：釜房ダム管理所資料



弾力的管理試行状況（名取川頭首工下流の状況）

※弾力的管理：洪水調節に支障を及ぼさない範囲で、洪水調節容量の一部に流水を貯留し、これを適切に放流することにより、ダム下流の河川環境の保全、改善を図るもの。

5.2.3 危機管理体制の整備・強化

本整備計画の目標達成までには概ね 30 年の長期間を要するため、整備途中段階での災害発生が懸念されます。また、東北地方太平洋沖地震等の巨大地震や地球温暖化に伴う気候変動による海面の上昇、集中豪雨の激化等により、想定を超える災害が発生するおそれもあります。

こうした災害発生時においても被害の最小化を図るため、公助・共助・自助における責任を認識しつつ、以下の施策を進めます。

(参考)

答申Ⅲ：自然災害軽減に向けての国土構造と社会構造のあり方と対策

(1) 基本的視点 より抜粋

防災社会基盤整備の適正水準に対するコンセンサスを形成するためには、まず、公助・共助・自助における、国・自治体等の公的機関、民間機関及び地域コミュニティと個人の役割と責任の認識が不可欠である。国・自治体等の公的機関は、国土構造と社会構造の脆弱性を分析し、将来の自然災害によるリスクを評価して、これを分かりやすい形で国民に説明するとともに、災害軽減のための複数の方策とコストを提示する必要がある。また、広域にわたる被害、壊滅的な被害をもたらす災害に対しては、自治体等の対応に限界があり、国が主体的に対応する必要がある。

企業等の民間機関は、付近住民と従業員の安全確保と対策を講じるとともに、経済被害の早期復旧に向けて事業継続計画を整備しなければならない。地域コミュニティは災害訓練や応急活動等により災害に強いまちづくりに、また国民一人一人は災害に強い家づくりに対して、それぞれの責任を果たしていく必要がある。

出典：『地球規模の自然災害の増大に対する安全・安心社会の構造』  
平成 19 年 5 月 30 日 日本学術会議 地球規模の自然災害に対して安全・安心な社会基盤の構築委員会答申

(1) 洪水・高潮時の対応

1) 洪水予報及び水防警報等

名取川水系の名取川と広瀬川は、「洪水予報河川」に指定されています。これらの河川では、洪水被害の防止、軽減を図るため、洪水予測システムによる洪水の予測を行い、予測値と実測値の比較等からの洪水規模の把握に努め、仙台管区气象台と共同での洪水予報の迅速な発令やはん濫により浸水する区域及びその水深を示す等、関係機関への確実な情報連絡等を行います。

また、円滑な水防活動の支援と災害の防止を図るため、水防警報を迅速に発令します。

さらに、洪水・高潮時等における役割を日頃から認識し、有事の際に確実な情報連絡ができるよう、出水期前に情報伝達訓練を実施します。



危機管理演習実施状況

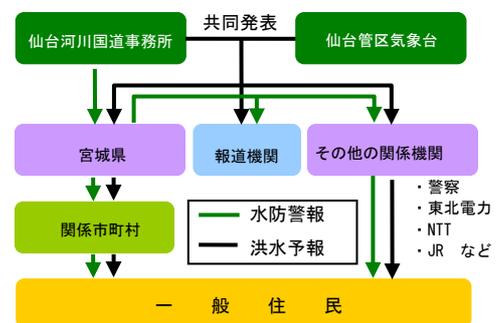


図 5-27 洪水予報・水防警報の伝達経路

表 5.7 洪水予報基準点の基準水位（平成 24 年 7 月 1 日時点）

河川名	基準点	水防団待機水位	はん濫注意水位	避難判断水位	はん濫危険水位	計画高水位
名取川	名取橋	5.50 m	6.50 m	8.40 m	9.10m	10.19 m
広瀬川	広瀬橋	0.50 m	1.30 m	2.70 m	3.20 m	4.12 m

※水防団待機水位：水防団が水防活動の準備を始める目安となる水位。  
 ※はん濫注意水位：水防団が出動して水防活動を行う目安となる水位。  
 ※避難判断水位：避難判断の参考の一つとなる水位。  
 ※はん濫危険水位：河川の水があふれるおそれのある水位。  
 ※計画高水位：河川整備を行う際の基本となる水位でもあり、計画規模の洪水（計画高水流量）が流れた場合に想定される水位。

※洪水予報河川：水防法の規定により、国土交通大臣または都道府県知事が気象庁長官と共同して実施する洪水予報の対象として、国土交通大臣または都道府県知事が指定した河川。

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川の維持の目的、種類及び施行の場所～

### 2) 洪水時の巡視

洪水時には、堤防等の河川管理施設と許可工作物の状況を把握し、異常等を早期に発見するとともに、迅速な水防活動を支援するため、河川巡視、ダム巡視を行います。

巡視の際には、出動指示、状況報告を迅速かつ的確に伝達するために、河川巡視点検システムを活用した効率的な巡視に努めます。

また、ダムからの放流を行う場合は、サイレン、拡声器等による警報を流すとともに、警報車による巡視を行い、拡声器等で河川利用者に警報を伝え、避難の状況や警報局の状況、河道の状況等の確認を行います。



図 5-28 河川巡視点検システムのイメージ

表 5.8 河川巡視（洪水時）の巡視内容と頻度

名称	巡視内容	頻度
洪水時巡視	流水の状況把握 堤防の状況把握 河岸、護岸及び水制根固め等の状況把握	出水により河川管理施設に被害が発生するおそれがある場合。

表 5.9 ダム巡視（洪水時）の巡視内容と頻度

名称	巡視内容	頻度
洪水時巡視	流水の状況把握 堤体、貯水池、貯水池周辺、下流河川等の状況把握 放流設備、取水設備等の点検	出水によりダムから放流する場合。

### 3) 河川管理施設の操作等

ダム、樋門・樋管等の河川管理施設の操作は、水位、流量、雨量等を的確に把握し、操作規則に基づいた適正な操作を行います。

釜房ダムの運用にあたっては、下流の河川改修の整備状況等に応じて、操作規則を適宜見直すこともあります。

また、内水被害が発生した河川については、地元自治体と協力しながら、国土交通省が保有する排水ポンプ車を機動的に運用し、迅速かつ円滑に内水被害を軽減するよう努めます。

さらに、洪水、津波または高潮により著しく激甚な災害が発生した場合において、水防上緊急を要すると認めるときに、当該災害の発生に伴い浸入した水を排除する他、高度の機械力又は専門的知識や技術を要する水防活動（特定緊急水防活動）を行います。



排水ポンプ車の活動状況

### (2) 地震、津波対応

地震、津波の発生時には、気象庁、県、市町村等と連携した情報の収集・伝達と河川管理施設の適切な操作を行います。また、二次災害を防止するため、地震、津波発生後の迅速な巡視、点検を行います。

津波に対する操作を行う必要がある河川管理施設については、操作の遠隔化や無動力化等を進めることにより、津波発生時に操作員の安全性を確保するとともに、迅速、確実な操作により被害の軽減に努めます。

さらに、平常時より大規模地震を想定した避難訓練、災害対応訓練等を行うとともに、震災を想定した被災状況等の情報収集・情報伝達手段を確保するほか、宮城県が作成した津波浸水予測図の普及の支援や河川において津波到達標示板を設置して震災経験を伝承するなど、関係機関と連携して防災意識の啓発を図ります。

また、津波警報発令時には、水防従事者自身の安全に配慮したうえで避難誘導や水防活動が実施できるよう、関係機関と連携し、適正な水防警報の発令、運用を行います。

### (3) 水質事故時の対応

水質事故の発生に備え、「名取川水系水質汚濁対策連絡協議会」を活用した連絡体制の強化と情報提供の充実を図ります。

水質事故発生時には、被害の拡大を防止するため、関係機関との連携、巡視システムの活用等により、迅速に対応します。

また、水質事故発生時に迅速な対応が行えるよう、水質事故訓練等も行います。



オイルフェンス設置訓練実施状況



名取川水系水質汚濁対策  
連絡協議会(H20)

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川の維持の目的、種類及び施行の場所～

### (4) 渇水時の対応

河川流量が正常流量を下回り、渇水対策が必要となった場合には、適切な水利用と河川環境の保全のため、「渇水情報連絡会」を開催します。「渇水情報連絡会」では、河川の関係機関と利水者間で水利用、河川の状況、ダム の状況、今後の気象等について、情報の共有化を図ります。また、各利水者の適正な取水管理と渇水の対応について協議し、渇水被害の軽減のため、連携して取り組みます。



名取川の渇水状況（平成6年）



名取川水系渇水情報連絡会 (H20)

### (5) 河川情報の収集・提供

治水、利水、環境に関する河川の状態を把握するため、雨量、水位、水質の観測データやレーダ雨量計を活用した局知的豪雨の観測、河川情報カメラ画像、河川工事、調査、管理の情報等の把握を行うとともに、洪水予測の高度化・精度向上を図ります。収集した情報及び洪水予報・水防警報等の防災情報については、光ファイバー等の高速通信手段を活用し、報道機関やインターネット、携帯電話等を通じて迅速に公表します。また、平成24年3月より地上デジタル放送を活用した河川防災情報の提供を開始しており、これらの情報を地域住民へ提供することにより、洪水被害や渇水被害、水質事故の未然防止及び軽減を図ります。

これら河川情報システムの機能を確保するため、施設の定期的な点検、整備、補修を行うとともに、老朽化施設の計画的な更新を行います。

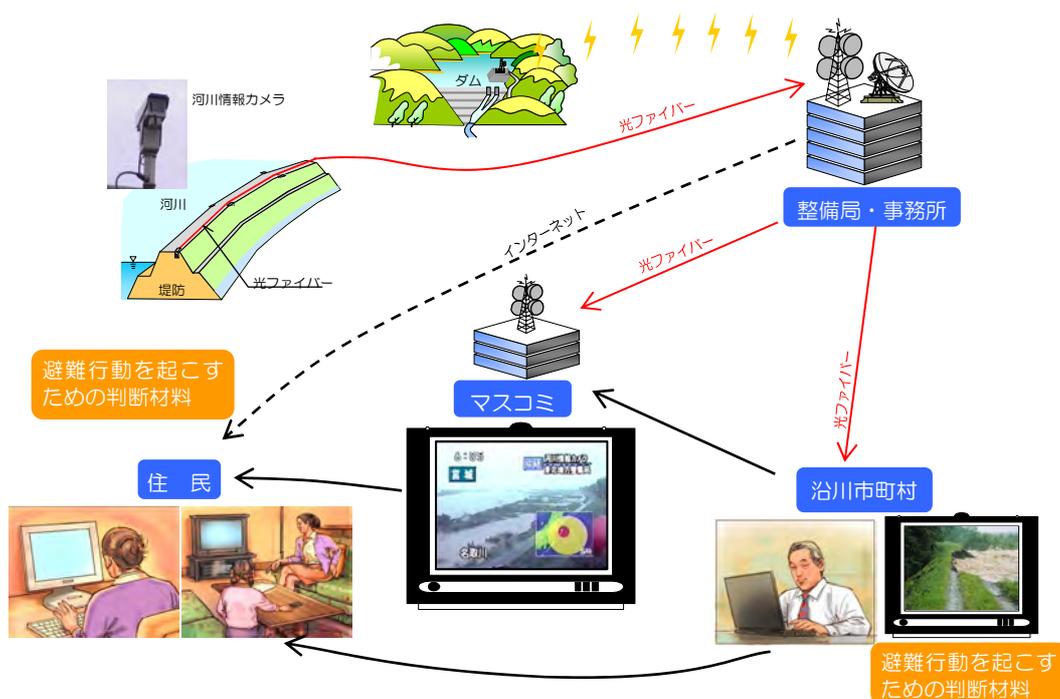


図 5-29 IT を活用した河川情報の提供イメージ

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川の維持の目的、種類及び施行の場所～



図 5-30 携帯電話による情報提供 「みやぎのかわとみちモバイル」

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川の維持の目的、種類及び施行の場所～

### (6) 洪水ハザードマップの活用支援

洪水時の被害を軽減するため、氾濫区域、避難経路、避難場所等について、日頃から地域住民に周知し、住民の防災意識を向上させることが必要です。

平成 17 年 5 月に改正された水防法により、市町村の洪水ハザードマップの作成・公表が義務付けられました。仙台市と名取市においては、既に洪水ハザードマップが作成されていることから、その活用、住民への普及促進等の支援を行います。

また、必要に応じて洪水ハザードマップの更新、浸水深、避難所等に関する情報提供のための掲示板、案内板の設置等の支援を行います。

表 5.10 ハザードマップ作成状況

市町村名	河川名	公表年月日	タイトル
仙台市全域	名取川 広瀬川	平成 17 年 4 月	仙台市洪水災害予測地図 (河川氾濫による洪水ハザードマップ)
太白区・青葉区			
若林区・青葉区			
宮城野区・泉区			
名取市	名取川	平成 8 年 3 月	名取市浸水予測図

※平成 20 年 10 月時点

### (7) 水防活動への支援強化

被害を軽減させるために実施する水防活動は、水防法により市町村が主体となって実施することとなっていますが、河川管理者である国土交通省、宮城県、水防管理団体も連携して水防活動に取り組んでいます。

堤防の詳細点検結果と重要水防箇所調書における危険箇所の情報を提供するとともに、出水期前に水防団と関係機関とが合同で巡視を行い意見を交換するほか、情報伝達訓練、水防技術講習会、水防訓練等を行い、水防技術の習得と水防活動に関する理解と関心を高め、洪水等に備えます。

また、地域が水防団への協力と理解を深めるとともに水防活動と自助・共助の重要性を理解するために水防フォーラム、水防ゼミナール等を開催し、地域防災力の向上に努めます。

さらに、大規模な災害が発生した場合には、河川管理施設、公共土木施設等の被災状況の把握方法、迅速かつ効果的な応急復旧方法、二次災害防止のための処置方法等に関して専門的知識を持っている防災エキスパート等へ協力を要請し、迅速に対応します。また、所要の資材、活動拠点の確保を図るとともに、災害時協力団体と災害時の協定を結び、迅速な災害復旧に努めます。



重要水防箇所の合同巡視



水防技術講習会  
木流し工法実施中の受講者


※防災エキスパート：道路、河川、海岸等について専門的な知識を持ち、公共土木の被災情報の迅速な収集等にボランティアで協力する人。

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川の維持の目的、種類及び施行の場所～

### 緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE) デック フォース H20.4.25 創設【国土交通省】

国土交通省では、大規模自然災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、被災地方公共団体等が行う、被災状況の迅速な把握、被害の発生と拡大の防止、被災地の早期復旧、その他災害応急対策に対する技術的な支援を円滑かつ迅速に実施することを目的として、人員・資機材を全国から派遣する体制等の充実を図り、危機管理体制を強化しています。

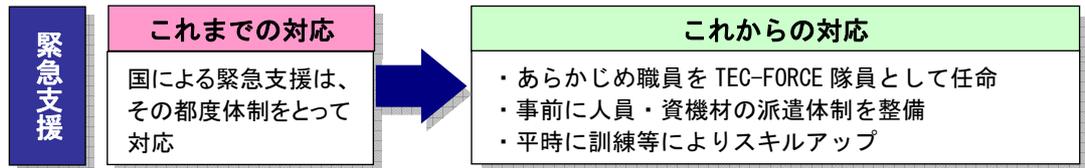

#### [具体的な活動イメージ]

<b>先遣班</b>	先行的に派遣し、被災状況、必要とされる応援・支援の規模を把握のうえ、派遣元の地方支分部局へ報告
<b>現地支援班</b>	現地の緊急災害対策派遣隊各班およびそれぞれ指揮を受ける災害対策本部との連絡調整、災害情報、応急対策活動状況等の情報収集、被災地の支援ニーズの把握等を実施
<b>情報通信班</b>	被災状況の映像の配信、電話等の通信回線の構築
<b>高度技術指導班</b>	被災事象等に対する被災状況調査、高度な技術指導、被災施設等の応急措置および復旧方針樹立の指導
<b>被災状況調査班</b>	災害対策用ヘリコプター（みちのく号）、踏査等により被災状況を調査
<b>応急対策班</b>	ポンプ排水、応急仮締切、土砂の撤去、迂回路の設置等の応急対策を実施
<b>その他</b>	必要に応じて設置



現地支援班



被災状況調査



災害対策用ヘリコプター



TEC-FORCE の派遣状況  
(H23.4.11 井土浦川付近)



TEC-FORCE の派遣状況  
(H23.3.13～ 名取川排水ポンプ車稼働)

## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～河川の維持の目的、種類及び施行の場所～

### (8) 災害に強いまちづくりとの連携

施設画面上の津波を超える最大クラスの津波に対する完全防御は困難であることを踏まえ、仙台市や名取市では、施設画面上の津波に対しては海岸防潮堤や河川堤防による市街地の防御を目指し、施設画面上の津波を超える最大クラスの津波に対しては、防潮堤のほか、堤防機能を有する高盛土道路や防潮林を整備することにより津波の減勢を図るとともに、高台への避難路や避難ビルの確保など、トータルで安全性を確保する「多重防御」により「減災」を図る将来構想を基本に基盤整備を進めています。

河川の整備・管理においても、人命が失われないことを最重視し、災害に強いまちづくり等と一体となって減災を目指すため、総合的な被害軽減対策を関係機関や地域住民等と共有・連携して推進します。

【仙台市】 ※仙台市震災復興計画（H23.11）より



【名取市】 ※名取市震災復興計画（H23.10）より

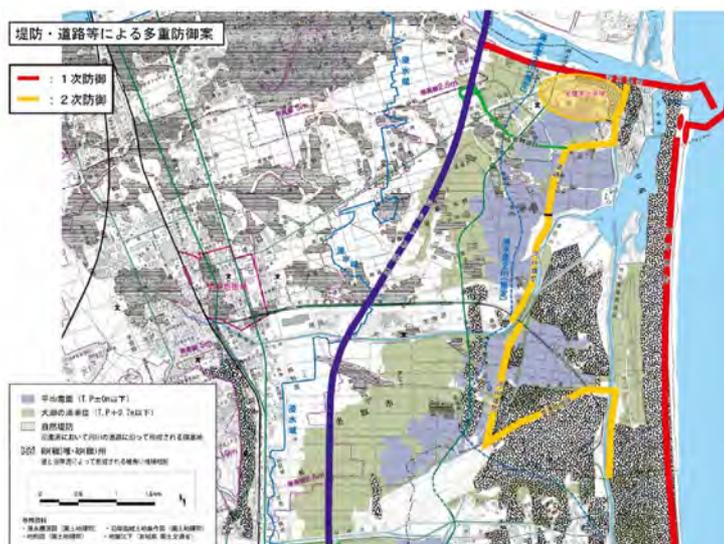


図 5-31 復興方針図（仙台市、名取市）



## 5. 河川の整備の実施に関する事項

～その他河川整備を総合的に行うために必要な事項～

### 5.3 その他河川整備を総合的に行うために必要な事項

#### 5.3.1 住民参加と地域との連携による川づくり


名取川水系では、河川愛護団体、NPO等の関連団体が主体となって、川遊び体験、河川清掃活動等の活動を展開しています。また、ヒートアイランド現象の緩和等の様々な効果も期待されています。

名取川水系の歴史や文化が実感できる川づくりを進めるため、名取川、広瀬川についての理解を深め意見等をいただく機会を提供するとともに、関係機関との連携強化を図り、流域住民、様々な分野の団体等とのパートナーシップを確立し、参加と連携による川づくりを推進します。



名取川流域シンポジウム『名取川、広瀬川とともに』(H20.3.16.開催)

出典：仙台市資料

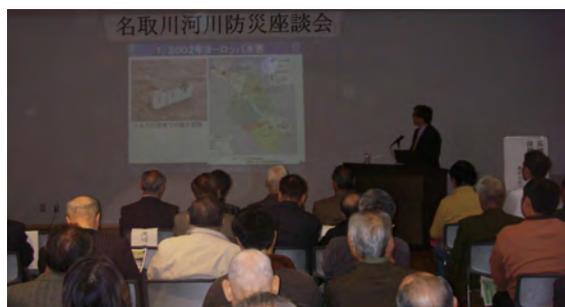

名取川河川防災座談会 (H20.11.29.開催)

#### 5.3.2 河川整備の重点的、効果的、効率的な実施

本整備計画を重点的に進めるためには、効果的、効率的な取り組みが必要となります。

新技術の活用等によるコスト縮減、事業の迅速化を図り、効率的に事業を実施します。また、本整備計画策定後の事業等の進捗状況、社会情勢、地域の要請等に変化が生じた場合には、計画のフォローアップ、計画の見直し等を行い、効果的な河川整備を実施します。

#### 5.3.3 長期的な目標の達成にむけた調査・検討

名取川水系河川整備基本方針の達成に向け、治水、利水、環境についての必要なハード対策及びソフト対策に関する調査、検討を継続するとともに、地球温暖化による影響予測を踏まえた適応策、計画の想定を超える外力が発生した場合の対応策等についても検討を進めます。

# 〈参考〉名取川水系河川整備計画【大臣管理区間】の構成

## 1章 計画の基本的な考え方【P1】

### 計画の主旨

本計画は、名取川流域の自然・社会・歴史・文化を踏まえた上で、「災害発生の防止」「河川の適正な利用と流水の正常な機能の維持」「河川環境の整備と保全」を達成するため、当面実施する河川工事において具体的事項を示す、河川法第16条2項に基づく法定計画を定めるものです。

### 計画の基本理念

■都市を流れる川にふさわしい安全性と安心感の実現  
○名取川水系は、東北最大の都市を流れる川にふさわしい安全性と安心感の実現を目指す。  
○洪水、内水被害、地震、津波、高潮等さまざまな災害から沿川地域住民の生命と財産を守るとともに、渇水に対する備えを充実させ、人々が安心して暮らせる安全な川づくりを目指す。  
○地域の安全と安心が持続できるよう、流域の自然的、社会的特性を踏まえた継続的・効率的な河川の維持管理、災害の教訓を後世に伝えるように努める。

■都市を潤す豊かな自然環境の保全と次世代への継承  
○市街地にも見られる豊かな自然環境と河川景観を守り、次世代に継承するため、行政と市民の連携と協働のもと、流域一体となった河川環境の保全、創出を目指す。  
○河川環境の整備と保全の適切な実施に向けて、河川環境の適正な管理に努める。

■名取川水系を中心としたコミュニティの創造と活性化  
○名取川水系を対象として実施されている活発な市民団体活動を促進するとともに、川の恵みや災害時の恐ろしさを教育する場、川を通じた地域交流の場等を積極的に設け、名取川・広瀬川を中心としたコミュニティの創造と活性化に努める。

### 計画の対象区間

国土交通省の管理区間（大臣管理区間）である29.4kmを対象とする

### 計画の対象期間

計画対象期間は、平成21年度を初年度として概ね30年間とする

## 2章 流域の概要

【P6】

【P6】

### 名取川の概要

## 3章 名取川の現状と課題【P39】【P50】

東北地方太平洋沖地震及びそれに伴う津波を踏まえ、課題を追記

### 治水に関する事項

【現状】  
・現在の治水安全度は未だ不十分な状況にあり、過去に経験した戦後最大洪水である昭和25年8月洪水と同規模の洪水が発生した場合には、甚大な被害が予想される。  
【課題】  
・名取川水系の流出特性と治水安全度のバランスを考慮した河川改修。  
・震災復興まちづくり、海岸堤防と一体となった津波、高潮対策。  
・内水被害の顕著な藤塚地区における内水対策計画策定の支援。

### 利水に関する事項

【現状】  
・古くから水利用が盛ん。  
・平成6年渇水や平成14年渇水など、過去に大規模な渇水被害が発生  
【課題】  
・既設ダム群の有効活用、合理的な水利用の促進により渇水被害を最小限に抑制。  
・東北地方太平洋沖地震の地盤沈下に伴い、塩水遡上の拡大が懸念

### 環境に関する事項

【現状】  
・豊かで貴重な自然環境が随所に存在。  
・近年の水質は概ね環境基準値を満足。  
・貞山運河等、歴史ある景観資源が多数。  
・高水敷整備により利用者数が増加。  
【課題】  
・流域に存在する多種多様な動植物の生息・生育・繁殖環境の保全。  
・東北地方太平洋沖地震後における河口域の動植物環境変化が懸念  
・関係機関や地域住民と連携した水質の保全・改善。  
・歴史的建造物の活用、まち並みと調和した水辺空間の維持。  
・健全な水循環系の構築に向けた取り組み。

### 維持管理に関する事項

【現状】  
・有害な植生の侵入による堤防の裸地化。  
・施設の大部分が、設置後20年以上経過。  
・不法行為による河川空間への悪影響。  
・災害に対する危機意識が希薄化。  
【課題】  
・老朽化施設の効率的な維持管理。  
・不法行為に対する関係機関との連携による対策活動の推進。  
・災害に対する防災意識の向上。  
・洪水、高潮や地震・津波に対する危機管理対策の充実。

## 4章 河川整備計画の目標に関する事項【P54】【P80】

### 洪水・高潮・津波等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標

○目標設定の背景  
○整備の目標  
(1)戦後最大規模の洪水への対応  
(2)高潮・津波への対応  
(3)河川管理施設等の安全性向上  
(4)内水被害への対応  
(5)大規模地震等への対応  
(6)危機管理体制の強化

### 河川の適正な利用および流水の正常な機能の維持に関する目標

○目標設定の背景  
○整備の目標  
(1)河川の適正な利用  
※河口部の地形変化による塩水遡上範囲の拡大と水利用への懸念を踏まえた流水の適正な管理  
(2)流水の正常な機能の維持

### 河川環境の整備と保全に関する目標

○目標設定の背景  
○整備の目標  
(1)動植物の生息・生育・繁殖環境の保全  
※河口部の地形、動植物の生息・生育環境の継続的なモニタリング  
(2)水質の保全・改善  
(3)景観の保全  
(4)人と河川とのふれあいの場の維持創出  
(5)健全な水循環系の構築に向けた取り組み

### 河川の維持管理に関する目標

○目標設定の背景  
○維持管理の目標  
(1)河川管理施設の機能維持  
(2)河道の機能維持  
(3)河川空間の適正利用  
(4)ダム等の施設および貯水池の管理

## 5章 河川の整備の実施に関する事項【P60】【P89】

### 河川の整備に関する事項

○洪水、高潮等による災害の発生の防止または軽減に関する整備  
(1)堤防の整備  
1)堤防の量的整備  
・堤防の拡幅  
・藤塚地区の堤防整備  
・河川への高潮、津波遡上に対応した河口部の堤防整備  
2)堤防の質的整備  
(2)河道掘削  
(3)水防活動拠点の整備  
(4)内水対策  
・関係機関との連携、防災情報の提供  
・既設の排水機場等の適切な運用や排水ポンプ車の機動的な活用  
・「仙台東部地区治水対策検討会」のような取り組み強化・充実  
(5)緊急河川敷道路  
(6)老朽化施設対策  
・閉上水門の改築  
(7)河川管理施設の耐震対策

○河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する整備  
(※水利用の合理化) (1)流水の適正な管理  
(2)正常流量の確保  
1)広瀬川等への導水 2)既設ダムの有効活用 3)渇水時の対応

○河川環境の整備と保全に関する事項  
(1)動植物の生息・生育・繁殖環境の保全  
1)良好な河川環境の保全  
2)自然環境に配慮した河川事業の実施  
3)外来種対策の実施  
4)河川環境のモニタリング  
(2)水質の保全・改善  
1)水生生物調査  
2)水質改善の啓発  
(3)景観に配慮した河川整備  
(4)人と河川とのふれあいの場の創出  
1)河川空間の整備  
2)水辺のネットワーク整備  
3)ダム貯水池周辺活性化支援  
(5)健全な水循環系の構築に向けた取り組み

○河川の維持管理  
(1)河川の調査  
1)河川の巡視・点検  
2)河川状況の把握  
3)洪水後（洪水時）の状況把握  
4)水文観測調査  
(2)河川管理施設の維持管理  
1)堤防の維持管理  
2)樋門・樋管の維持管理  
3)護岸の維持管理  
(3)河道の維持管理  
1)河道管理  
2)樹木管理  
(4)河川空間の管理  
1)河川空間の保全と利用  
2)不法行為（不法占用、不法投棄等）の防止  
3)塵芥処理  
4)環境教育の支援  
5)河川愛護の啓発  
(5)管理の高度化

### 河川の維持に関する事項

○ダムの維持管理  
(1)堤体および湖面の維持管理  
(2)流入土砂対策  
(3)水質および環境の保全


○危機管理体制の整備・強化  
(1)洪水・高潮時の対応  
1)洪水予報及び水防警報等  
2)洪水時の巡視  
3)河川管理施設の操作等  
(2)地震、津波対応  
(3)水質事故時の対応  
(4)渇水時の対応  
(5)河川情報の収集・提供  
(6)洪水ハザードマップの活用支援  
(7)水防活動への支援強化  
(8)災害に強いまちづくりとの連携  
(9)防災教育への支援、震災教訓の伝承

その他河川整備を総合的に行うために必要な事項  
○住民参加と地域との連携による川づくり  
・名取川・広瀬川についての理解を深める機会の提供  
・流域住民と関係機関とのパートナーシップ確立  
○河川整備の重点的、効果的、効率的な実施  
・新技術を活用したコスト削減および事業の迅速化  
・計画のフォローアップ実施  
○長期的な目標の達成にむけた調査・検討  
・名取川水系河川整備基本方針の達成に向けた調査・検討を継続  
・地球温暖化による影響予測を踏まえた適応策や、計画の想定を超過する外力、状況が発生した場合の対応策の検討


---

# 附 図

※本附図は、名取川水系河川整備計画（大臣管理区間）について、河川基盤地図、河川横断測量図を基に整備箇所範囲、断面形を、具体的に示したものです。詳細や位置や構造等については、今後の詳細設計を経て決定するので、最終的なものではありません。

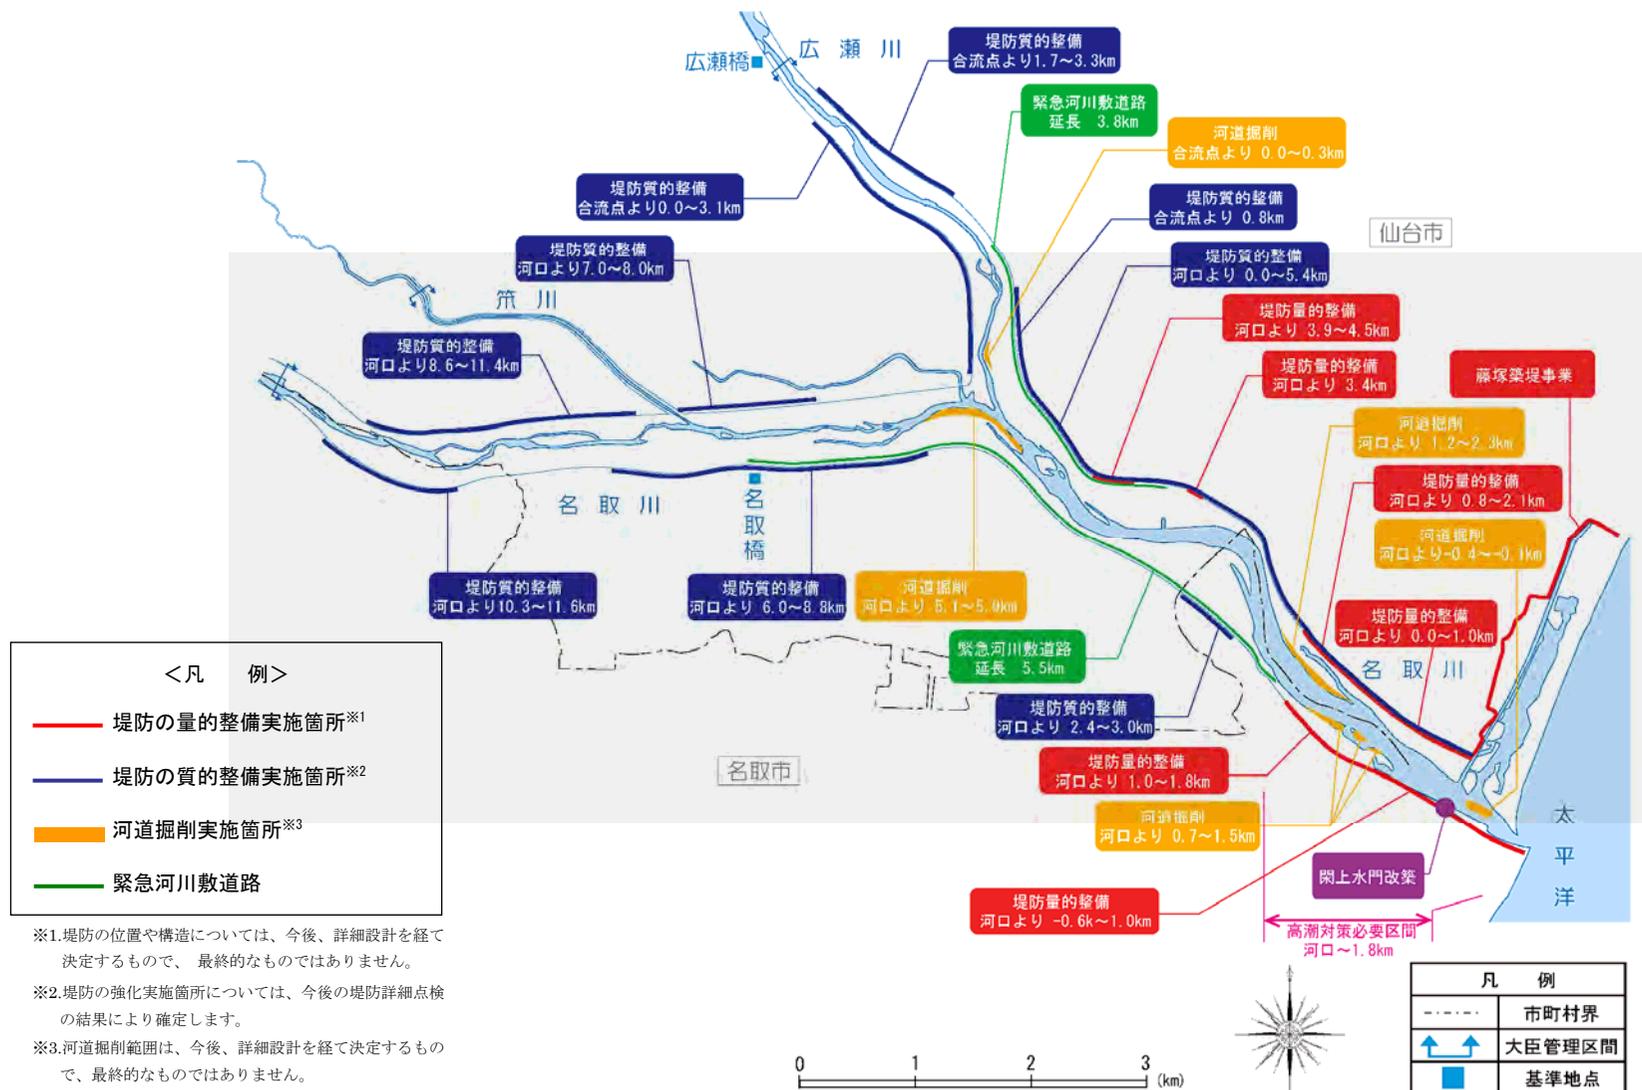


名取川水系河川整備計画（大臣管理区間）施工箇所位置図

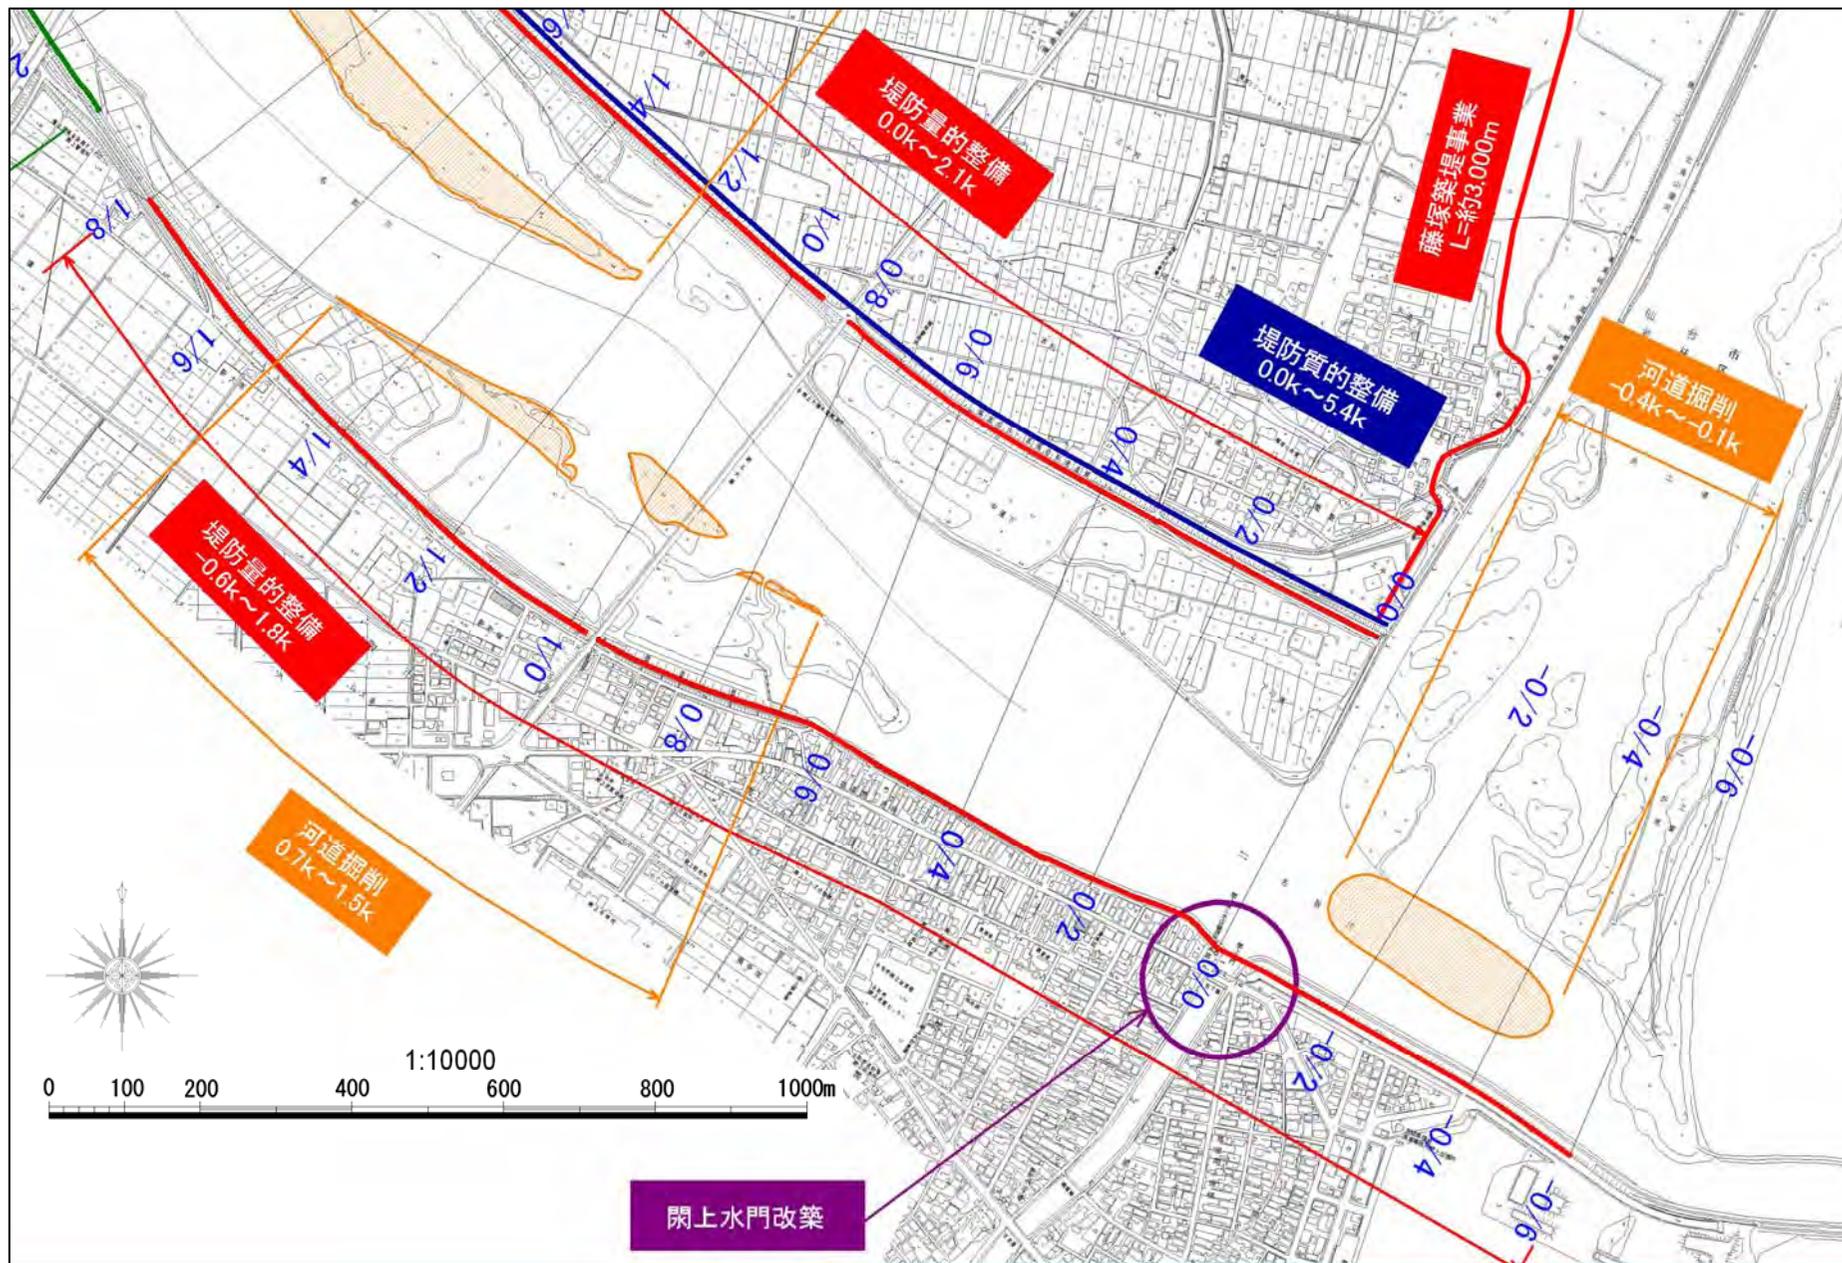


河川工事の施工場所 名取川① (河口~1.4km)

※位置や構造については、今後、詳細設計を経て決定するので最終的なものではありません。

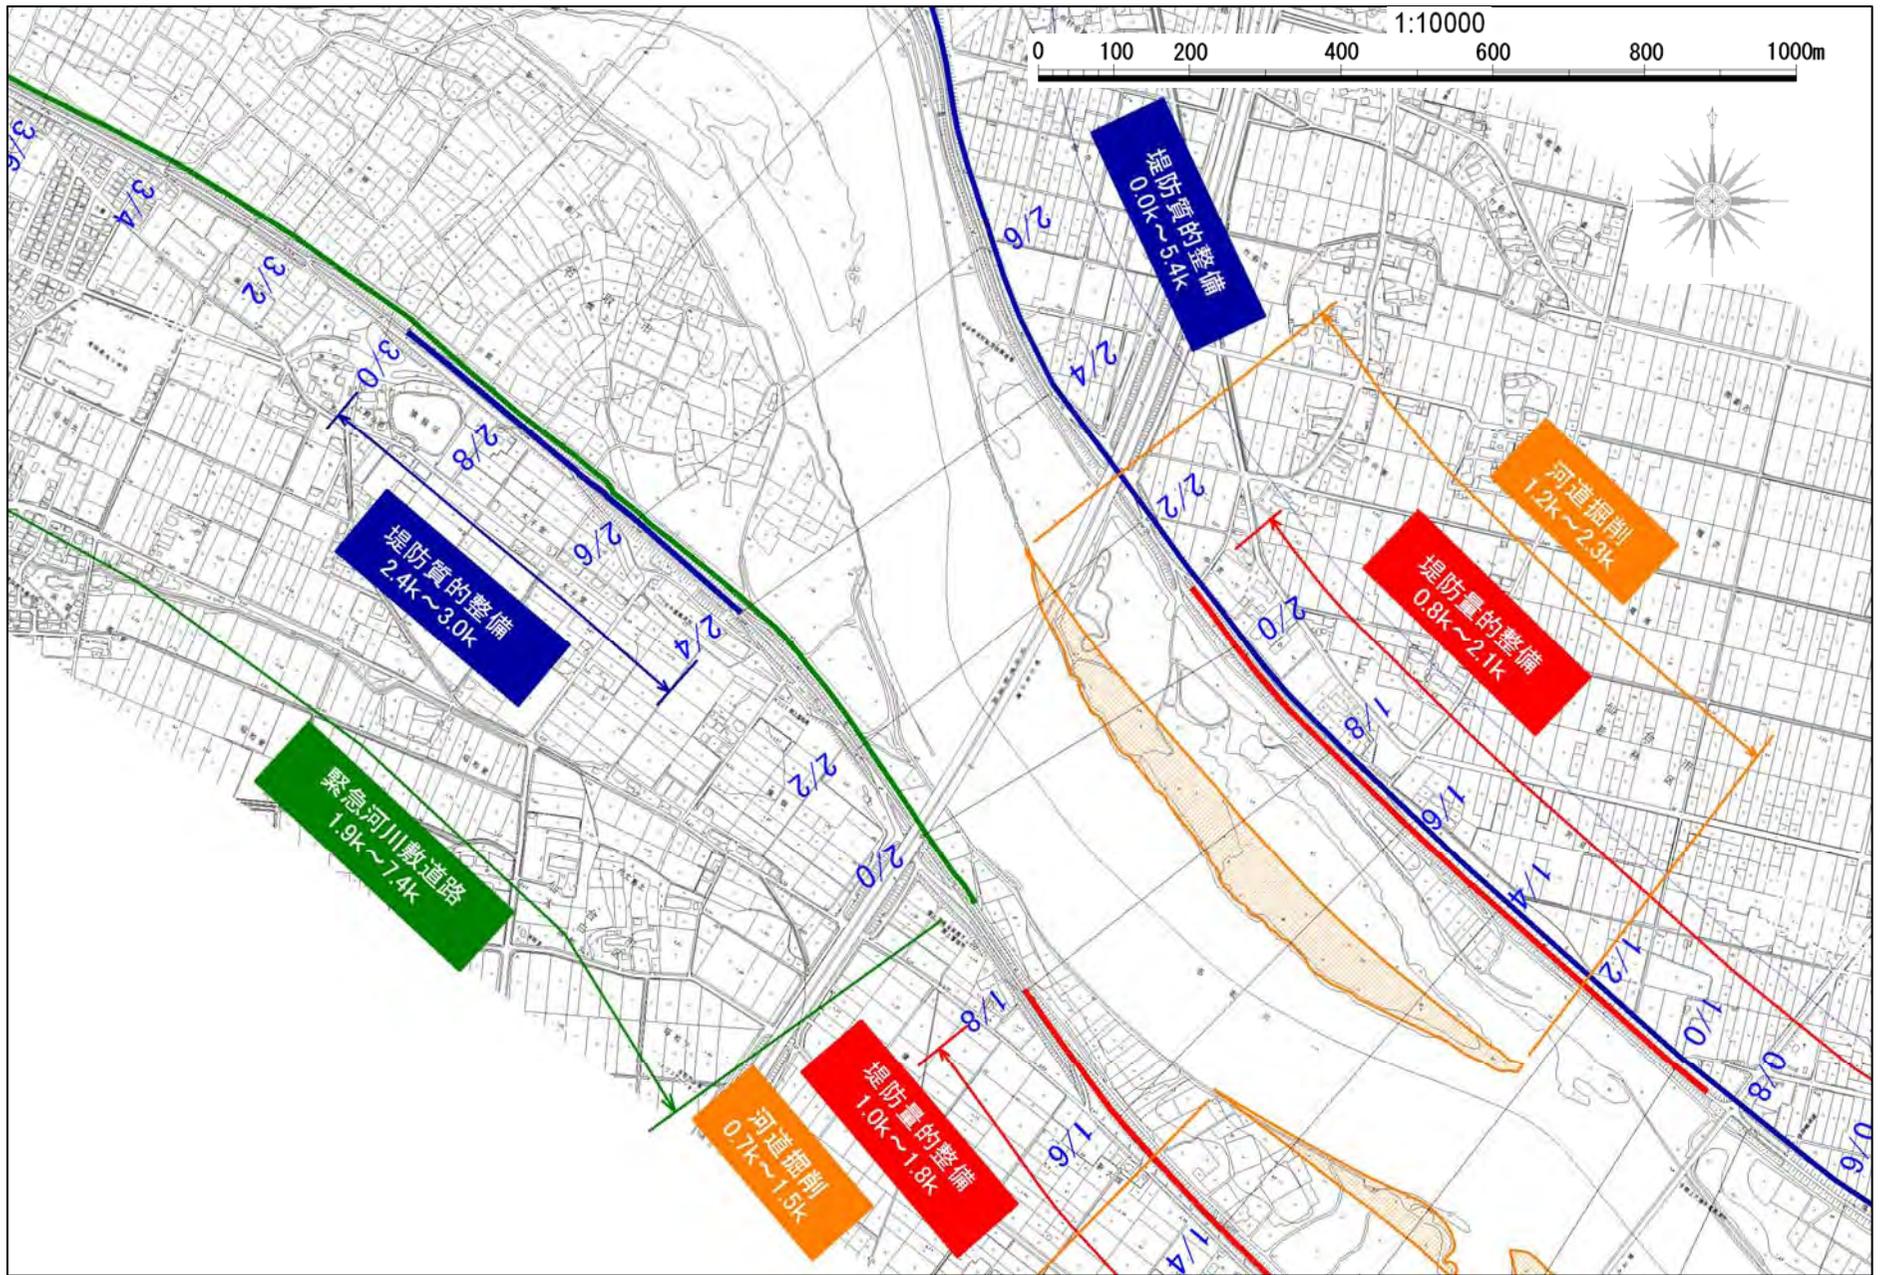


河川工事の施工場所 名取川② (河口より 1.4km~2.6km)

※位置や構造については、今後、詳細設計を経て決定するので最終的なものではありません。

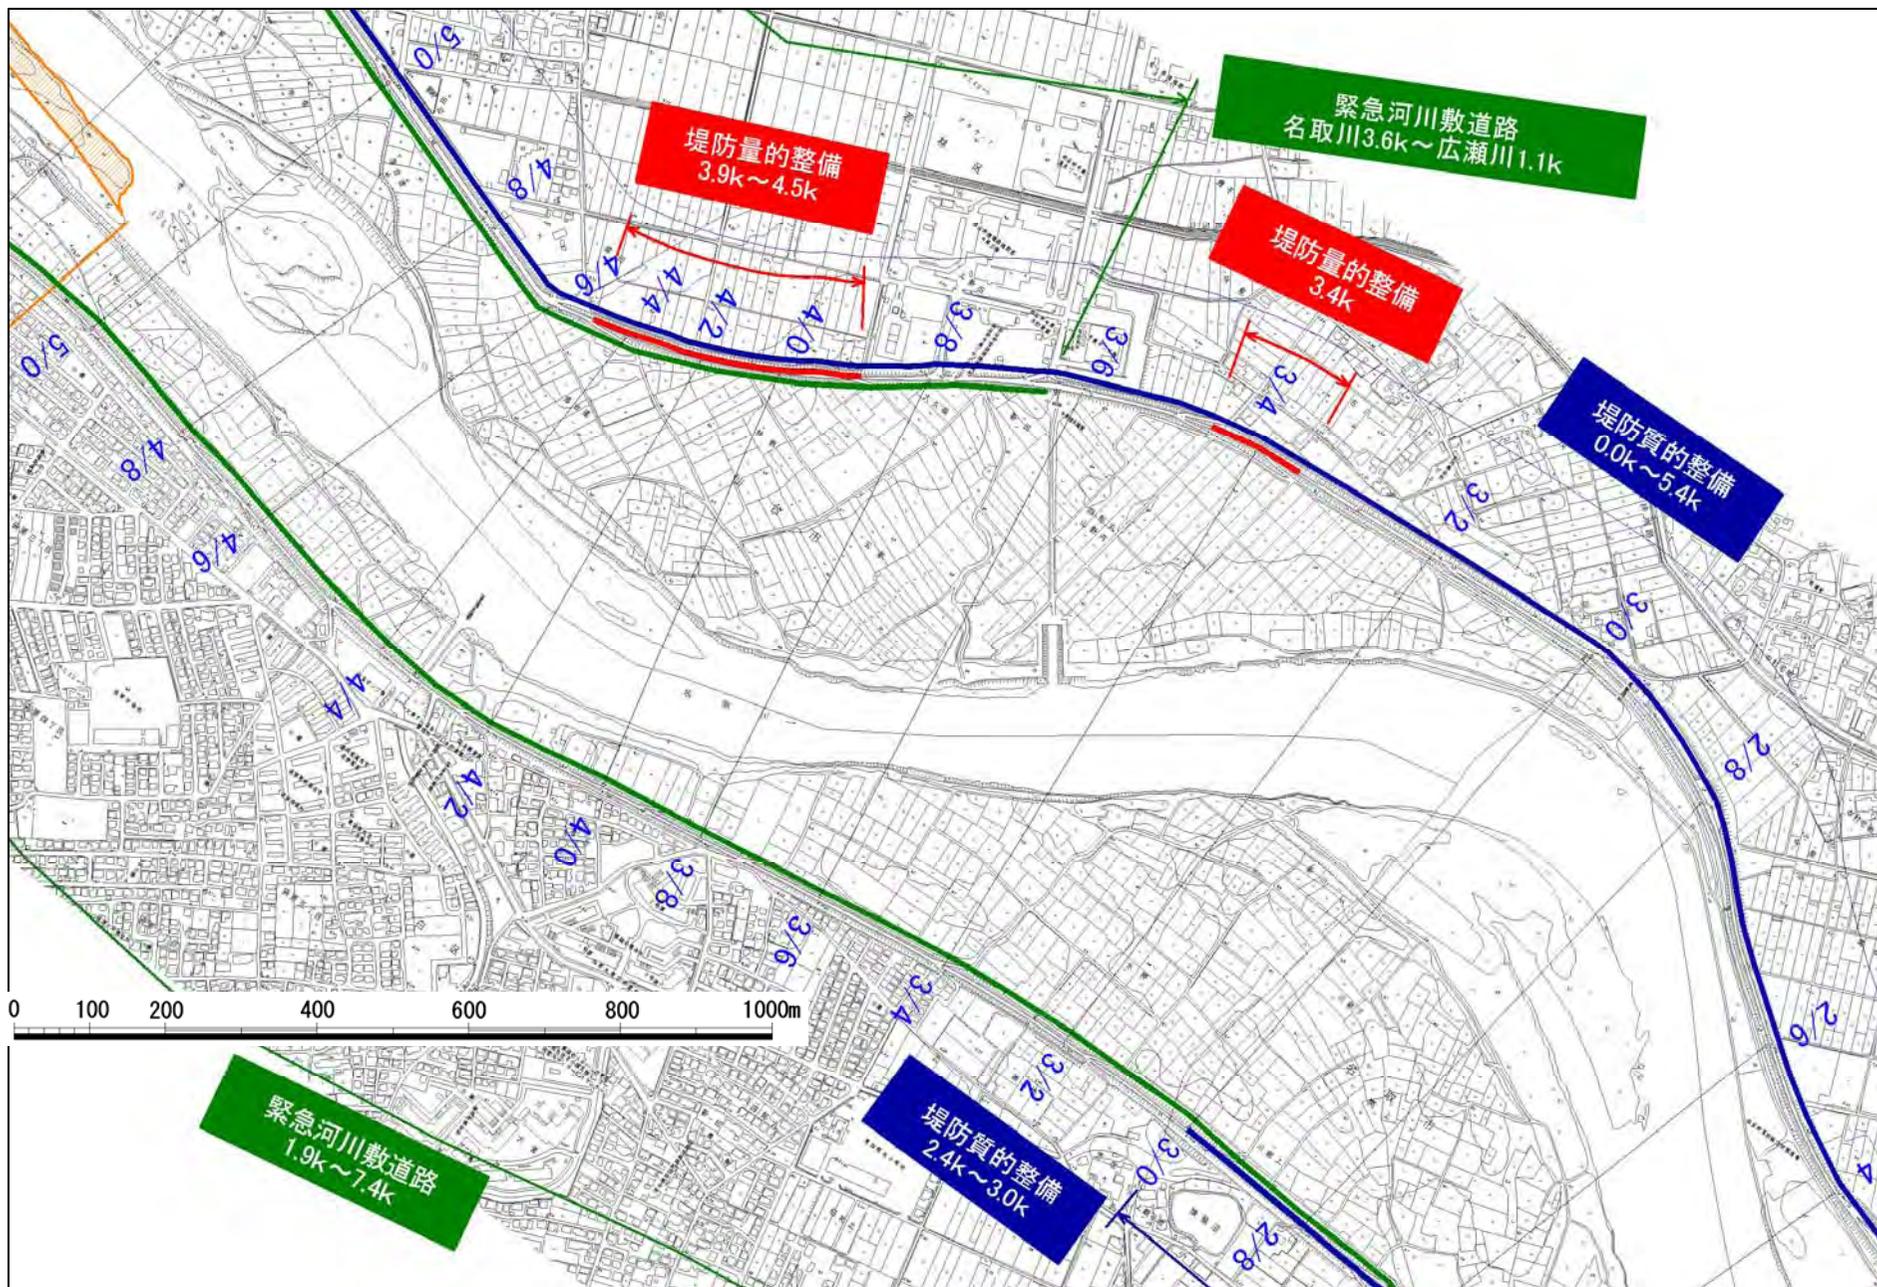


河川工事の施工場所 名取川③ (河口より 2.8km~5.0km)

※位置や構造については、今後、詳細設計を経て決定するので最終的なものではありません。

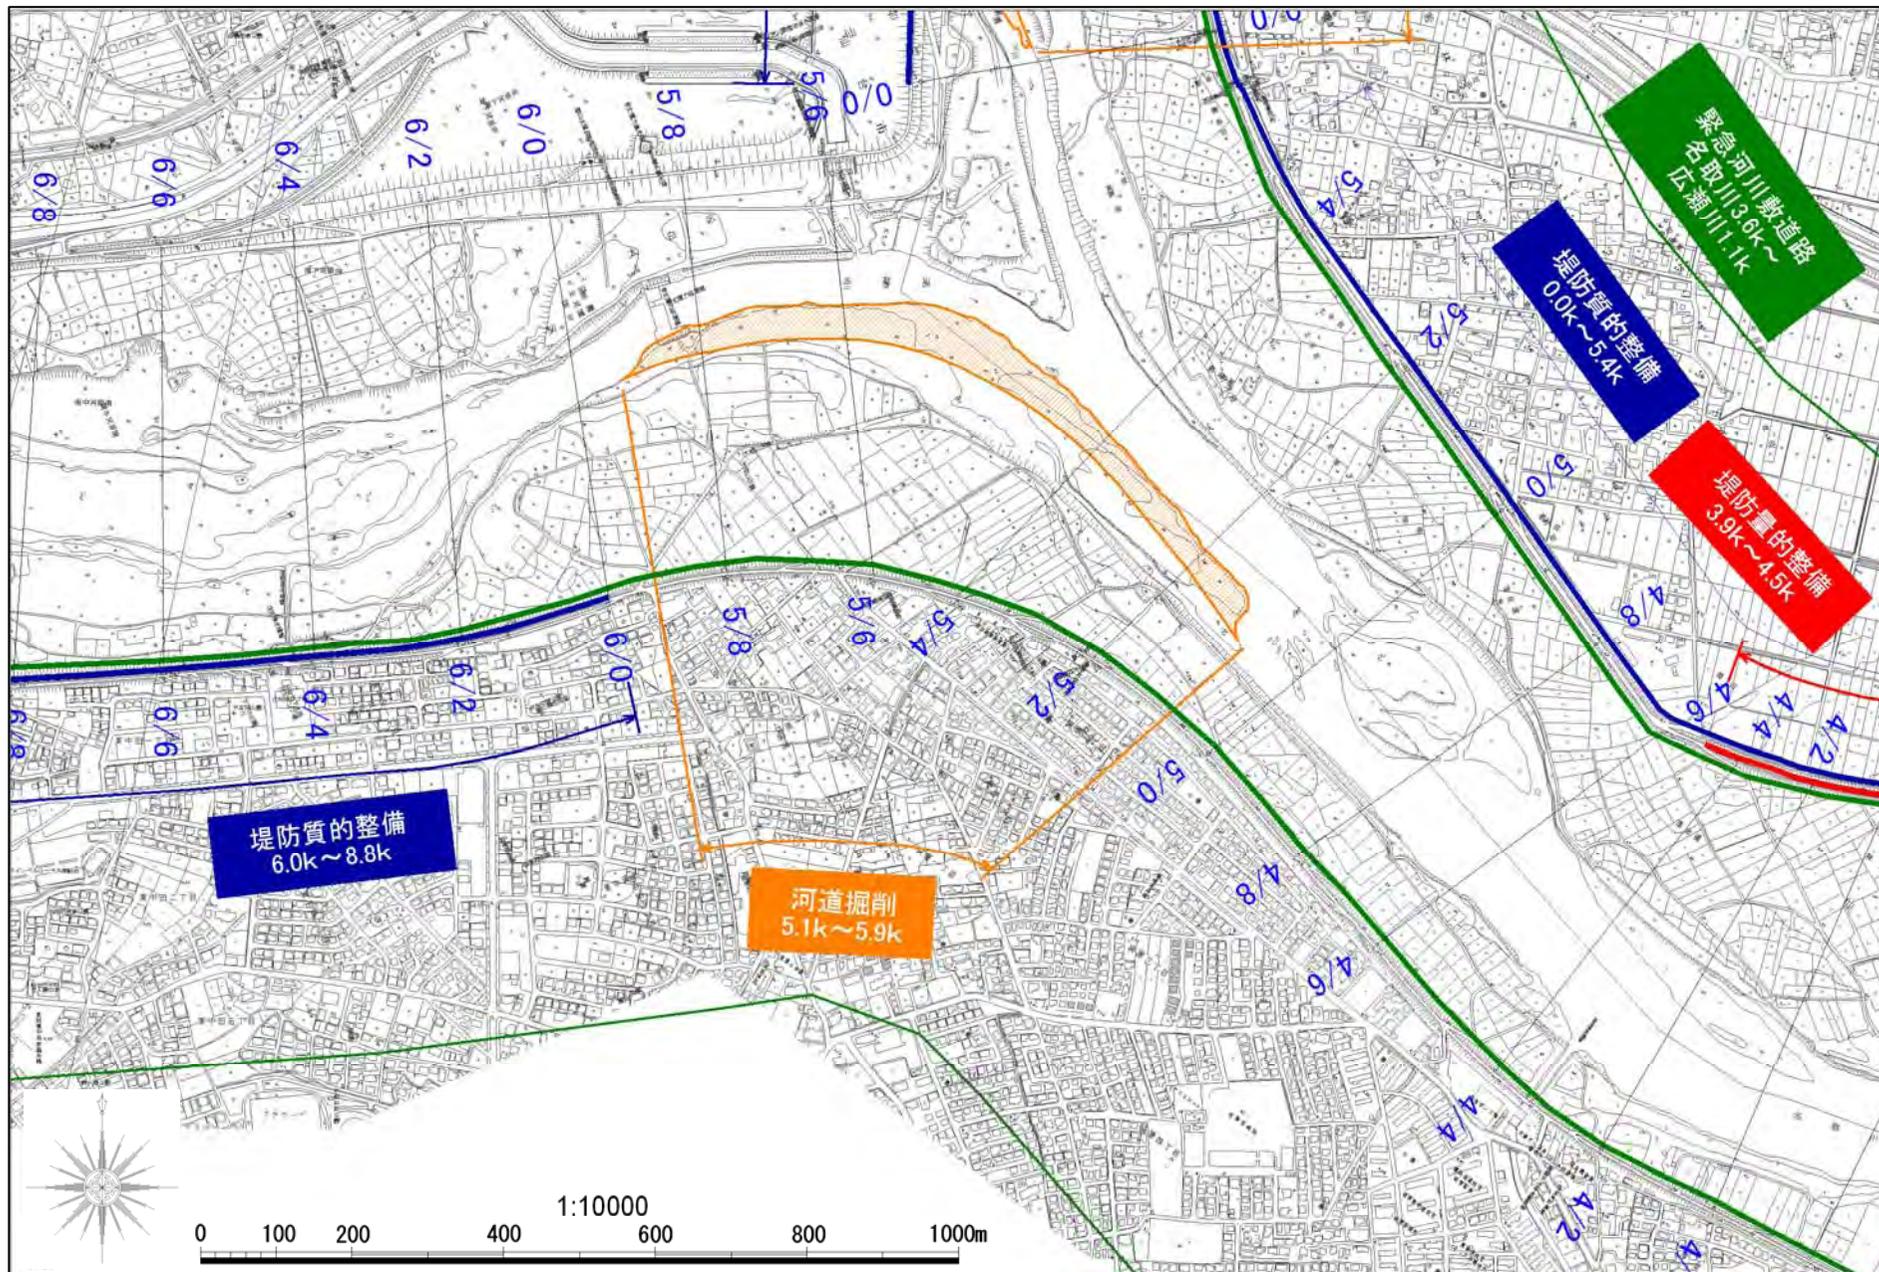


河川工事の施工場所 名取川④ (河口より 4.2km~6.6km)

※位置や構造については、今後、詳細設計を経て決定するので最終的なものではありません。

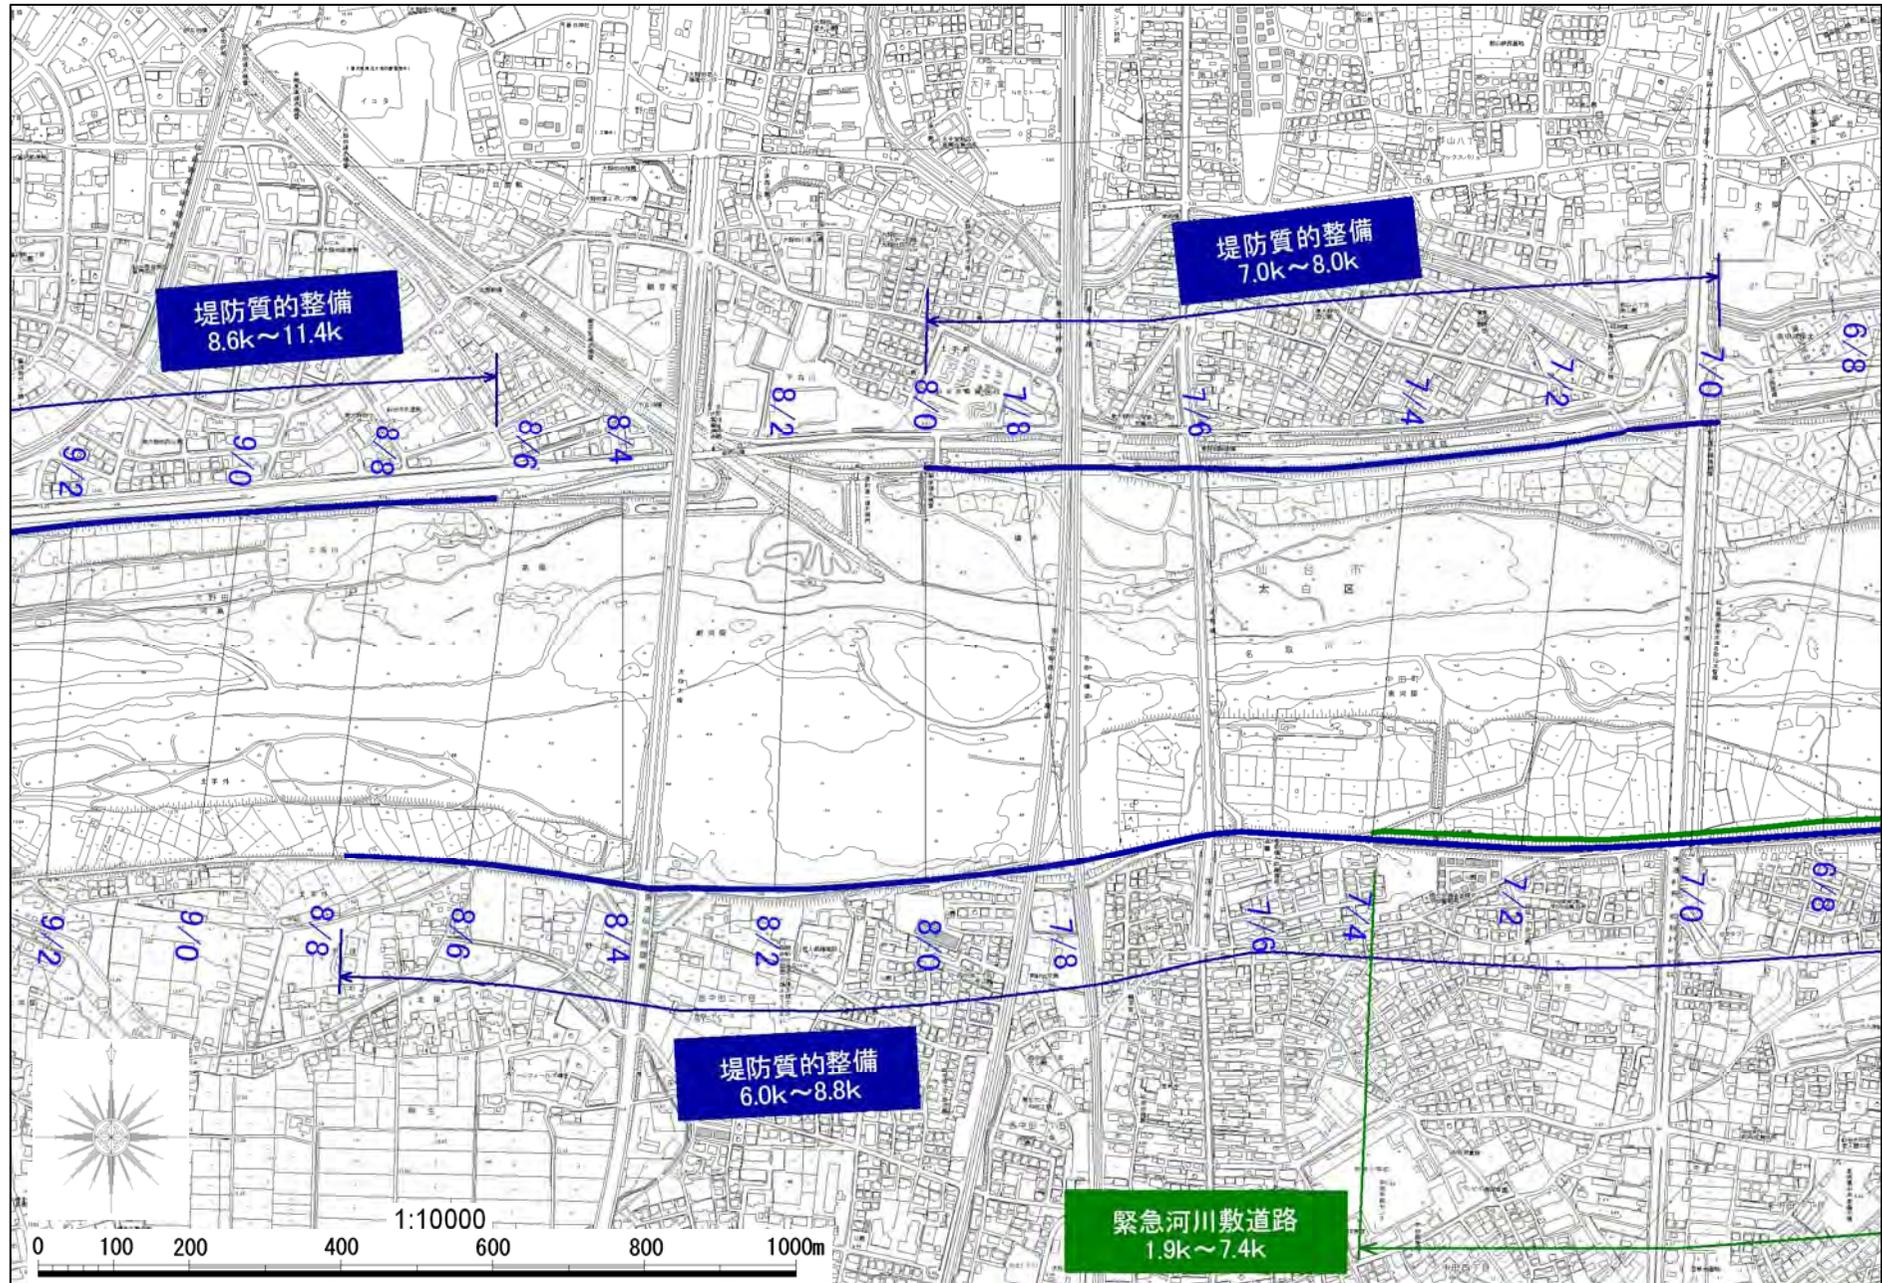


河川工事の施工場所 名取川⑤ (河口より 6.8km~9.2km)

※位置や構造については、今後、詳細設計を経て決定するので最終的なものではありません。

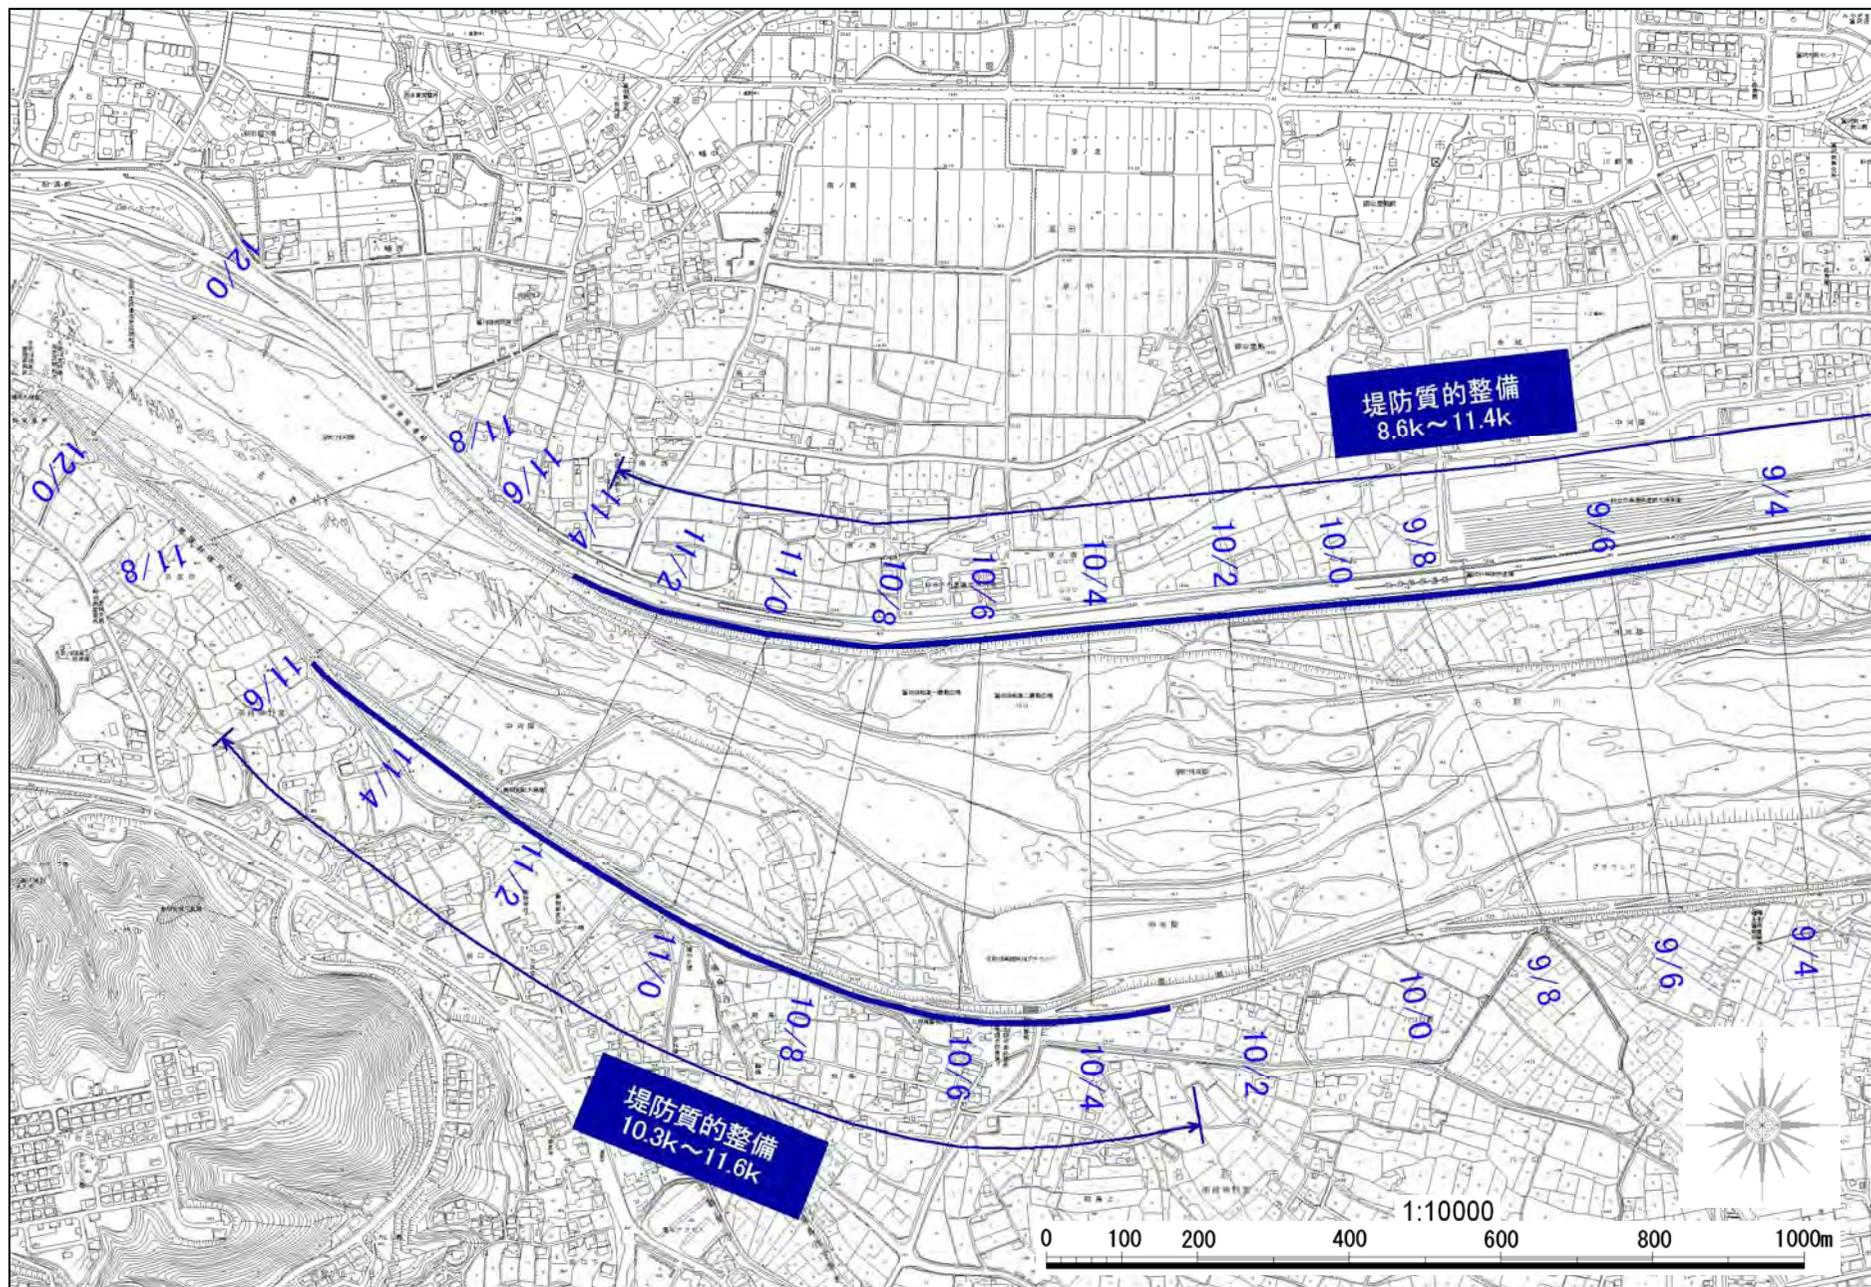


河川工事の施工場所 名取川⑥ (河口より 9.4km~12.0km)

※位置や構造については、今後、詳細設計を経て決定するので最終的なものではありません。

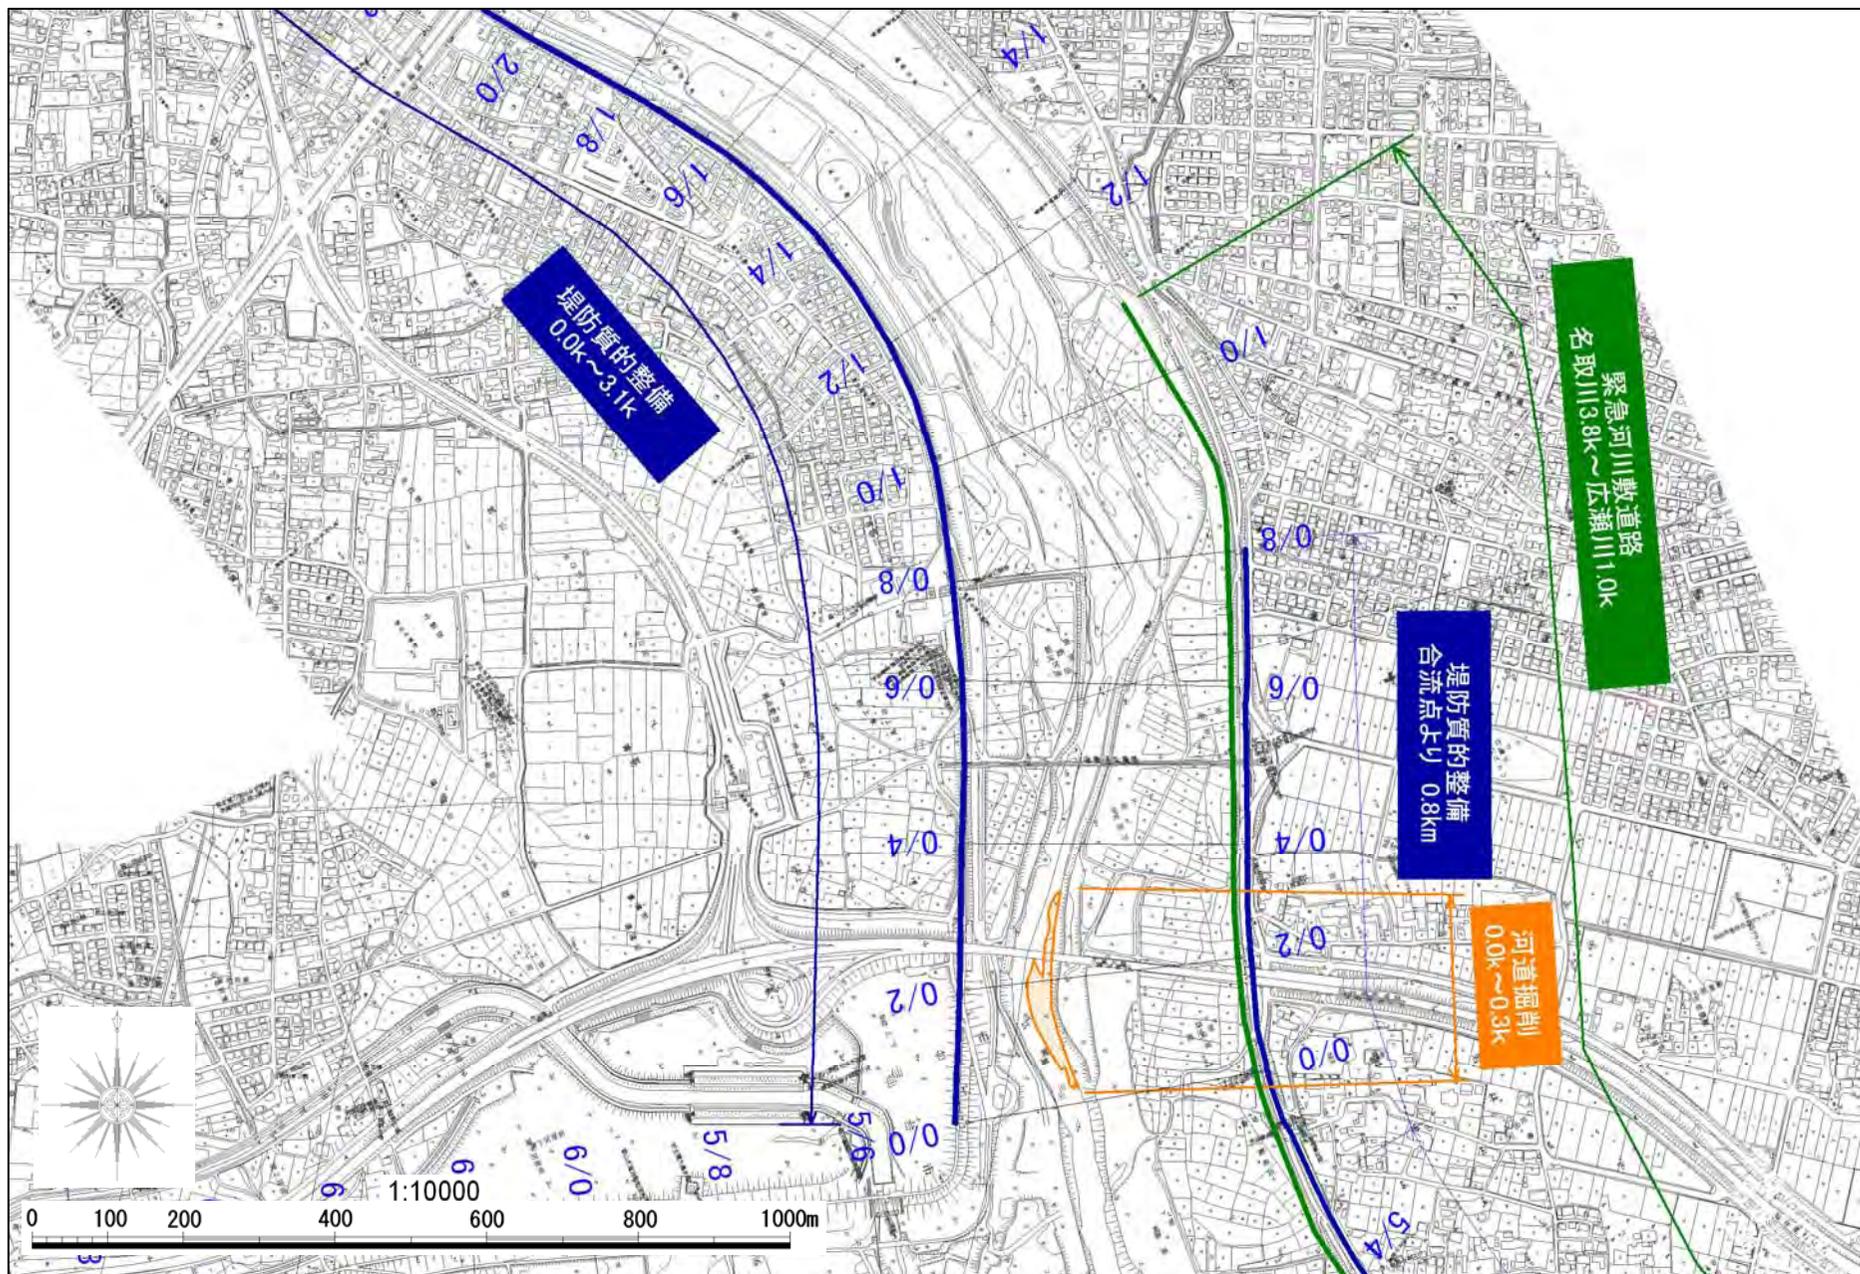


河川工事の施工場所 広瀬川① (本川合流点~1.4km)

※位置や構造については、今後、詳細設計を経て決定するので最終的なものではありません。


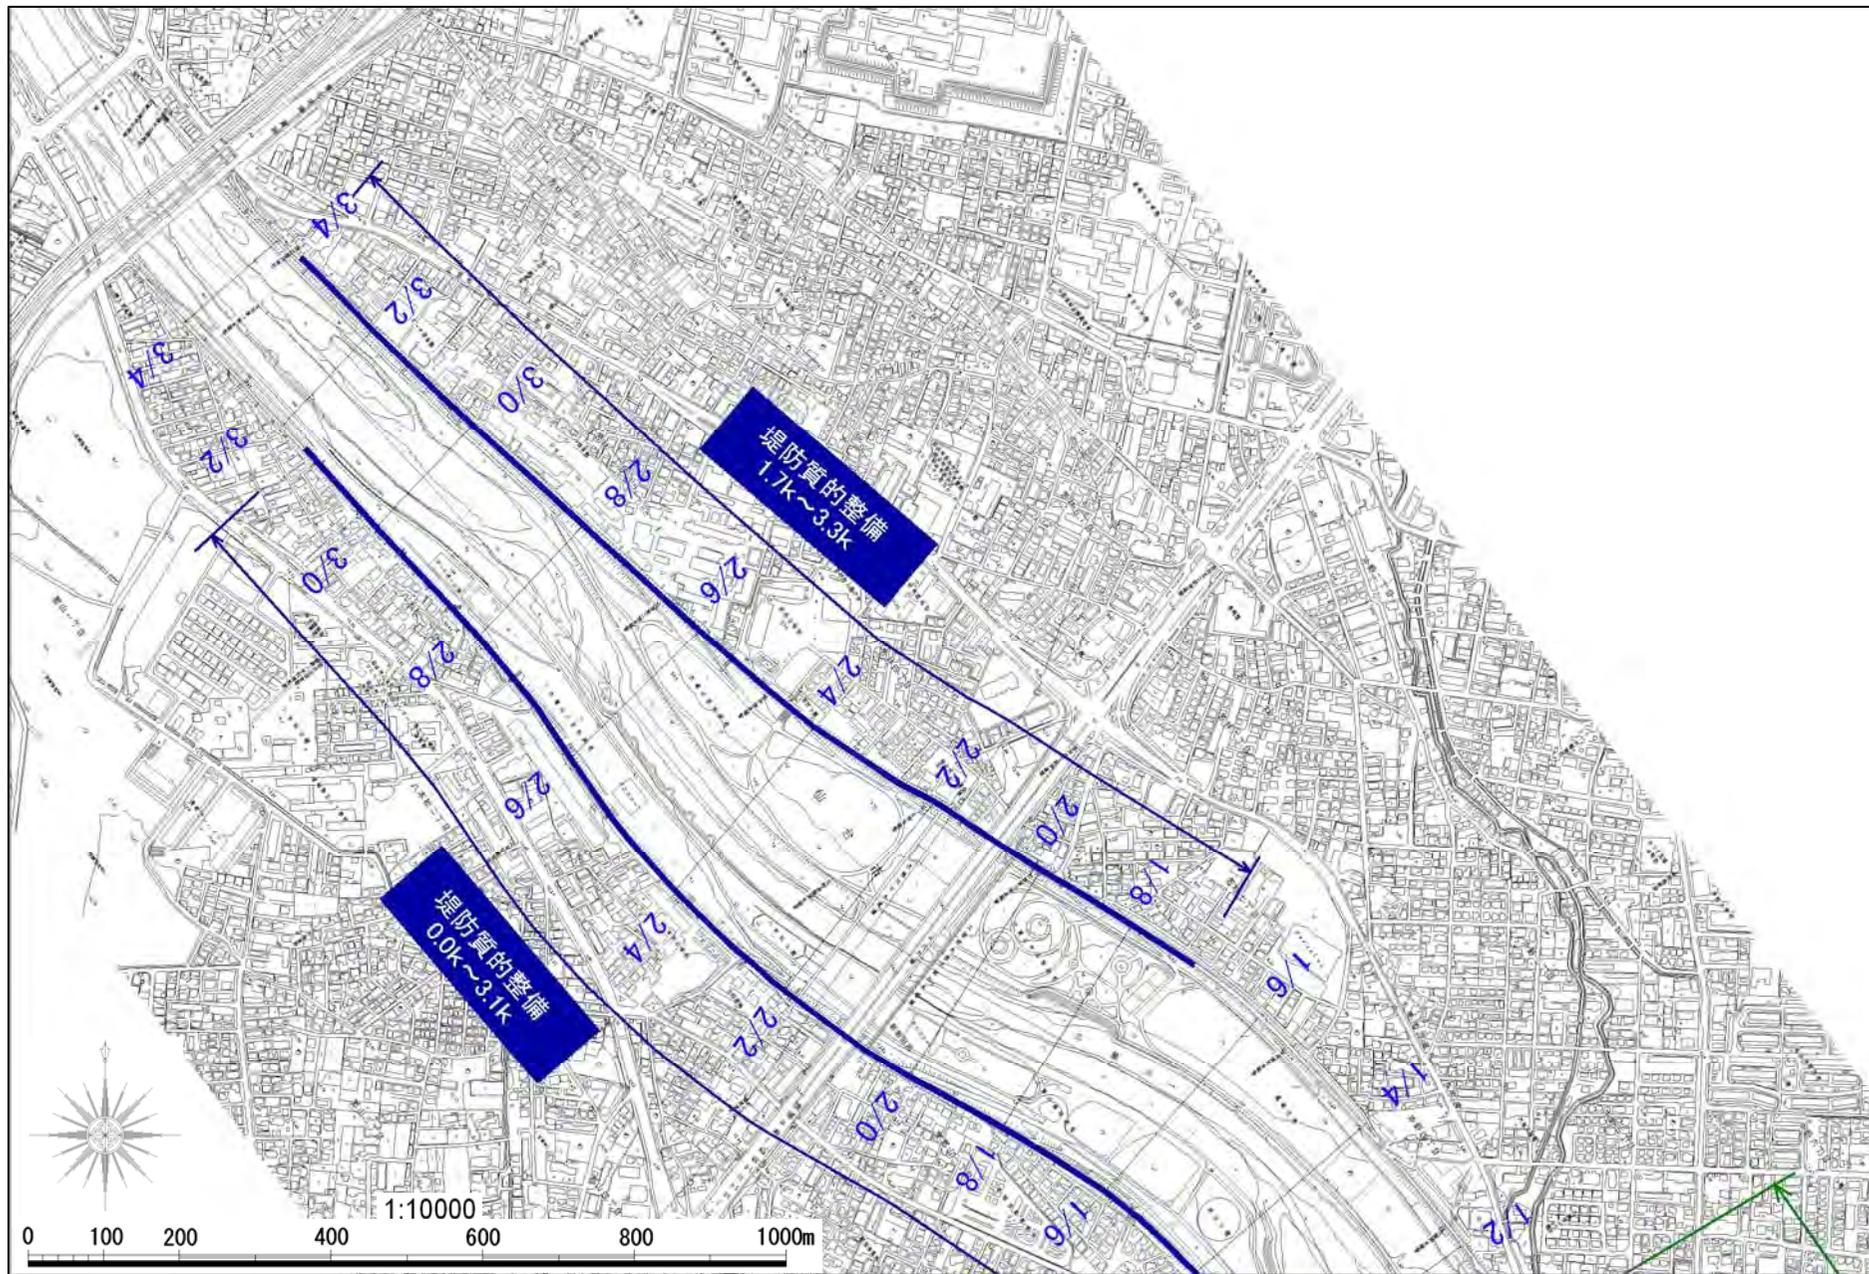


河川工事の施工場所 広瀬川②（本川合流点より 1.6km~3.4km）

※位置や構造については、今後、詳細設計を経て決定するので最終的なものではありません。

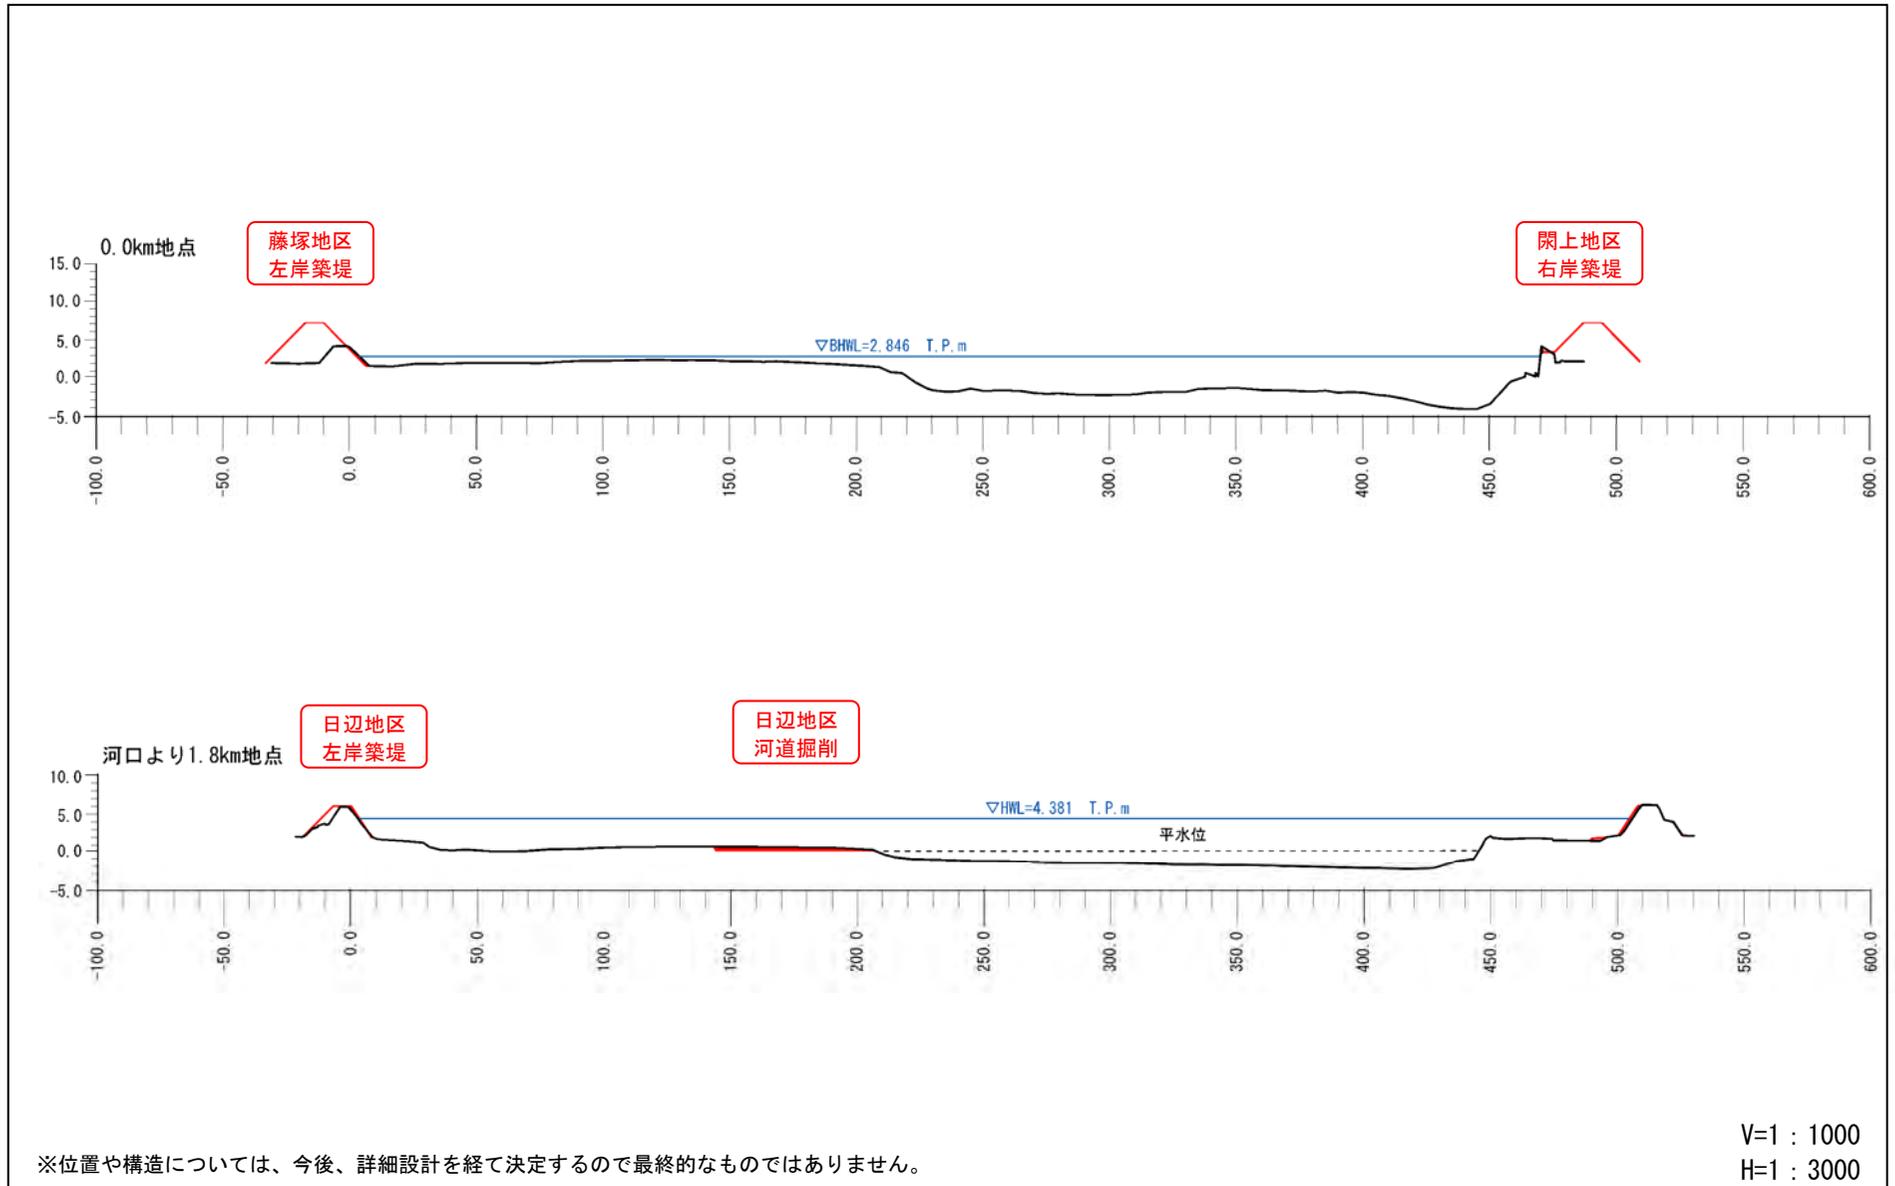

※位置や構造については、今後、詳細設計を経て決定するので最終的なものではありません。

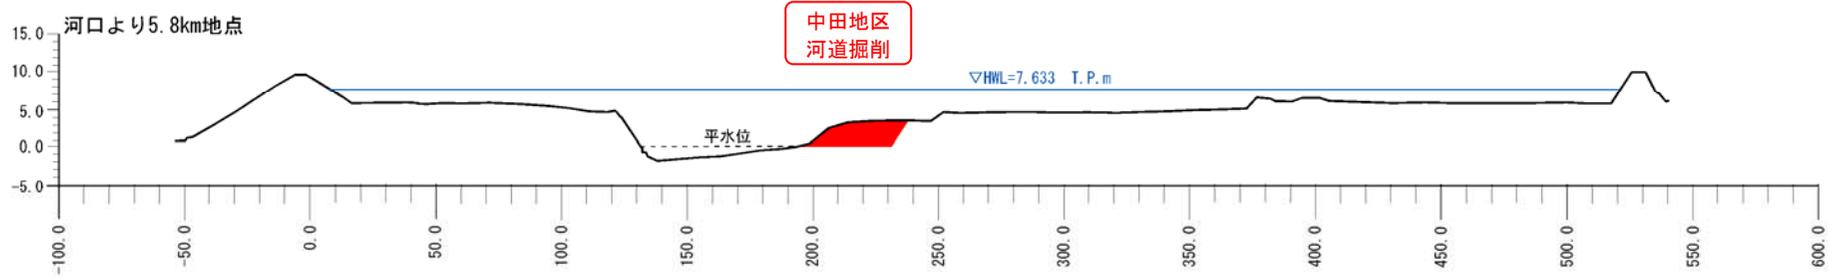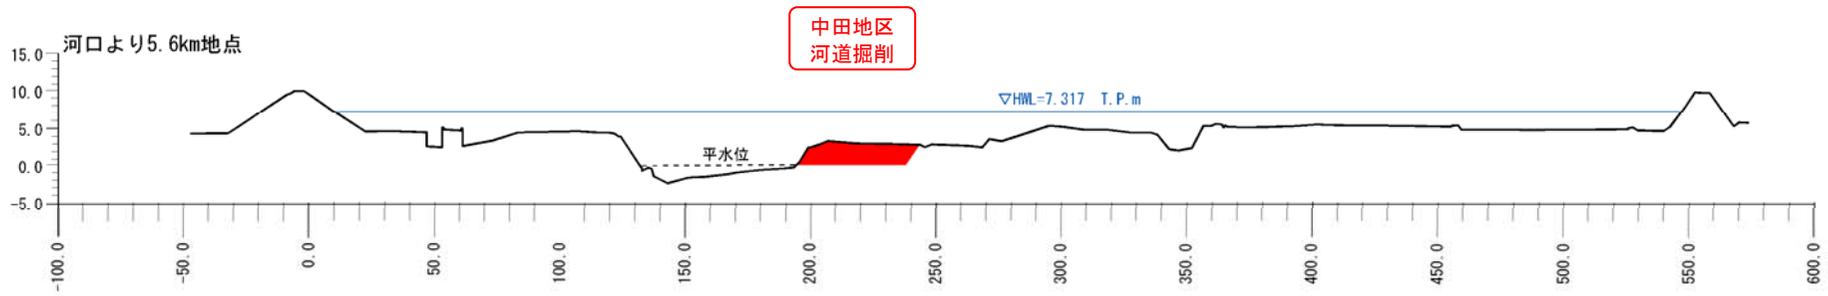

※位置や構造については、今後、詳細設計を経て決定するので最終的なものではありません。

V=1 : 1000  
H=1 : 3000

